



Lasting Connections

URANOS 2700 MTE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





Cod. 91.08.377

Date 27/02/2020

Rev.

РУССКИЙ

- 9 Заводские марки
- 10 Заводские марки выпрямителя
- 11 Схема
- 12 Разъемы
- 13 Список запасных частей
- 14 Установка kit/Комплект принадлежностей

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Компания

SELCO s.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 ONARA DI TOMBOLO (Padova) - ITALY
Tel. +39 049 9413111 - Fax +39 049 9413311 - E-mail: selco@selcoweld.com - www.selcoweld.com

настоящим подтверждает, что блок охлаждения

URANOS 2700 MTE

имеет следующие сертификаты EU:

2014/35/EU	LOW VOLTAGE DIRECTIVE
2014/30/EU	EMC DIRECTIVE
2011/65/EU	RoHS DIRECTIVE

и соответствует следующим стандартам:

EN 60974-1:2018
EN 60974-3:2015
EN 60974-5:2014
EN 60974-10:2015 Class A

Любое использование или внесение изменений без предварительного согласия SELCO s.r.l. делает данный сертификат соответствия недействительным.

Onara di Tombolo (PADOVA)

SELCO s.r.l.



Lino Frasson
Chief Executive

СОДЕРЖАНИЕ

1 БЕЗОПАСНОСТЬ	65
1.1 Условия использования системы	65
1.2 Защита сварщика, окружающей среды и персонала	65
1.3 Защита от газа и дыма.....	66
1.4 Пожаро- и взрывобезопасность	66
1.5 Предупреждение при использовании газовых баллонов	66
1.6 Защита от поражения электрическим током.....	67
1.7 Электромагнитные поля и помехи.....	67
1.8 Классификация защиты по IP	68
2 УСТАНОВКА	68
2.1 Подъем, транспортировка и разгрузка оборудования	68
2.2 Установка аппарата.....	68
2.3 Соединение	69
2.4 Подготовка аппарата к работе	69
3 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ	70
3.1 Общие сведения.....	70
3.2 Передняя панель управления	71
3.3 Экран начала работы	71
3.4 Экран проверки	71
3.5 Главный экран	71
3.6 Параметры сварки Set up	73
3.7 Экран синергетических кривых	78
3.8 Экран программ	79
3.9 Персонализация интерфейса	80
3.10 Блокировка/деблокировка	81
3.11 Наружные устройства управления.....	81
3.12 Защитные пределы	82
3.13 Экран кодов тревоги	82
3.14 Задняя панель	83
3.15 Панель разъемов.....	84
4 КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.....	84
4.1 Общее описание (RC).....	84
4.2 Устройство дистанционного управления RC 100.....	84
4.3 RC 120 педаль устройства дистанционного управления для аргонодуговой сварки TIG	84
4.4 Устройство ДУ RC 180.....	84
4.5 Устройство ДУ RC 190.....	84
4.6 Устройство дистанционного управления RC 200.....	85
4.7 Горелки серии ST.....	85
4.8 Горелки серии ST...U/D	85
4.9 Горелки серии ST...DIGITIG	85
4.9.1 Общие сведения	85
4.10 Горелки серии MIG/MAG	85
4.11 Горелки серии MIG/MAG U/D	86
4.12 Горелки серии MIG/MAG - DIGIMIG	86
4.13 Горелки серии Push-Pull	86
4.14 Kit Push-Pull (73.11.024)	86
5 РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АППАРАТА	86
6 ПРИЧИНЫ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ И ИХ РЕШЕНИЯ	87
7 ТЕОРИЯ СВАРОЧНОГО ПРОЦЕССА	90
7.1 Ручная дуговая сварка штучным электродом с покрытием (MMA)	90
7.2 Аргонодуговая сварка (с непрерывной дугой).90	
7.2.2 Аргонодуговая сварка меди.....	91
7.3 Основы полуавтоматической сварки (MIG/MAG)	92
8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	94

СИМВОЛЫ



Сообщение о непосредственной опасности серьезных телесных повреждений или поведения, могущего привести к серьезным телесным повреждениям



Важное замечание, которое следует соблюдать для предупреждения небольших травм персонала или повреждений оборудования



Замечания, отмеченные этим символом, представляют собой главным образом описание технических или эксплуатационных особенностей аппарата

1 БЕЗОПАСНОСТЬ



Перед использованием аппарата внимательно прочтите настоящую инструкцию.
Не допускается выполнение операций или внесение изменений, не предусмотренных настоящей инструкцией.

Производитель не несет ответственности за травмы персонала или повреждения оборудования, вызванные незнанием или некорректным использованием предписаний, изложенных в настоящей инструкции.



Если у Вас возникли какие-либо вопросы или проблемы при использовании установки или Вы не нашли описания по интересующему Вас вопросу в данной инструкции, обратитесь к специалисту.



1.1 Условия использования системы

- Любая установка предназначена для выполнения только тех операций, для которых она была разработана. Значения параметров сварки не должны превышать предельных значений, указанных на табличке технических данных и/или представленных в данной инструкции. Все операции должны соответствовать национальным или международным стандартам безопасности. В случае несоблюдения представленных инструкций, производитель не несет никакой ответственности за возможные последствия.
- Данный аппарат предназначен для профессионального использования в условиях промышленного производства. В случае использования установки в домашних условиях, производитель не несет никакой ответственности за возможные последствия.
- При использовании установки температура окружающей среды должна находиться в пределах от -10°C до +40°C (от +14°F до +104°F). Температура окружающей среды при перевозке или хранении установки должна находиться в пределах от -25°C до +55°C (от -13°F до 311°F).
- В целях безопасности, помещения, в которых используется установка, должны быть очищены от пыли, кислоты, газов и других разъедающих веществ.
- При использовании установки относительная влажность окружающей среды не должна превышать 50% при температуре окружающей среды 40°C (104°F). При использовании установки относительная влажность окружающей среды не должна превышать 90% при температуре окружающей среды 20°C (68°F).
- Максимальная высота поверхности, на которой устанавливается аппарат, не должна превышать 2,000 метров (6,500 футов) над уровнем моря.



Не используйте данный аппарат для размораживания труб.
Не используйте данное оборудование для подзарядки батарей или аккумуляторов.
Не используйте данное оборудование для запуска двигателей.

1.2 Защита сварщика, окружающей среды и персонала



Процесс сварки (резки) является вредным для организма источником радиоактивных излучений, шума, тепловых излучений и выделений газа.



Всегда надевайте защитную одежду для защиты от дуги, искр и брызг металла.

Рабочая одежда должна полностью закрывать тело, а также соответствовать следующим требованиям:

- должна быть неповрежденной и в надлежащем состоянии
- огнеупорной
- обладать изолирующими свойствами и быть сухой
- подходить по размеру. Костюм не должен иметь манжет и отворотов.



Всегда используйте прочную обувь, обеспечивающую защиту от воды.



Всегда используйте специальные перчатки, обеспечивающие защиту от электричества, а также высоких и низких температур.



При выполнении сварочных работ используйте огнеупорные перегородки для защиты окружающих людей от излучений, искр и брызг раскаленного металла.

Предупредите окружающих, что на дугу или раскаленный металл нельзя смотреть без соответствующих защитных средств.



Используйте маски с боковыми защитными щитками и специальными защитными фильтрами для глаз (не ниже NR10).



Всегда используйте защитные очки с боковыми щитками, особенно при выполнении операций, связанных с ручной или механической очисткой сварочного соединения от шлаков и окислов.



Не надевайте контактные линзы!



Если уровень шума во время сварки превышает допустимые пределы, используйте наушники.

Если уровень шума при выполнении сварочных работ превышает пределы, установленные стандартом для некоторой территории, проследите, чтобы все окружающие были снабжены наушниками.



Следите за тем, чтобы Ваши руки, волосы, одежда, инструменты и т.д. не соприкасались с подвижными частями аппарата, такими как:

- вентиляторы
- шестерни
- ролики и валы
- катушка с проволокой

- Во время работы, не касайтесь шестерней механизма, подающего проволоку.

- Не производите каких-либо модификаций установки. Игнорирование защитных устройств, установленных на подающем проволоку механизме, является очень опасным и снимает с производителя ответственность за возможное причинение вреда людям или собственности.
- Во время сварочного процесса боковые панели аппарата должны быть закрыты.



Во время намотки или подачи проволоки, следите за тем, чтобы Ваша голова находилась на значительном расстоянии от горелки MIG/MAG.

Поступающая из горелки проволока может причинить серьезный вред рукам, лицу и глазам.



Держите голову на большом расстоянии от плазменной горелки. Выходящая электрическая дуга может причинить серьезный вред рукам, лицу и глазам.



Не прикасайтесь к только что сваренным поверхностям, высокая температура может привести к серьезному ожогу.

- Соблюдайте все вышеизложенные инструкции также и после завершения сварочного процесса, так как во время охлаждения свариваемых поверхностей могут появляться брызги.
- Перед началом работы или проведением обслуживания, убедитесь в том, что горелка холодная.



Перед отключением шлангов подачи и отвода жидкости, убедитесь в том, что блок охлаждения отключен от сети питания. Горячая жидкость, выходящая из шлангов, может стать причиной возникновения ожога.



Всегда держите поблизости аптечку первой помощи.

Нельзя недооценивать травмы или ожоги, полученные во время сварочных работ.



Перед тем, как оставить рабочее место, убедитесь в его безопасности, во избежание причинения случайного вреда людям или имуществу.

1.3 Защита от газа и дыма



- Пыль, дым и газ, образующиеся во время сварки (резки), могут быть вредными для здоровья человека. При особых условиях, испарения, вызванные процессом сварки (резки), могут привести к возникновению раковых заболеваний или причинить вред плоду во время беременности.
- Держите голову на большом расстоянии от сварочного газа и испарений.
- Позаботьтесь об организации естественной или искусственной вентиляции территории проведения сварочных работ.
- В случае плохой вентиляции помещения, используйте защитные маски и дыхательные аппараты.
- В случае проведения работ в тесных, закрытых помещениях, сварка должна проводиться в присутствии и под наблюдением еще одного человека, находящегося вне места проведения работ.

- Не используйте для вентиляции кислород.
- Убедитесь в том, что работает отсос, регулярно проверяйте количество опасных выхлопных газов в соответствии с установленными пределами и правилами техники безопасности.
- Количество и опасность уровня газов зависит от свариваемого материала, присадочных материалов и используемых чистящих средств. Следуйте инструкциям производителя и инструкции, изложенной в технической документации.
- Не производите сварочные работы вблизи окрасочного/смазочного цехов. Газовые баллоны должны располагаться на улице или в помещениях с хорошей вентиляцией.

1.4 Пожаро- и взрывобезопасность



- Процесс сварки (резки) может стать причиной возникновения пожара и/или взрыва.
- Очистите рабочую и окружающую зоны от легковоспламеняющихся или горючих веществ и объектов. Воспламеняющиеся материалы должны находиться на расстоянии не менее 11 метров (35 футов) от зоны сварки или должны быть защищены надлежащим образом. Искры и раскаленные частички могут отлетать на достаточно большие расстояния. Уделите особое внимание безопасности людей и имущества.
- Не проводите работу по сварке (резке) на поверхности или вблизи емкостей, находящихся под давлением.
- Не проводите сварочные работы или работы по плазменной резке в закрытых контейнерах или трубах. Будьте особенно внимательны при осуществлении сварки труб и емкостей, даже если они открытые, пустые и зачищены надлежащим образом. Любые остатки газа, топлива, масла и подобных веществ могут стать причиной взрыва.
- Не проводите сварочные работы в помещениях, содержащих взрывоопасную пыль, газы и испарения.
- При завершении процесса сварки, убедитесь в том, что цепь, находящаяся под напряжением, не сможет соприкоснуться каким-либо образом с цепью заземления.
- Всегда держите под рукой огнетушители или другие материалы для борьбы с пожаром.

1.5 Предупреждение при использовании газовых баллонов




- Баллоны с инертным газом, находящимся под давлением, могут взорваться при несоблюдении условий их транспортировки, хранения и неправильного использования.
- Баллоны должны быть установлены в вертикальном положении у стены или при помощи других поддерживающих устройств, для предупреждения их падения.
- Закручивайте защитный колпачок клапана баллона во время его транспортировки, эксплуатации и после завершения процесса сварки.

- Баллон не должен быть подвержен действию прямых солнечных лучей, внезапному изменению температур, действию очень высоких или очень низких температур.
- Не допускайте, чтобы на баллон воздействовали открытое пламя, электрическая дуга, горелка, электрододержатель или раскаленные капли металла.
- Газовые баллоны должны находиться на значительном расстоянии от сварочных цепей и электрических цепей.
- При открытии клапана баллона, держите голову на значительном расстоянии от отверстия выхода газа.
- Всегда закрывайте клапан баллона при завершении сварочного процесса.
- Никогда не производите сварку (резки) баллонов, содержащих газ, находящийся под давлением.
- Никогда не соединяйте баллон со сжатым воздухом непосредственно с редуктором давления. Давление может превысить нагрузку редуктора, что может привести к взрыву.



1.6 Защита от поражения электрическим током

- Поражение электрическим током может привести к летальному исходу.
- Не прикасайтесь к внутренним и наружным токоведущим частям аппарата в то время, когда он подключен к сети питания (горелки, электрододержатели, провод заземления, электроды, проволока, ролики и катушка подключены к сварочной цепи).
- Убедитесь, что установка и сварщик защищены от воздействия электрического тока. Проверьте надежность заземления.
- Убедитесь в правильности подключения установки и зажима заземления.
- Не дотрагивайтесь до двух горелок или электрододержателей одновременно.

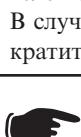

Устройство для зажигания и стабилизации дуги предназначено для ручного или механизированного способа работы.



Увеличение длины горелки или сварочного кабеля более чем на 8 м повышает риск поражения электрическим током.



1.7 Электромагнитные поля и помехи

- Сварочный ток, проходящий через наружные и внутренние провода, является причиной возникновения электромагнитных полей, сходных с полями сварочного провода и установки.
- При длительном действии, электромагнитные поля могут вызывать негативные для здоровья человека последствия (точный характер этих действий пока еще не установлен). Электромагнитные поля могут препятствовать работе слуховых аппаратов.



При наличии в организме электронного стимулятора сердца, перед выполнением сварочных операций или плазменной резки необходимо проконсультироваться у врача.

Классификация оборудования на электромагнитную совместимость (ЭМС) в соответствии с директивой EN/IEC 60974-10 (См. паспортную табличку или технические характеристики)

Оборудование класса В отвечает требованиям на электромагнитную совместимость в промышленной и жилой зонах, включая жилые помещения, где электроэнергия обеспечивается коммунальной низковольтной системой электроснабжения.

Оборудование класса А не может использоваться в жилых помещениях, где электроэнергия обеспечивается коммунальной низковольтной системой электроснабжения.

В обеспечении электромагнитной совместимости оборудования класса А в подобных местах из-за кондуктивных, а также радиационных помех могут возникнуть потенциальные трудности.

Установка, использование и проверка окружающей территории

Данное оборудование произведено в соответствии с требованиями стандарта EN60974-10 и имеет класс А.

Данный аппарат предназначен для профессионального использования в условиях промышленного производства. Производитель не несет никакой ответственности за возможные последствия при использовании аппарата в домашних условиях.




Персонал, проводящий установку и эксплуатацию данного оборудования, должен обладать необходимой квалификацией, выполнять установку и эксплуатацию в соответствии с указаниями производителя и нести всю ответственность за установку и эксплуатацию оборудования.

Электромагнитные помехи, производимые оборудованием, устраняются пользователем оборудования при технической поддержке производителя.



В любом случае, электромагнитные помехи должны быть снижены до такого уровня, чтобы не мешать работе другого оборудования.

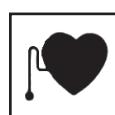

Перед установкой оборудования, рекомендуется провести оценку ожидаемого уровня электромагнитных помех и их вредного влияния на окружаение. В первую очередь, должен учитываться фактор причинения вреда здоровью окружающего персонала. Особенно это важно для людей, которые пользуются слуховыми аппаратами и кардиостимуляторами.

Требования к питающей сети (См. технические характеристики)

Высокомощное оборудование из-за величины первичного тока питания может влиять на качество энергии в сети.

Поэтому к некоторым видам оборудования (см.технические характеристики) могут применяться ограничения по включению или требования, касающиеся максимально допустимого сопротивления питающей сети (Z_{max}) или минимальной мощности (S_{sc}) в точке сопряжения с коммунальной сетью (точка включения в сеть). В этом случае подключение оборудования будет являться ответственностью установщика или пользователя оборудования, которые при необходимости должны проконсультироваться с оператором распределительной сети о возможности подключения.

В случае возникновения электромагнитных помех возможно использование дополнительных средств защиты, например, сетевых фильтров.

Необходимо также рассмотреть возможность экранирования кабеля питания аппарата.

Кабели для сварки и резки

Для снижения действий электромагнитного поля до минимального значения, соблюдайте следующие инструкции:

- Там где это возможно, скрутите и закрепите вместе провод заземления и силовой кабель.
- Не закручивайте сварочные провода вокруг своего тела.
- Не стойте между силовым кабелем и проводом заземления (оба кабеля должны быть расположены с одной стороны).
- Кабели горелок должны иметь минимальную длину, располагаться недалеко друг от друга и по возможности – на уровне земли.
- Установка должна находиться на некотором расстоянии от зоны сварки.
- Кабели должны находиться на значительном расстоянии друг от друга.

Заземление

Заземление всех металлических элементов самого сварочного оборудования, а также металлических объектов, находящихся в непосредственной близости от него, должны быть согласованы между собой.

Размещение разъемов заземления должно быть выполнено в соответствии с требованиями действующих местных стандартов.

Заземление свариваемых деталей

Заземление свариваемых деталей может эффективно сократить электромагнитные помехи, генерируемые аппаратом. Однако оно не всегда возможно по соображениям электробезопасности или в силу конструкционных особенностей свариваемых деталей. Необходимо помнить, что заземление свариваемых деталей не должно увеличивать риск поражения сварщика электрическим током или какого-либо повреждения другого электрооборудования.

Заземление должно выполняться в соответствии с требованиями действующих местных стандартов.

Экранирование

Частичное экранирование кабелей и корпусов другого электрооборудования, находящихся вблизи от сварочного аппарата также может эффективно сократить влияние электромагнитных помех. Полное экранирование сварочной установки выполняется только в особых случаях.



1.8 Классификация защиты по IP


IP23S

- Система защиты против попадания в опасные части аппарата пальцев или других посторонних предметов, диаметр которых больше либо равен 12.5 мм.
- Система защиты от капель дождя, падающих под углом 60° относительно вертикальной линии.
- Защита от попадания воды в аппарат, когда подвижные части находятся в нерабочем состоянии.

2 УСТАНОВКА



Сборка и установка аппарата должна производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующую авторизацию производителя.

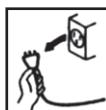

Перед установкой, убедитесь в том, что аппарат отключен от сети питания.



Не допускается последовательное или параллельное включение более одного аппарата.



2.1 Подъем, транспортировка и разгрузка оборудования



Всегда учитывайте реальный вес оборудования (см. технические характеристики).



Не допускайте, чтобы груз транспортировался или оставался подвешенным над людьми или предметами.





Не допускайте падения аппарата или отдельных его частей, не бросайте его при транспортировке.



Запрещается поднимать аппарат за ручку.




2.2 Установка аппарата

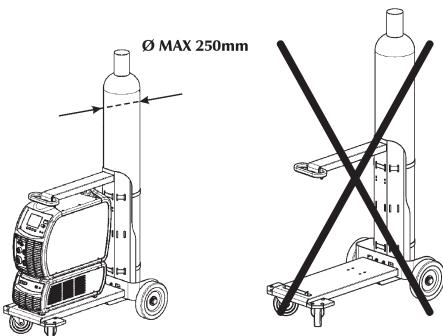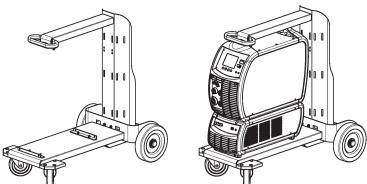

При размещении источника питания, соблюдайте следующие правила:

- Органы управления и разъемы должны быть легко доступны.
- Не размещайте оборудование в тесных помещениях.
- Не размещайте аппарат на наклонных поверхностях с углом наклона более 10°.
- Размещайте аппарат в сухом, чистом и хорошо проветриваемом помещении.
- Защищайте оборудование от действия прямых солнечных лучей и дождя.

2.3 Соединение

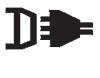

Выпрямитель оснащен сетевым кабелем для подключения к трехфазной сети питания.

Аппарат может питаться от:

- трехфазной 400В
- трехфазной 230В



ВНИМАНИЕ: во избежание повреждения оборудования и травм персонала необходимо ПЕРЕД подключением аппарата к сети проверить установленное значение напряжения питания (и соответствие его напряжению сети), а также пороговые напряжения сетевых предохранителей. Кроме этого следует убедиться, что аппарат подключается к розетке, имеющей заземление.



Допустимые колебания напряжения в питающей сети составляют $\pm 15\%$ от номинального значения, т.е. если $U_{ном} = 400$ В, то допустимый диапазон напряжения питания 320В – 440В.



Система может работать от генераторной установки, гарантируя стабильную подачу напряжения с отклонением $\pm 15\%$ по отношению к номинальному значению напряжения заявленного производителем, при любых рабочих условиях и при максимальном значении мощности аппарата.



Обычно мы рекомендуем использовать генераторную установку мощностью в два раза выше мощности аппарата для однофазного источника питания, и в полтора раза выше для трехфазного источника питания.



Мы советуем использовать генераторную установку с системой электронного регулирования.



Во избежание поражения персонала электрическим током, система должна быть заземлена. Аппарат оснащен проводом заземления (желтый - зеленый), который должен быть подключен к разъему, оснащенному заземленным контактом.



Электрическое подключение аппарата должно осуществляться персоналом, имеющим необходимую квалификацию, и в соответствии с нормативами, принятыми в данной стране.

Сетевой кабель аппарата снабжен желтым/зеленым проводом, который должен быть ВСЕГДА заземлен. Этот желтый/зеленый провод нельзя использовать с другими проводниками.

Перед подключением аппарата убедитесь в наличии центрального контура заземления на данной территории и в исправности розеток.

Используйте вилки, которые соответствуют требованиям техники безопасности.




2.4 Подготовка аппарата к работе

Подготовка аппарата для ручной дуговой сварки MMA




Подключение, показанное на рисунке, предназначено для сварки с обратной полярностью. Для сварки с прямой полярностью, подключите зажимы наоборот.

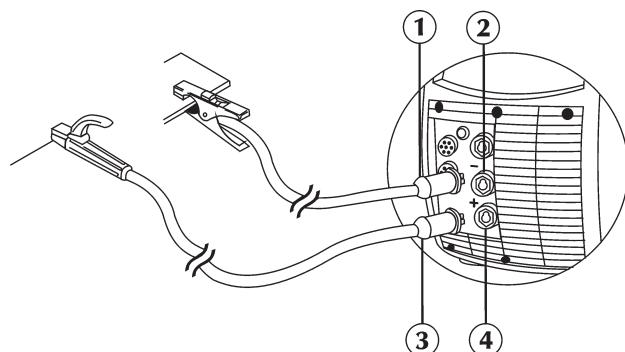


- Подключите (1) клемму заземления к отрицательному (-) разъему (2) источника питания.
- Подключите (3) электрододержатель к положительному (+) разъему (4) источника питания.

Подготовка аппарата для аргонодуговой сварки TIG

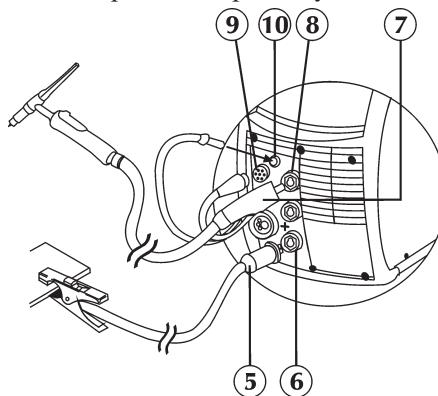


- Подключите (5) клемму заземления к положительному (+) разъему (6) источника питания.
- Подключите разъем горелки (7) к разъему (8) источника питания.
- Подключите газовый шланг от баллона к заднему газовому штуцеру.
- Присоедините сигнальный кабель горелки к соответствующему разъему (9).
- Присоедините газовый шланг горелки к соответствующему блоку/разъему (10).


Соединение для полуавтоматической сварки MIG/MAG

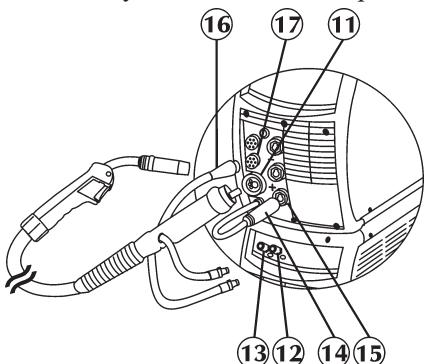

- Подключите MIG/MAG-горелку к разъему (11). Убедитесь, что фиксирующая гайка плотно закручена.
- Подключите шланг отвода жидкости от горелки (красный) к соответствующему фитингу (12) (красный цвет-символ).
- Подключите шланг подачи жидкости к горелке (синий) к соответствующему фитингу (13) (синий цвет-символ).
- Подсоедините силовой кабель (14) связки к положительному полюсу (15) контактной колодки для изменения полярности (см. пункт «Изменение полярности сварки»).
- Подсоедините одножильный кабель (16) к соединительному (17) разъему на фронтальной стороне выпрямителя.

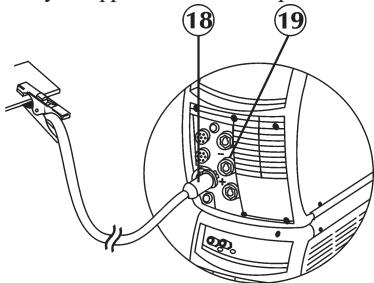


- Подключите зажим кабеля массы (18) к отрицательному разъему (-) (19) сварочного источника.

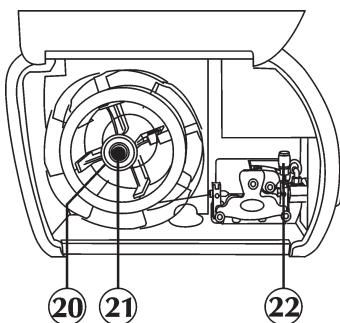


- Убедитесь, что канавки роликов соответствуют диаметру проволоки, которую вы хотите использовать.
- Открутите кольцевую гайку (20) и установите катушку. Установите штифт крепления катушки, катушку, установите обратно кольцевую гайку (20) и закрепите катушку винтом (21).
- Откройте прижимное устройство (22) проволокоподающего механизма и пропустите проволоку через направляющую втулку, через ролики – в разъем горелки. Закройте прижимное устройство, проверив, что проволока проходит точно по канавке ролика.
- Для осуществления загрузки проволоки в горелку, нажмите кнопку подачи проволоки.
- Подключите газовый шланг к задней муфте.
- Установите уровень расхода газа от 5 до 20 л/мин.

Изменение полярности сварки

Это устройство позволяет осуществлять сварку с использованием любой сварочной проволоки благодаря простому выбору полярности сварки (прямой или обратной).

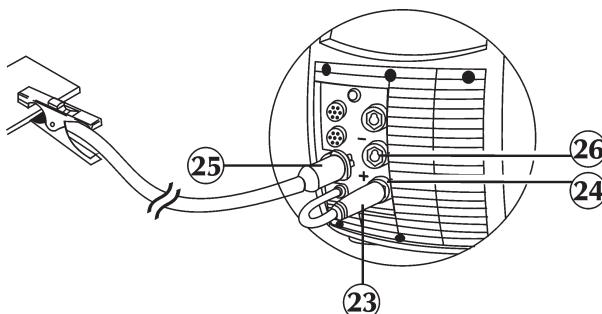

Обратная полярность: силовой кабель, идущий от горелки (23) должен быть подключен к положительному полюсу (+) (24) клеммника. Силовой кабель, идущий от разъема заземления (25) должен быть подключен к отрицательному полюсу (-) (26) клеммника.

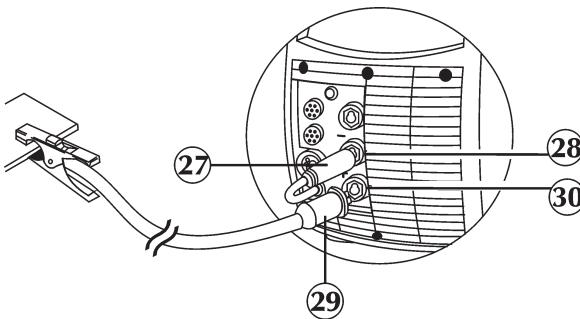

Прямая полярность: силовой кабель, идущий от горелки (27) должен быть подключен к отрицательному полюсу (-) (28) клеммника. Силовой кабель, идущий от разъема заземления (29) должен быть подключен к положительному полюсу (+) (30) клеммника.

По умолчанию установлена работа аппарата на обратной полярности!


3 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

3.1 Общие сведения

Сварочные аппараты URANOS 2700 MTE представляют собой инверторные источники постоянного тока, предназначенные для ручной дуговой сварки штучным электродом (MMA), аргонодуговой сварки на постоянном токе (TIG DC), Полуавтоматическая сварка стандарт MIG/MAG, Импульсная полуавтоматическая сварка Pulsed MIG и Двойной импульс MIG/MAG.

Это системы целиком с микропроцессорным управлением (обработка данных цифровым процессором сигналов DSP и обмен данными по шине CAN-BAS) способны удовлетворить разнообразные требования мира сварки наилучшим образом.

3.2 Передняя панель управления

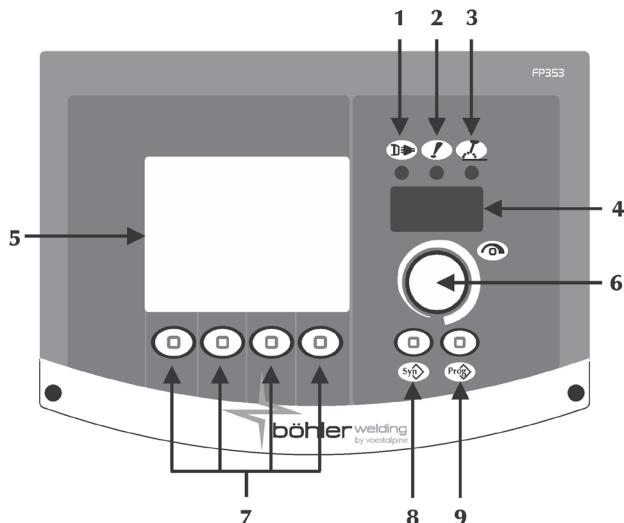

1 Питание

Показывает, что аппарат подключен к сети питания и включен.

2 Сигнал тревоги

Показывает, что произошло включение устройств защиты, таких, например, как устройства защиты от перегрева (см. раздел "Коды тревоги").

3 Питание включено

Указывает на наличие напряжения на выходных разъемах аппарата.

4 7-мисегментный дисплей

На дисплей выводятся основные параметры сварки во время начала сварки и настройки; значения тока и напряжения во время сварочного процесса, а также коды тревоги.

5 Жидкокристаллический дисплей

На дисплей выводятся основные параметры сварки во время начала сварки и настройки; значения тока и напряжения во время сварочного процесса, а также коды тревоги.

Все выполняемые операции отображаются на дисплее в режиме реального времени.

6 Основной переключатель настройки

Переключатель позволяет обеспечивать доступ к параметрам настройки set-up; выбор и настройку параметров сварки.

7 Процессы/функции

Позволяет выбирать различные функции системы (сварочный процесс, режим сварки, импульс тока, режим отображения информации и т.д.)

8 Синергетика

Позволяет выбирать предустановленную сварочную программу (синергетику) путем задания нескольких параметров:

- вид проволоки
- вид газа
- диаметр проволоки

9 Программы

Позволяет осуществлять хранение или управление 64 программами сварки, которые могут быть персонализированы сварщиком.

3.3 Экран начала работы


При включении аппарата, производится ряд проверок с целью обеспечения корректного проведения работы системы и всех устройств, подключенных к ней.

На этом этапе так же выполняется операция проверки выхода газа для проверки правильности подключения к системе подачи газа.

3.4 Экран проверки

Когда боковая панель (отсек катушки) открыта, сварочные операции запрещены.

На ЖК дисплее появляется экран проверки.

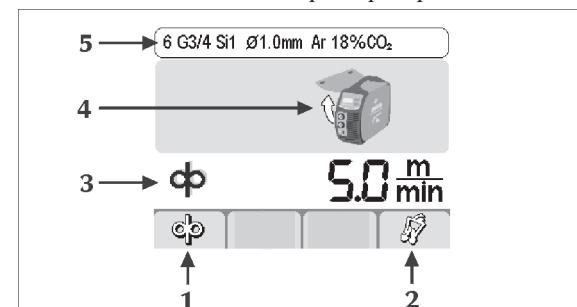

1 Подача проволоки

2 Проверка выхода газа

3 Скорость подачи проволоки

4 Позволяет регулировать скорость подачи проволоки.
Минимальное значение 0.5 м/мин,
Максимальное значение 22.0 м/мин,
Значение по умолчанию 1.0 м/мин

5 Открыта боковая панель


Оглавление

В данном разделе выводятся наиболее важная информация относительно выбранного процесса сварки.


3.5 Главный экран

Позволяет производить управление системой и сварочным процессом и отображает основные настройки.



Ручная дуговая сварка MMA

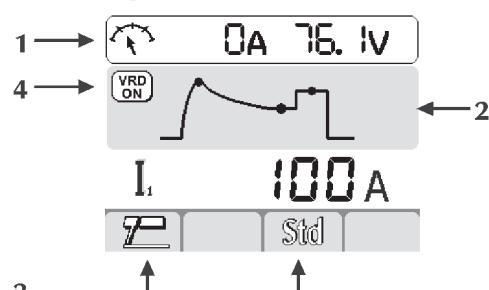

Аргонодуговая сварка TIG DC

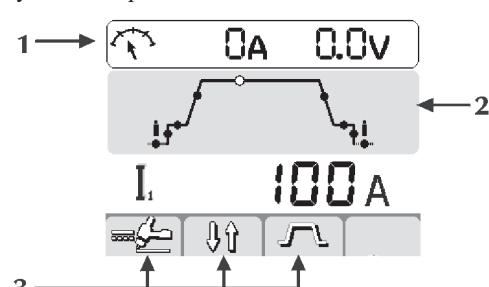


Полуавтоматическая сварка MIG/MAG

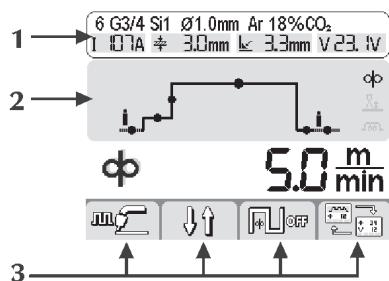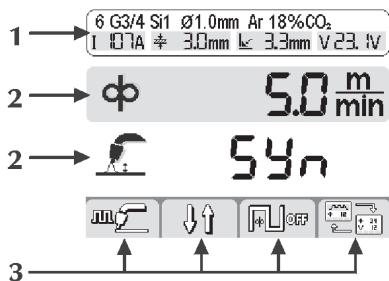

1 Оглавление

В данном разделе выводятся наиболее важная информация относительно выбранного процесса сварки:

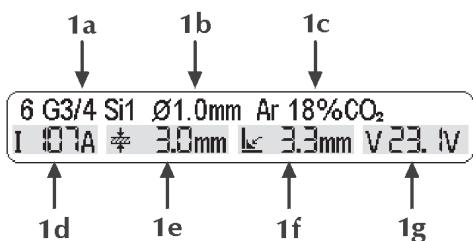

- Выбранная синергетическая кривая

1a Тип присадочного материала

1b Диаметр проволоки

1c Тип газа

- Параметры сварки



1d Сварочный ток

1e Толщина свариваемой поверхности

1f Угловой валик

1g Сварочное напряжение

2 Параметры сварки

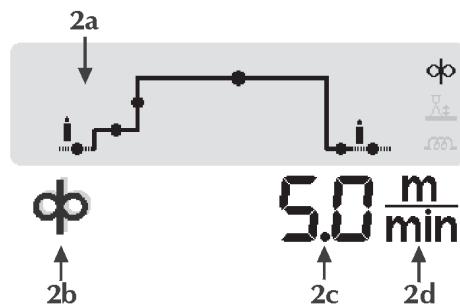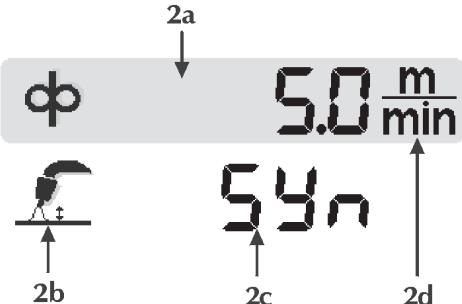

2a Параметры сварки

Выберите необходимый параметр нажатием кнопки кодера.

Установите необходимую величину значения параметра повернув кодер.


2b Иконка параметра

2c Значение параметра

2d Единицы измерения параметра

3 Функции

Позволяет осуществлять установку основных функций процесса и режима сварки.

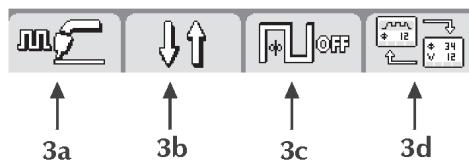

3a

Позволяет выбирать процесс сварки



Ручная дуговая сварка MMA



Аргонодуговая сварка TIG DC



Полуавтоматическая сварка стандарт MIG/MAG



Импульсная полуавтоматическая сварка
Pulsed MIG/MAG

3b

TIG DC

Позволяет выбирать режим сварки



Двухтактный режим



Четырехтактный режим



Bilevel

MIG/MAG - Pulsed MIG/MAG

Позволяет выбирать режим сварки



Двухтактный режим



Четырехтактный режим



Режим заварки кратера (Crater filler)

3c

MMA Синергетический режим при ручной дуговой сварке

Позволяет задать оптимальную динамику дуги, выбирая используемый электрод:

STD Основное покрытие/Рутиловое покрытие

CLS Целлюлозное покрытие

CrNi Стальной

Alu Алюминиевый

Cast iron Чугунный

Выбор правильной динамики дуги позволяет использовать потенциал источника питания наиболее полно с точки зрения достижения наивысшей производительности сварочного процесса.

Отличная сварочная способность электрода не гарантируется (поскольку сварочная способность зависит от качества и условий хранения расходных материалов, условий сварки, областей применения и т.п.).

TIG DC Частота сварочного тока

ПОСТОЯННЫЙ ток

ИМПУЛЬСНЫЙ ток

Быстрые импульсы

MIG/MAG - Pulsed MIG/MAG

двойной импульс неактивен

двойной импульс активен

3d

MIG/MAG - Pulsed MIG/MAG

Вид дисплея

4


Устройство понижения напряжения VRD

Управляет напряжением холостого хода.

5

Измеряемые величины

Во время сварки фактические величины тока и напряжения отображаются на ЖК дисплее.

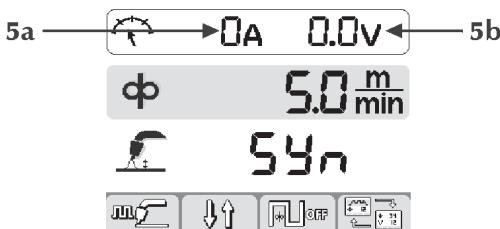

5a Сварочный ток

5b Сварочное напряжение

3.6 Параметры сварки Set up

Setup XP User



Позволяет устанавливать и регулировать некоторые дополнительные параметры для обеспечения более точного контроля сварочного процесса.

Параметры set up соответствуют выбранному сварочному процессу и имеют порядковый номер.

Вход в параметры set up: нажмите и удерживайте в течение 5-х секунд кодер.

Выбор и настройка желаемого параметра: поворачивайте кодер до тех пор, пока на дисплее не высветиться порядковый номер устанавливаемого параметра. Когда на дисплее отобразиться номер параметра, настройку которого вы хотите осуществить, нажмите на кодер. После этого можно производить настройку параметра.

Выход из set up: для выхода со стадии «настройки» параметра, нажмите на кодер еще раз.

Для того чтобы выйти из set up параметров, поверните кодер до параметра с порядковым номером «0» (сохраняться и выйти) и нажмите кодер.


Список параметров SET UP (ручная дуговая сварка MMA)

- | | |
|---|--|
| 0 | Сохраниться и выйти |
| | Сохранение измененных параметров и выход из set up. |
| 1 | Сброс |
| | Сброс всех параметров и возвращение к значениям, установленным по умолчанию. |
| 3 | Функция Hot start |
| | Позволяет устанавливать значение функции hot start в режиме ручной дуговой сварки MMA. Позволяет настраивать значение функции hot start на стадии зажигания дуги, способствуя началу сварочного процесса. |
| | Значение параметра устанавливается как процентное отношение (%) к величине сварочного тока. |
| | Минимальное значение 0%, Максимальное значение 500%, Значение по умолчанию std 80%, Значение по умолчанию cls 150% |
| 7 | Ток сварки |
| | Позволяет осуществлять настройку значения сварочного тока. |
| | Значение параметра задается в Амперах (A). |
| | Минимальное значение 3А, Максимальное значение Imax, Значение по умолчанию 100А |
| 8 | Функция Arc force |
| | Позволяет осуществлять настройку значения функции arc force в режиме ручной дуговой сварки MMA. Позволяет настраивать энергетическую динамику сварочного процесса, способствуя началу сварочного процесса. |
| | Увеличение величины форсажа дуги снижает риск залипания электрода. |


	Значение параметра устанавливается как процентное отношение (%) к величине сварочного тока. Минимальное значение 0%, максимальное значение 500%, Значение по умолчанию std 30%, Значение по умолчанию cls 350%	551  Блокировка/деблокировка Позволяет осуществлять блокировку панели управления и устанавливать пароль (см. раздел "Блокировка/деблокировка").
204 	Dynamic power control (DPC) Позволяет выбирать желаемую эластичность дуги.	552  Звуковой сигнал Позволяет осуществлять настройку звукового сигнала. Минимум – off (отключено), Максимум 10, По умолчанию 5
	I = CONST (Постоянный ток) Удлинение или укорочение длины дуги не влияет на установленный сварочный ток.	601  Шаг настройки U/D Позволяет осуществлять настройку изменения шага кнопок up-down. Минимум – OFF (отключено), Максимум -MAX, По умолчанию 1
	 Основное покрытие, Рутиловое покрытие, , Кислотные, Стальной, Чугунный	602  Параметр внешнего управления CH1, CH2, CH3, CH4 Позволяет осуществлять настройку параметра внешнего управления 1,2,3,4 (минимальное значение, максимальное значение, значение по умолчанию, выбранный параметр). (см. раздел "Управление внешними устройствами").
	 Целлюлозное покрытие, Алюминиевый	751  Считывание значения тока На дисплее отображается действительное значение сварочного тока.
	 Целлюлозное покрытие, Алюминиевый	752  Считывание значения напряжения На дисплее отображается действительное значение сварочного напряжения.
		Список параметров SET UP (argonодуговая сварка TIG)
		0 Сохранить и выйти  Сохранение измененных параметров и выход из set up.
312 	Напряжение отрыва дуги Установление значение напряжения, при котором происходит затухание электрической дуги. Благодаря этой функции можно существенно улучшить систему управления процессом. На фазе точечной сварки, например, низкое значение напряжения затухания дуги позволяет сократить повторное возбуждение дуги, когда электрод отводится от свариваемой поверхности, что позволяет сократить разбрзгивание, прожигание и окисление свариваемой поверхности. При использовании электрода, который требует высокого значения напряжения, мы советуем задавать высокое значение предельной величины напряжения для того, чтобы предотвратить затухание дуги во время сварочного процесса.	1  Сброс Сброс всех параметров и возвращение к значениям, установленным по умолчанию.
	 Никогда не устанавливайте значение напряжения отрыва дуги выше значения напряжения холостого хода выпрямителя.	2 Предварительный обдув газом  Позволяет задавать и настраивать время обдува газом до зажигания дуги. Обеспечивает подачу газового потока в горелку и подготовку зоны сварки. Минимальное значение 0.0 сек, Максимальное значение 99.9 сек, Значение по умолчанию 0.1 сек
		3  Начальный ток Позволяет регулировать ток начала сварки. Позволяет получать более горячую или холодную сварочную ванну сразу после зажигания дуги. Установка параметра: в амперах (A) – в процентах (%). Минимальное значение 3A-1%, Максимальное значение Imax-500%, Значение по умолчанию 50%
		5  Время начального тока Позволяет установить время сохранения первоначального тока. Установка параметра: в секундах (s). Минимальное значение-функция отключена, Максимальное значение 99.9 сек, Значение по умолчанию значение - функция отключена
		6  Время нарастания сварочного тока Позволяет установить постепенный переход от начального тока к току сварки. Задается в секундах (сек). Минимальное значение-функция отключена, Максимальное значение 99.9 сек, Значение по умолчанию значение - функция отключена
500 	Позволяет выбирать требуемый графический интерфейс: XE (Easy Mode) XA (Advanced Mode) XP (Professional Mode)	7  Ток сварки Позволяет осуществить настройку значения сварочного тока. Значение параметра задается в Амперах (A). Минимальное значение 3A, Максимальное значение Imax, Значение по умолчанию 100A
	Позволяет доступ к верхним уровням настройки: USER: пользователь SERV: сервис vaBW:vaBW	

8	Tок в режиме двухуровневой сварки Bilevel	Задается в секундах (сек).
	Позволяет устанавливать вторичное значение тока в режиме двухуровневой сварки.	Минимальное значение-функция отключена, Максимальное значение 99.9 сек, Значение по умолчанию значение - функция отключена
17	При первом нажатии на кнопку горелки, начинается предварительный обдув газом, загорается дуга и сварка осуществляется на начальном токе. При первом отпускании кнопки горелки, значение тока опускается до первого значения "11". Если сварщик нажмет и сразу же отпустит кнопку горелки, ток сварки установится на втором значении "12". Нажатие и быстрое отпускание кнопки вернет ток к первому значению "11" и так далее.	Заключительный ток
	Если нажать и удерживать кнопку горелки, ток снизится до конечного значения.	Позволяет установить значение конечного тока сварки.
	При отпускании кнопки дуга погаснет, но газ еще будет подаваться в течение времени заключительного обдува газом.	Задается в Амперах (A).
	Установка параметра: в амперах (A) – в процентах (%). Минимальное значение 3A-1%, Максимальное значение I _{max} -500%, Значение по умолчанию 10A	Минимальное значение 3A-1%, Максимальное значение I _{max} -500%, Значение по умолчанию 10A
19	Время конечного тока	Время конечного тока
	Позволяет устанавливать время сохранения конечного тока.	Позволяет устанавливать время сохранения конечного тока.
	Установка параметра: в секундах (s).	Установка параметра: в секундах (s).
	Минимальное значение 0.0 сек, Максимальное значение 99.9 сек, Значение по умолчанию – син. режим	Минимальное значение 0.0 сек, Максимальное значение 99.9 сек, Значение по умолчанию – син. режим
20	Заключительный обдув газом	Заключительный обдув газом
	Позволяет установить время заключительного обдува газом.	Позволяет установить время заключительного обдува газом.
	Минимальное значение 0.0 сек, Максимальное значение 99.9 сек, Значение по умолчанию – син. режим	Минимальное значение 0.0 сек, Максимальное значение 99.9 сек, Значение по умолчанию – син. режим
203	Аргонодуговая сварка (HF)	Аргонодуговая сварка (HF)
	Позволяет выбирать режимы: возбуждение дуги отрывом электрода, возбуждение дуги высокочастотным осциллятором, возбуждение дуги частотным осциллятором по умолчанию (умолчанию=HF START, функция отключена=LIFT START, Default HF START).	Позволяет выбирать режимы: возбуждение дуги отрывом электрода, возбуждение дуги высокочастотным осциллятором, возбуждение дуги частотным осциллятором по умолчанию (умолчанию=HF START, функция отключена=LIFT START, Default HF START).
204	Точечная сварка	Точечная сварка
	Позволяет устанавливать время сварки в режиме «точечной сварки».	Позволяет устанавливать время сварки в режиме «точечной сварки».
	Позволяет установить время сварочного процесса.	Позволяет установить время сварочного процесса.
	Установка параметра: в секундах (s).	Установка параметра: в секундах (s).
	Минимальное значение-функция отключена, Максимальное значение 99.9 сек, Значение по умолчанию значение - функция отключена	Минимальное значение-функция отключена, Максимальное значение 99.9 сек, Значение по умолчанию значение - функция отключена
205	Переустановка	Переустановка
	Позволяет активировать функцию повторного запуска. Позволяет немедленно погасить дугу в стадии спада или повторно запустить сварочный цикл.	Позволяет активировать функцию повторного запуска. Позволяет немедленно погасить дугу в стадии спада или повторно запустить сварочный цикл.
	0=функция отключена, 1=умолчанию, Значение по умолчанию значение - умолчанию	0=функция отключена, 1=умолчанию, Значение по умолчанию значение - умолчанию
206	Функция Easy joining (TIG DC)	Функция Easy joining (TIG DC)
	Позволяет зажечь дугу в импульсном режиме и выбирать время действия функции до начала возврата предустановленных условий сварки.	Позволяет зажечь дугу в импульсном режиме и выбирать время действия функции до начала возврата предустановленных условий сварки.
	Позволяет повысить скорость и точность при сварке прихваточными швами	Позволяет повысить скорость и точность при сварке прихваточными швами
	Установка параметра: в секундах (s).	Установка параметра: в секундах (s).
	Минимальное значение 0.1 сек, Максимальное значение 25.0 сек, Значение по умолчанию значение - функция отключена	Минимальное значение 0.1 сек, Максимальное значение 25.0 сек, Значение по умолчанию значение - функция отключена
208	Microtime spot welding	Microtime spot welding
	Позволяет устанавливать время сварки в режиме "microtime spot welding".	Позволяет устанавливать время сварки в режиме "microtime spot welding".
	Позволяет установить время сварочного процесса.	Позволяет установить время сварочного процесса.
	Установка параметра: в секундах (s).	Установка параметра: в секундах (s).
	Минимальное значение 0.01 сек, Максимальное значение 1.00 сек, Значение по умолчанию значение - функция отключена	Минимальное значение 0.01 сек, Максимальное значение 1.00 сек, Значение по умолчанию значение - функция отключена
14	Частота быстрых импульсов	Частота быстрых импульсов
	Позволяет регулировать частоту импульсов.	Позволяет регулировать частоту импульсов.
	Позволяет сфокусировать и лучше стабилизировать электрическую дугу.	Позволяет сфокусировать и лучше стабилизировать электрическую дугу.
	Установка параметра: в килогерцах (kHz).	Установка параметра: в килогерцах (kHz).
	Минимальное значение 0.02 Гц, Максимальное значение 2.5 Гц, Значение по умолчанию значение - функция отключена	Минимальное значение 0.02 Гц, Максимальное значение 2.5 Гц, Значение по умолчанию значение - функция отключена
15	Частота спадов в импульсном режиме	Частота спадов в импульсном режиме
	Позволяет устанавливать время нарастания/убывания в режиме импульсной сварки.	Позволяет устанавливать время нарастания/убывания в режиме импульсной сварки.
	Позволяет сгладить переход между пиковым и основным токами, получая более или менее мягкую сварочную дугу.	Позволяет сгладить переход между пиковым и основным токами, получая более или менее мягкую сварочную дугу.
	Установка параметра: в процентах (%).	Установка параметра: в процентах (%).
	Минимальное значение-функция отключена, Максимальное значение 100%, Значение по умолчанию значение - функция отключена	Минимальное значение-функция отключена, Максимальное значение 100%, Значение по умолчанию значение - функция отключена
16	Время спада сварочного тока	Время спада сварочного тока
	Позволяет устанавливать время постепенного перехода от сварочного тока к конечному току.	Позволяет устанавливать время постепенного перехода от сварочного тока к конечному току.


500	Позволяет выбирать требуемый графический интерфейс: XE (Easy Mode) XA (Advanced Mode) XP (Professional Mode)	5	Толщина свариваемой поверхности Позволяет устанавливать значение толщины свариваемой поверхности и последующую настройку системы в зависимости от толщины свариваемой поверхности.
551	Блокировка/деблокировка Позволяет осуществлять блокировку панели управления и устанавливать пароль (см. раздел "Блокировка/деблокировка").	6	Угловой валик Позволяет устанавливать толщину валика в угловом соединении
552	Звуковой сигнал Позволяет осуществлять настройку звукового сигнала. Минимум – off (отключено), Максимум 10, По умолчанию 5	7	Напряжение Осуществляет настройку напряжения сварочной дуги. Позволяет управлять длиной дуги в процессе сварки. Высокое напряжение = длинная дуга Низкое напряжение = короткая дуга Минимальное значение 5В, Максимальное значение 55.5В Минимальное значение -9.9V, Максимальное значение +9.9V, Значение по умолчанию- синерг. режим
601	Шаг настройки U/D Позволяет осуществлять настройку изменения шага кнопок up-down. Минимум – OFF (отключено), Максимум -MAX, По умолчанию 1	10	Предварительный обдув газом Позволяет задавать и настраивать время обдува газом до зажигания дуги. Обеспечивает подачу газового потока в горелку и подготовку зоны сварки. Минимальное значение-функция отключена, Максимальное значение 25 сек, Значение по умолчанию 0.1сек
602	Параметр внешнего управления CH1, CH2, CH3, CH4 Позволяет осуществлять настройку параметра внешнего управления 1,2,3,4 (минимальное значение, максимальное значение, значение по умолчанию, выбранный параметр). (см. раздел "Управление внешними устройствами").	11	Плавный старт -Soft start Обеспечивает настройку скорости подачи проволоки до зажигания дуги. Задается в процентном отношении к скорости подачи проволоки. Минимальное значение 10%, Максимальное значение 100%, Значение по умолчанию 50%
606	Рорелка «вверх/вниз» (U/D) Позволяет управлять внешним параметром (U/D). O=off, I=Ток, 2=Восстановление программы	12	Время изменения скорости подачи проволоки Позволяет задавать постепенное изменение между значениями скорости подачи проволоки при зажигании дуги и скоростью подачи проволоки в процессе сварки. Минимальное значение - функция отключена, Максимальное значение 1,0 сек, Значение по умолчанию значение - функция отключена
751	Считывание значения тока На дисплее отображается действительное значение сварочного тока.	15	Растяжка дуги Burn Back Позволяет устанавливать время горения дуги, предупреждая возможность прилипания электрода в конце сварочного процесса Позволяет устанавливать длину проволоки, поступающей из горелки. Минимальное -2.00, Максимальное значение +2.00, Значение по умолчанию 0.00
752	Считывание значения напряжения На дисплее отображается действительное значение сварочного напряжения.	16	Заключительный обдув газом Позволяет задавать и настраивать время обдува газом в конце сварочного процесса. Минимальное значение- функция отключена, Максимальное значение 10 сек, Значение по умолчанию 2 сек
801	Защитные пределы Позволяет устанавливать пределы предупреждения и защитные пределы. Позволяет осуществлять точный контроль на различных фазах сварочного процесса (см. раздел "Защитные пределы").	19	Рабочий цикл (двойной импульс) Позволяет изменять рабочий цикл при двойном импульсе. Установка параметра: в процентах (%). Минимальное 10%, Максимальное значение 90%, Значение по умолчанию 50%
0	Сохраниться и выйти Сохранение измененных параметров и выход из set up.	20	Двойной импульс Позволяет активизировать функцию "Двойной импульс". Позволяет регулировать амплитуду пульсации. Установка параметра: в процентах (%). Минимальное значение 0%, Максимальное значение 100%, Значение по умолчанию ±25%
1	Сброс Сброс всех параметров и возвращение к значениям, установленным по умолчанию.		
2	синергетический режим управления Позволяет выбрать при режим синергетической настройки (synergic MIG) введением типа свариваемого материала. (см. раздел "Экран синергетической кривой").		
3	Скорость подачи проволоки Позволяет регулировать скорость подачи проволоки. Минимальное значение 0.5 м/мин, Максимальное значение 22 м/мин, Значение по умолчанию 1.0 м/мин		
4	Ток Позволяет осуществлять регулировку значения сварочного тока. Минимальное значение 6А, Максимальное значение Imax		

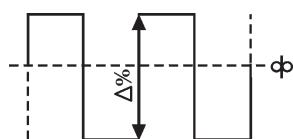

Устанавливаемый параметр: метры в мин (м/мин).
Минимальное значение 0.5м/мин, Максимальное значение 22м/мин, По умолчанию 2.5м/мин

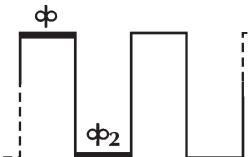

21		Частота импульсов Позволяет осуществлять настройку цикла периодичности импульсов. Позволяет осуществлять настройку частоты импульсов. Минимальное значение 0.1Hz, Максимальное значение 5.0Hz, Значение по умолчанию 2.0Hz	2x	27	Время первоначального приращения Позволяет устанавливать время первоначального приращения. Позволяет автоматизировать функцию заварки кратера. Минимум 0,1 с, Максимум 99,9 с, По умолчанию отключено
22		Вторичное напряжение Позволяет осуществлять настройку уровня напряжения вторичной пульсации. Позволяет получать наибольшую стабильность дуги во время разных фаз пульсации. Минимальное значение -5.0, Максимальное значение +5.0, Значение по умолчанию- синерг. режим	2x	28	Время заварки кратера Позволяет устанавливать время заварки кратера. Позволяет автоматизировать функцию заварки кратера. Минимум 0,1 с, Максимум 99,9 с, По умолчанию отключено
23		Частота спадов в импульсном режиме (Двойной импульс) Позволяет устанавливать время нарастания/убывания в режиме импульсной сварки. Установка параметра: в процентах (%). Минимальное значение 1%, Максимальное значение 100%, Значение по умолчанию значение 50%		30	Точечная сварка Позволяет устанавливать время сварки в режиме «точечной сварки». Минимальное значение- 0.1s, Максимальное значение- 25s, Значение по умолчанию – функция отключена.
24		Bilevel (Четырехтактный режим - Заварка кратера) Позволяет устанавливать вторичное значение скорости подачи проволоки в режиме двухуровневой сварки. Если сварщик нажмет и сразу же отпустит кнопку горелки, ток сварки установится на втором значении “ ϕ_2 ”. Нажатие и быстрое отпускание кнопки вернет ток к первому значению “ ϕ ” и так далее. Установка параметра: в процентах (%). Минимальное значение 1%, Максимальное значение 500%, Значение по умолчанию значение - функция отключена		31	Точка паузы Позволяет устанавливать время паузы, в режиме «точка паузы», между сварочными операциями. Минимальное значение- 0.1s, Максимальное значение 25, Значение по умолчанию – функция отключена.
25		Начальное приращение Позволяет регулировать значение скорости подачи проволоки во время первой фазы “заполнения зоны сварки”. Позволяет увеличивать количество подаваемой энергии к свариваемой поверхности, когда материал (еще холодный) требует больше подвода тепла для равномерного плавления. Минимальное значение 20%, Максимальное значение 200%, Значение по умолчанию 120%		32	Вторичное напряжение (Bilevel MIG) Позволяет осуществлять настройку уровня напряжения вторичной пульсации. Позволяет получать наибольшую стабильность дуги во время разных фаз пульсации. Минимальное значение -5.0, Максимальное значение +5.0, Значение по умолчанию- синерг. режим
26		Заварка кратера Позволяет регулировать скорость подачи проволоки на заключительном этапе формирования сварочного соединения. Позволяет сократить количество энергии, подаваемой на свариваемую поверхность, когда материал уже очень горячий. Это позволяет исключить риск образования нежелательных деформаций материала. Минимальное значение 20%, Максимальное значение 200%, Значение по умолчанию 80%		33	Вторичное Индуктивность (Bilevel MIG) Позволяет осуществлять настройку уровня Индуктивность вторичной пульсации. Позволяет получать большую или меньшую скорость дуги для компенсирования перемещений, выполняемых сварщиком и при естественной неуравновешенности сварочного процесса. Низкая индуктивность = активная дуга (больше брызг). Высокая индуктивность = менее активная дуга (меньше брызг). Минимальное значение -30, Максимальное значение +30, Значение по умолчанию- синерг. режим
202		Наклон первоначального приращения Позволяет установить постепенный переход между первоначальной скоростью подачи проволоки и скоростью подачи проволоки при сварке. Задается в секундах (сек).		34	Наклон первоначального приращения Позволяет установить постепенный переход между первоначальной скоростью подачи проволоки и скоростью подачи проволоки при сварке. Задается в секундах (сек).
				35	Наклон заварки кратера Позволяет установить постепенный переход между скоростью подачи проволоки при сварке и скоростью подачи проволоки при заварке кратера. Задается в секундах (сек).
				202	Индуктивность Позволяет осуществлять электронную регулировку последовательной индуктивности сварочной цепи. Позволяет получать большую или меньшую скорость дуги для компенсирования перемещений, выполняемых сварщиком и при естественной неуравновешенности сварочного процесса.

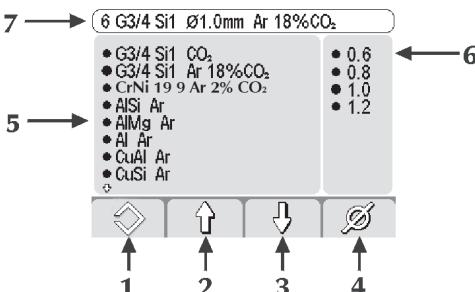331	V	Низкая индуктивность = активная дуга (больше брызг). Высокая индуктивность = менее активная дуга (меньше брызг). Минимальное значение -30, Максимальное значение +30, Значение по умолчанию- синерг. режим Напряжение Позволяет устанавливать сварочное напряжение.	760	Считывание значения тока (мотора) На дисплее отображается действительное значение (мотора) тока.
399	V	Скорость сварки Позволяет устанавливать скорость сварки. Минимум 20 см/мин, Максимум 200 см/мин, По умолчанию 35 см/мин (рекомендованная скорость для ручной сварки) Syn: позволяет автоматическую установку сварочных параметров используя величину скорости робота при аналоговом входе. (Обратитесь к разделу «Конфигурация системы» - Настройка сервиса).	801	Защитные пределы Позволяет устанавливать пределы предупреждения и защитные пределы. Позволяет осуществлять точный контроль на различных фазах сварочного процесса (см. раздел “Защитные пределы”).
500	?	Позволяет выбирать требуемый графический интерфейс: XE (Easy Mode) XA (Advanced Mode) XP (Professional Mode)	3.7 Экран синергетических кривых	1 Описание Позволяет выбирать режим сварки.
551	🔒	Позволяет доступ к верхним уровням настройки: USER: пользователь SERV: сервис vaBW:vaBW	Syn	
552	🔊	Блокировка/деблокировка Позволяет осуществлять блокировку панели управления и устанавливать пароль (см. раздел “Блокировка/деблокировка”).	1	Позволяет выбрать: 1 Синергетический режим сварки Позволяет использовать ряд занесенных установок (синергетических кривых), которые хранятся в памяти системы. Возможно изменение и корректировка начальных установок, допускаемых системой.
601	🔊	Звуковой сигнал Позволяет осуществлять настройку звукового сигнала. Минимум – off (отключено), Максимум 10, По умолчанию 5	2	2 Off Режим ручной сварки Позволяет производить ручную установку и регулировку каждого отдельного параметра сварки (MIG/MAG).
602	▪▪	Шаг регулировки Позволяет устанавливать значение шага изменения параметра. Этот шаг может быть персонализирован сварщиком. Минимальное значение 1, Максимальное значение Imax, По умолчанию 1	3	3 1÷60 Позволяет использовать ряд занесенных установок (синергетических кривых), которые хранятся в памяти системы. Возможно изменение и корректировка начальных установок, допускаемых системой.
606	U/D	Параметр внешнего управления CH1, CH2, CH3, CH4 Позволяет осуществлять настройку параметра внешнего управления 1,2,3,4 (минимальное значение, максимальное значение, значение по умолчанию, выбранный параметр). (см. раздел “Управление внешними устройствами”).	4	4 Позволяет выбирать: - вид материала проволоки - вид газа
705	Ω	Rорелка «вверх/вниз» (U/D) Позволяет управлять внешним параметром (U/D). O=off, I=Ток, 2=Восстановление программы	5	5 Позволяет выбирать: - диаметр проволоки - Вид материала проволоки - Вид газа
751	A	Калибровка сопротивления контура Позволяет калибровать систему.	6	6 Диаметр проволоки 7 Оглавление (Смотри раздел "Главное меню").
752	A	Нажмите кнопку кодера для доступа к параметру 705. Замкните наконечник горелки на заготовку.	7	NET ПРОГРАММЫ Показывает, что выбранная синергетическая программа недоступна или не согласуется с другими настройками системы.
757	V	Нажмите и удерживайте кнопку горелки не менее 1 с. Считывание значения тока На дисплее отображается действительное значение сварочного тока.		
	V	Считывание значения напряжения На дисплее отображается действительное значение сварочного напряжения.		
	Φ	Считывание скорости подачи проволоки Позволяет отображать величину кодирующего устройства мотора 1.		

2 Синергетические кривые Полуавтоматической сварки MIG/MAG

	\varnothing (mm)			
	0,6	0,8	1.0	1.2
G3/4 Si1 CO ₂	1	2	3	4
G3/4 Si1 Ar 18%CO ₂	6	7	8	9
CrNi 19 9 Ar 2%CO ₂	11	12	13	14
AlMg5 Ar	-	17	18	19
AlSi5 Ar	-	22	23	24
Al99,5 Ar	-	27	28	29
CuAl8 Ar	-	32	33	34
CuSi3 Ar	-	37	38	39
Basic FCW Ar 18%CO ₂	-	-	-	42
Rutil FCW Ar 18%CO ₂	-	-	-	46
Metal FCW Ar 18%CO ₂	-	-	-	50
CrNi 19 9 FCW Ar 18%CO ₂	-	-	-	54


Импульсная полуавтоматическая сварка Pulsed MIG/MAG

	\varnothing (mm)			
	0,6	0,8	1.0	1.2
G3/4 Si1 CO ₂	-	-	-	-
G3/4 Si1 Ar 18%CO ₂	6	7	8	9
CrNi 19 9 Ar 2%CO ₂	11	12	13	14
AlMg5 Ar	-	17	18	19
AlSi5 Ar	-	22	23	24
Al99,5 Ar	-	27	28	29
CuAl8 Ar	-	32	33	34
CuSi3 Ar	-	37	38	39
Basic FCW Ar 18%CO ₂	-	-	-	42
Rutil FCW Ar 18%CO ₂	-	-	-	46
Metal FCW Ar 18%CO ₂	-	-	-	50
CrNi 19 9 FCW Ar 18%CO ₂	-	-	-	54

3.8 Экран программ

1 Описание

Позволяет осуществлять хранение или управление 64 программами сварки, которые могут быть персонализированы сварщиком.

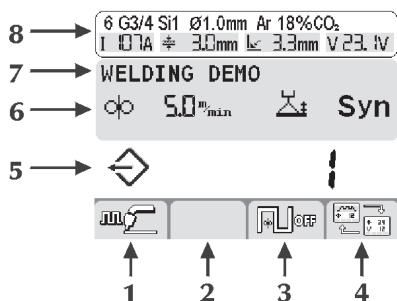

1/2/3/4 Функции

5 Номер выбранной программы


6 Основной параметр выбранной программы

7 Описание выбранной программы



8 Оглавление

(см. раздел "Главный экран").

2 Сохранение программы

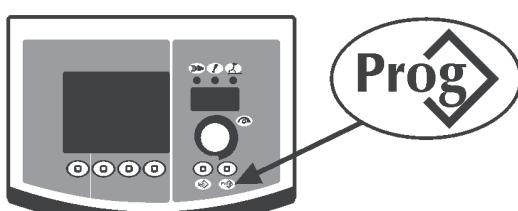

Войдите в меню «сохранения программ» нажав кнопку **Prog** минимум 1 секунду.

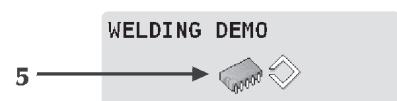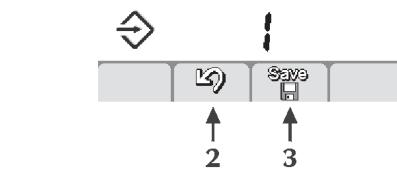


Выберите программу (или очистите память) (5) повернув кодер.

Программа сохранена

Память пустая

Сбросьте операцию нажав кнопку (2) **Prog**.

Сохраните все текущие настройки выбранной программы нажатием кнопки (3) **Save**.

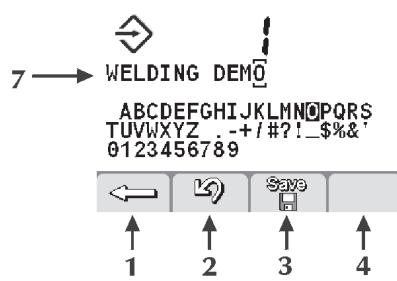

Введение описания программы (7).


- Выберете необходимую букву повернув кодер.
- Сохраните выбранную букву нажатием кнопки кодера.

- Отмените последний символ нажав кнопку (1) **Prog**.


Сбросьте операцию нажав кнопку (2) **Prog**.

Подтвердите выбор операции нажатием кнопки (3) **Save**.

Сохранение новой программы в уже занятую ячейку памяти требует чистку ячейки памяти через обязательную процедуру.

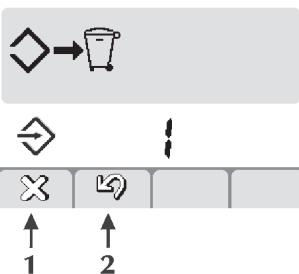


Отмените операцию, нажав кнопку (2) .
Удалите выбранную программу, нажав кнопку (1) .
Продолжите процедуру сохранения.

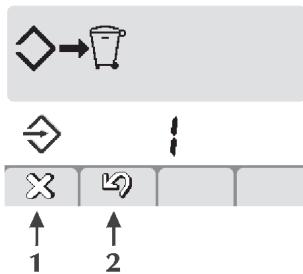


Подтвердите выбор операции нажатием кнопки (1) .
Произведите сброс операции нажав кнопку (2) .

3 Восстановление программы

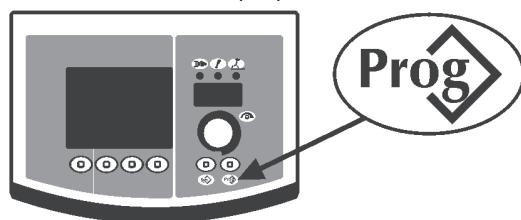

Вызов 1-й программы доступно нажатием кнопки .

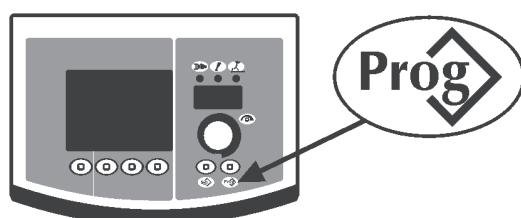


Выберите требуемую программу нажав кнопку .

Выберите нужную программы повернув кодер.

Вызываются только ячейки памяти, занятые программой, пустые пропускаются автоматически.

4 Сброс программы

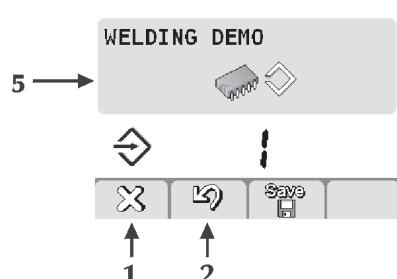


Выберите нужную программы повернув кодер.
Удалите выбранную программу нажатием кнопки (1) .

Сбросьте операцию нажав кнопку (2) .

	ПРОЦЕСС СВАРКИ	ПАРАМЕТР
XE	MMA	
	TIG DC	
	MIG/MAG	
	Pulsed MIG	
XA	MMA	
	TIG DC	
	MIG/MAG	
	Pulsed MIG	
XP	MMA	
	TIG DC	
	MIG/MAG	
	Pulsed MIG	

1 Персонализация 7-ми сегментного экрана

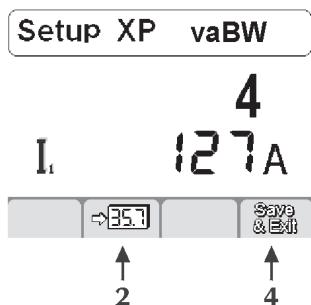

Войдите в настройки set-up, нажав кнопку кодера и удерживая ее в течение 5 секунд.

Выберите требуемый параметр вращая кодер. Сохраните выбранный параметр на 7-ми сегментном дисплее нажатием кнопки (2) .

Сохранитесь и выйдите из текущего экрана нажатием кнопки (4) .


Значение по умолчанию II

3.10 Блокировка/деблокировка


Позволяет блокировать панель управления для исключения доступа к настройкам и устанавливать пароль.

Войдите в параметры настройки set-up путем нажатия кодера в течение как минимум 5 секунд.

Выберите требуемый параметр (551).

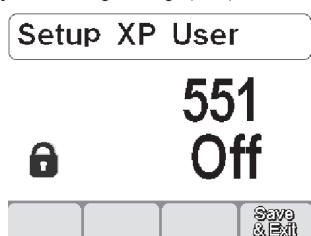

Активизируйте регулировку выбранного параметра нажатием кнопки кодера.

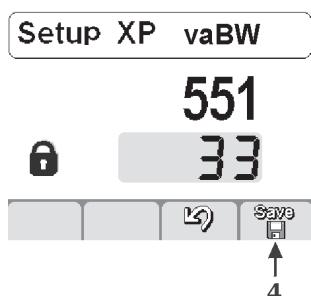


Введите цифровой код (пароль) поворачивая кодер.

Подтвердите изменения нажатием кнопки кодера.

Сохранитесь и покиньте текущий экран, нажав кнопку (4) .


При выполнении каких-либо операций на заблокированной панели управления, появляется специальное меню.

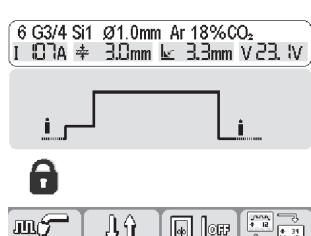


- Временно войдите в функции панели (5 минут) повернув кодер и введя пароль. Подтвердите сделанные изменения нажав кнопку/кодер.
- Деблокируйте панель управления полностью войдя в параметры настройки set-up (следуйте инструкциям, приведенным выше) и установите параметр 551 в состояние "off". Подтвердите правильность внесенных изменений нажатием кнопки (4) .
- Подтвердите сделанные изменения, нажав энкодер.

3.11 Наружные устройства управления

Позволяет производить установку параметров сварки через устройства наружного управления (ДУ, горелка...).

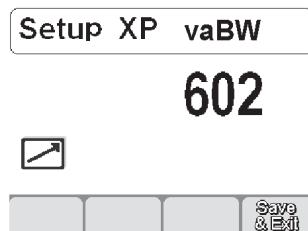

Войдите в параметры настройки set-up путем нажатия и удержания кодера в течение 5-х секунд. Выберите требуемый параметр (602).

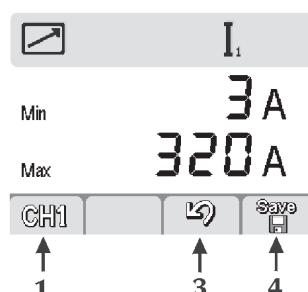

Войдите в экран "Наружные устройства управления" нажатием кнопки кодера.

Выберите требуемый канал вывода устройства ДУ (CH1, CH2, CH3, CH4) нажав кнопку (1).

Выберите требуемый параметр (Min-Max-параметр) нажатием кнопки кодера.

Произведите настройку выбранного параметра (Min-Max-параметр) повернув кнопку кодера.


Сохранитесь и покиньте меню нажатием кнопки (4) .

Сброс операции осуществляется нажатием кнопки (3) .


3.12 Защитные пределы

Позволяет осуществлять управление сварочным процессом **⚠ MIN** **⚠ MAX** путем установки опасных пределов и защитных пределов для значений основных параметров **⚠ MIN** **⚠ MAX**:

- I** Сварочный ток
- V** Сварочное напряжение

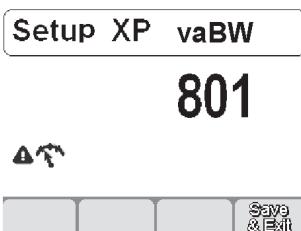


Войдите в параметры настройки set-up, нажав кнопку кодера и удерживая ее в течение, по крайней мере, 5 секунд. Выберите требуемый параметр (801).

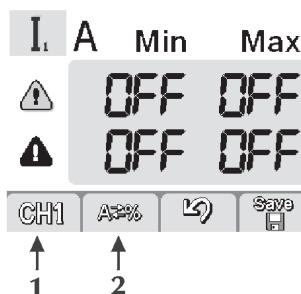

Войдите в экран “Защитные пределы”, нажав кнопку кодера. Выберите параметр, нажав на кнопку (1) **CH1**. Выберите режим настройки защитных пределов, нажав на кнопку (2) **A%**.

- A/V** Абсолютное значение
- %** Значение в процентном отношении

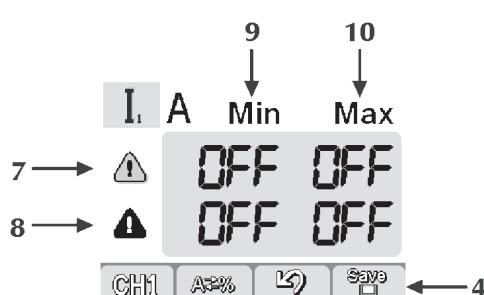

- 7 Линия предупреждения
- 8 Линия пределов тревоги
- 9 Колонка минимальных значений
- 10 Колонка максимальных значений

Выберите нужное окошко, нажав на кнопку кодера (выбранное окошко отобразится контрастно на дисплее). Устанавливайте уровень выбранных пределов, поворотом кодера.

Сохранитесь и выйдите из текущего меню, нажав кнопку (4) **Save**.

E 05 A↑



При выходе за пределы одного из предупреждающих пределов на панели управления появляется соответствующее визуальное предупреждение.

При выходе за пределы одного из пределов тревоги на панели управления появляется соответствующее визуальное предупреждение и происходит незамедлительная блокировка всех операций сварки.

Можно установить начальное и конечное значение для фильтров сварки для предупреждения сигнала ошибки во время процесса зажигания и затухания дуги (см. раздел “Параметры set up”- параметры 802-803-804).

3.13 Экран кодов тревоги

Позволяет определить тревогу и решение возникшей проблемы.

1 2 3
↓ ↓ ↓
E 03



1 Иконка тревоги

2 Код тревоги **E01**

3 Тип тревоги

Коды тревоги
E01, E02 Перегрев



Не рекомендуется отключать аппарата когда сигнал горит; система вентиляции охладит перегретые части аппарата.
E07 Неисправность при подаче проволоки

VΦ

E08 Блокировка мотора



E10 Тревога модуля питания



E13 Проблемы соединения



E19 Тревога конфигурации системы



E20 Сбой памяти



E21 Потеря данных



E40 Тревога подачи питания



E43 Тревога системы охлаждения



Коды защитных пределов

E54 Значение тока меньше нижнего допустимого предела (Тревога)



E62 Значение тока меньше нижнего допустимого предела (Предупреждение)



E55 Значение тока больше верхнего допустимого предела (Тревога)



E63 Значение тока больше верхнего допустимого предела (Предупреждение)



E56 Значение напряжения меньше нижнего допустимого предела (Тревога)



E64 Значение напряжения меньше нижнего допустимого предела (Предупреждение)



E57 Значение напряжения больше верхнего допустимого предела (Тревога)




E65 Значение напряжения больше верхнего допустимого предела (Предупреждение)



E74 Превышение уровня тока мотора 1
(Предупреждение)



3.14 Задняя панель

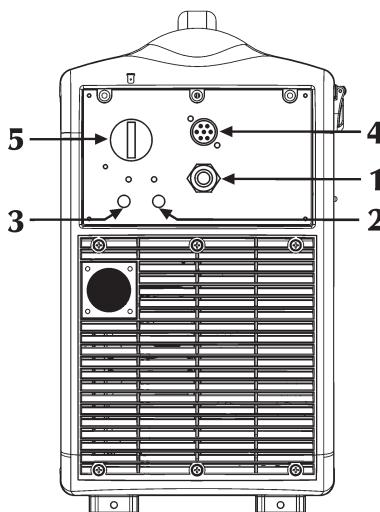

1 Сетевой кабель

Подключение аппарата к сети питания



2 Газовый штуцер (TIG DC)



3 Газовый штуцер (MIG/MAG)



4 Ввод сигнального кабеля (ШИНА CAN) (RC)




5 Сетевой выключатель

С помощью него происходит подключение сварочного аппарата к сети питания.



Имеет два положения «О» - «Выключено», «I» - «Включено».

3.15 Панель разъемов

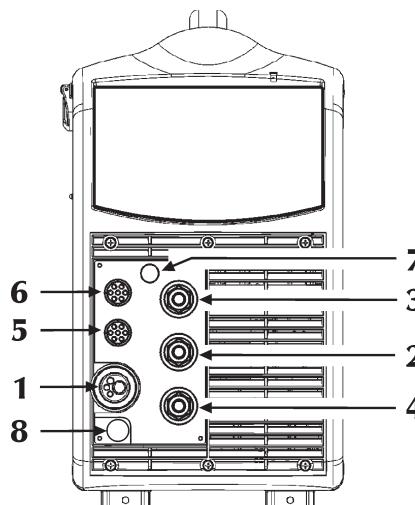

- 1 Фитинг горелки
Позволяет присоединять горелку MIG/MAG.
- 2 Отрицательный разъем питания
Для подключения кабеля заземления при ручной дуговой сварке штучным электродом.
Позволяет подсоединять провод заземления в режимах полуавтоматической сварки MIG/MAG и импульсной полуавтоматической сварки Pulsed MIG/MAG.
- 3 Отрицательный разъем питания (HF)
Позволяет присоединять горелку TIG.
- 4 Положительный разъем питания
Для подключения горелок для ручной дуговой сварки MMA или кабеля заземления при аргонодуговой сварке TIG.
Для подключения изменения напряжения устройства (MIG/MAG).
- 5 Внешние устройства (горелку MIG/MAG)
- 6 Внешние устройства (горелку TIG)
- 7 Газовый штуцер
- 8 Изменение полярности сварки

4 КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

4.1 Общее описание (RC)

Сварочный процесс с использованием устройства дистанционного управления, можно производить тогда, когда устройство дистанционного управления подсоединенено к разъему, расположенному на выпрямителе. Соединение может быть произведено и при включенном оборудовании. Когда устройство ДУ подключено, любые настройки так же можно осуществлять и на панели управления. Изменение настроек, произведенных при помощи панели управления, отображаются на устройстве ДУ, и наоборот.

4.2 Устройство дистанционного управления RC 100



Устройство дистанционного управления RC 100, предназначено для осуществления настройки и отображения значения сварочного тока и напряжения.


“См. инструкцию по эксплуатации”.

4.3 RC 120 педаль устройства дистанционного управления для аргонодуговой сварки TIG




Выходной ток может регулироваться от минимального до максимального значения (задается через set-up) изменением силы давления на поверхность педали. Микропереключатель обеспечивает сигнал начала сварки при минимальной силе давления на педаль.

4.4 Устройство ДУ RC 180

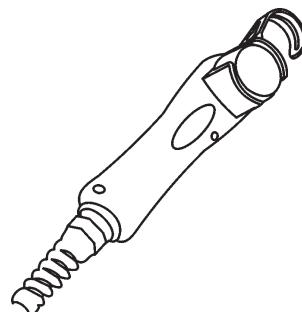

Устройство позволяет регулировать значение тока, посредством устройства ДУ, без прерывания сварочного процесса или перемещения из рабочей зоны.

4.5 Устройство ДУ RC 190

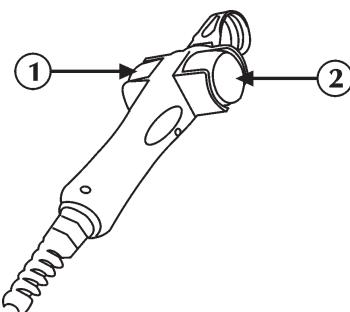

- 1 Позволяет осуществлять непрерывную настройку скорости подачи проволоки.
- 2 Позволяет осуществлять регулировку значения сварочного тока.
- Позволяет устанавливать значение толщины свариваемой поверхности и последующую настройку системы в зависимости от толщины свариваемой поверхности.

2



Осуществляет настройку напряжения сварочной дуги.

Позволяет управлять длиной дуги в процессе сварки.
Ручной режим MIG/MAG

Высокое напряжение = длинная дуга

Низкое напряжение = короткая дуга

Минимальное значение 5В, Максимальное значение 55.5В

Синергетический режим MIG/MAG

Минимальное значение -5.0, Максимальное значение +5.0, Значение по умолчанию- синерг. режим


Сварочный процесс с использованием устройства дистанционного управления, можно производить тогда, когда устройство дистанционного управления подсоединенено к разъему, расположенному на выпрямителе. Соединение может быть произведено и при включенном оборудовании.

4.6 Устройство дистанционного управления RC 200




Устройство дистанционного управления RC 200 предназначено для отображения и изменения всех параметров выпрямителя, к которому подключено устройство ДУ.

4.7 Горелки серии ST...

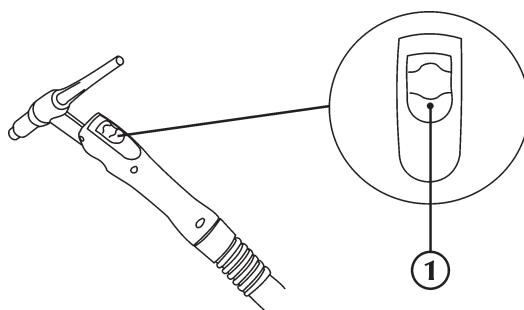

1 Кнопку горелки

4.8 Горелки серии ST...U/D

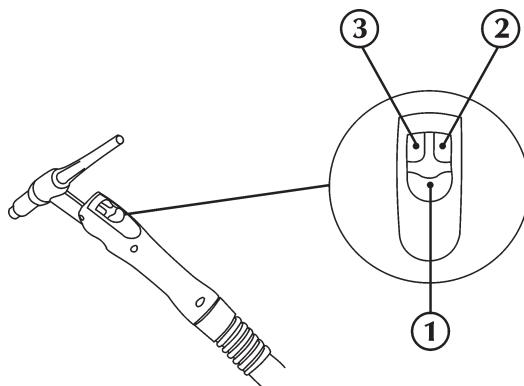

Горелки серии U/D представляют собой цифровые горелки для полуавтоматической сварки TIG и позволяют контролировать основные параметры сварки:

- сварочный ток
- повторный вызов программы


(См. раздел “Параметры сварки Set up”).

“См. инструкцию по эксплуатации”.

- 1 Кнопку горелки
- 2 Кнопки Up (вверх)
- 3 Кнопки down (вниз)

4.9 Горелки серии ST...DIGITIG

4.9.1 Общие сведения

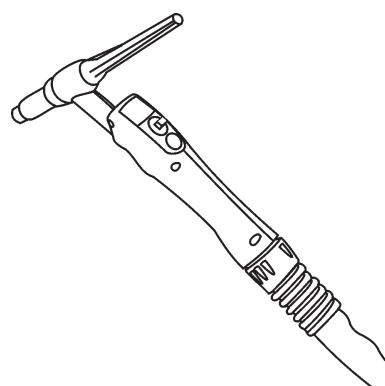


Горелки серии DIGITIG представляют собой цифровые горелки для полуавтоматической сварки TIG и позволяют контролировать основные параметры сварки:

- сварочный ток
- повторный вызов программы

Параметры 3-4 могут быть персонализированы.


4.10 Горелки серии MIG/MAG

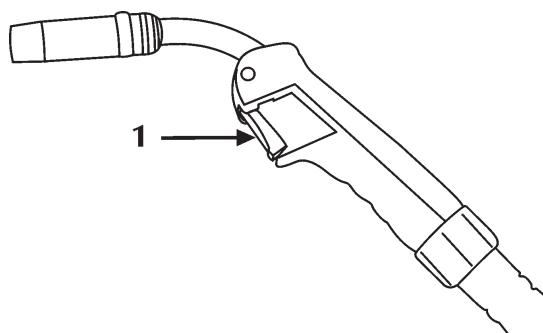

1 Кнопку горелки

“См. инструкцию по эксплуатации”.


4.11 Горелки серии MIG/MAG U/D

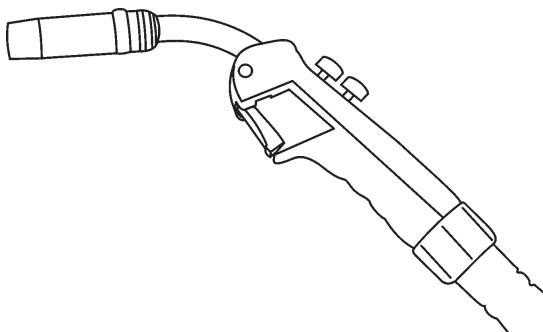

Горелки серии U/D представляют собой цифровые горелки для полуавтоматической сварки MIG/MAG и позволяют контролировать основные параметры сварки:

- сварочный ток
 - повторный вызов программы
- (См. раздел “Параметры сварки Set up”).
- “См. инструкцию по эксплуатации”.


4.12 Горелки серии MIG/MAG - DIGIMIG

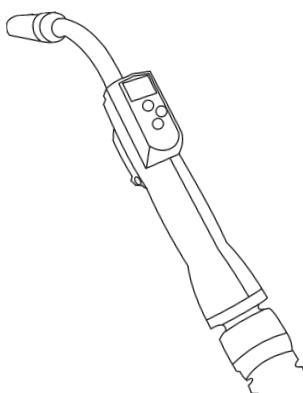

Горелки серии MB501D PLUS представляют собой цифровые горелки для полуавтоматической сварки MIG/MAG и позволяют контролировать основные параметры сварки:

- сварочный ток
(Синергетический режим полуавтоматической сварки MIG/MAG)
 - Длина дуги
(Синергетический режим полуавтоматической сварки MIG/MAG)
 - скорость подачи проволоки
(Ручной режим полуавтоматической сварки MIG/MAG)
 - сварочное напряжение
(Ручной режим полуавтоматической сварки MIG/MAG)
 - повторный вызов программы
- и выводить на экран действительные значения:
- сварочного тока
 - сварочного напряжения

4.13 Горелки серии Push-Pull

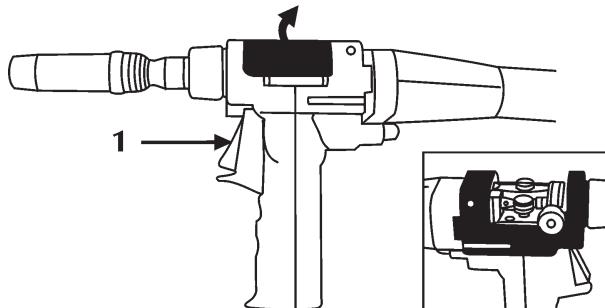

1 Кнопки горелки

“См. инструкцию по эксплуатации”.

4.14 Kit Push-Pull (73.11.024)

“см. раздел “Установка kit/ Комплект принадлежностей”.

5 РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АППАРАТА



Регулярное обслуживание выпрямителя должно производиться в соответствии с инструкциями производителя.

Любые операции по регулярному обслуживанию аппарата должны производиться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию.

Во время работы оборудования все доступы, заслонки и крышки аппарата должны быть закрыты и зафиксированы. Не допускается какое-либо переоборудование системы. Не допускайте накопления металлической пыли около или непосредственно на вентиляторе.



Отключайте аппарат от сети перед выполнением каждой операции!



Регулярное обслуживание аппарата:
-Очистка внутри аппарата проводите с помощью сжатого воздуха (под небольшим давлением) и мягких щеток.
-Регулярно проверяйте исправность соединительных и сетевых кабелей.



При выполнении текущего ремонта или замене компонентов горелки, электрододержателя или провода заземления:

Проверяйте температура компонентов и убедитесь в том, что они не перегрелись.



Всегда используйте перчатки в соответствии с требованиями безопасности.



Используйте подходящие инструменты.

Невыполнение указанных рекомендаций аннулирует гарантию производителя данного оборудования и снимает с него всю ответственность.

6 ПРИЧИНЫ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ И ИХ РЕШЕНИЯ



Ремонт или замена частей аппарата должна производиться только квалифицированными инженерами.

Произведение ремонта или замены частей аппарата персоналом, не имеющим на то разрешение, аннулирует гарантии производителя данного оборудования и снимает с него всю ответственность.

В любом случае, система не должны подвергаться какими-либо модификациям.

Невыполнения оператором данных инструкций, снимает с производителя данного оборудования всю ответственность за возможные последствия.

Аппарат не включается (зеленый светодиод не горит)

Причина В розетке электропитания отсутствует напряжение.

Решение Проверьте систему электропитания и произведите соответствующие мероприятия по устранению неисправностей.

Работы должны производиться квалифицированным персоналом.

Причина Неисправность вилки или силового кабеля.

Решение Замените неисправный компонент.

Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.

Причина Перегорела защитная плавкая вставка.

Решение Замените неисправный компонент.

Причина Неисправность пускового выключателя.

Решение Замените неисправный компонент.

Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.

Причина Неисправность электронных компонентов аппарата.

Решение Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.

Отсутствует напряжение на выходных разъемах аппарата (невозможно начать процесс сварки)

Причина Неисправность кнопки горелки.

Решение Замените неисправный компонент.

Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.

Причина Перегрев аппарата (сигнал перегрева – горит желтый светодиод).

Решение Подождите пока аппарат охладиться, аппарат должен оставаться включенным.

Причина Открыта боковая панель или неисправен дверной выключатель.

Решение Для обеспечения надежности производимых операций, во время процесса сварки боковая панель аппарата должна быть закрыта.

Замените неисправный компонент.

Для осуществления ремонта горелки, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Причина Неправильное заземление.
Решение Осуществите правильное заземление системы. Читайте раздел “Установка”.

Причина Некорректное напряжение сети питания (желтый светодиод горит).

Решение Установите напряжение сети к выпрямителю в пределах допустимых значений. Осуществите правильное подключение аппарата. Читайте раздел “Соединение”

Причина Неисправность электронных компонентов аппарата.

Решение Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.

Перебои электроснабжения

Причина Неправильный выбор процесса сварки/резки или неисправность переключателя.

Решение Выберите подходящий процесс сварки/резки.

Причина Системные параметры или функции заданы неверно.

Решение Установите параметры системы и сварки/резки заново.

Причина Неисправность потенциометра/кодера настройки значения тока сварки/резки.

Решение Замените неисправный компонент. Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.

Причина Некорректное напряжение сети питания

Решение Осуществите правильное подключение аппарата. Читайте раздел “Соединение”

Причина Отсутствие одной фазы.

Решение Осуществите правильное подключение аппарата. Читайте раздел “Соединение”

Причина Неисправность электронных компонентов аппарата.

Решение Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.

Блокировка подачи проволоки

Причина Неисправность кнопки горелки.

Решение Замените неисправный компонент. Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.

Причина Подобраны неправильные ролики или ролики изношены.

Решение Замените ролики.

Причина Неисправность мотора.

Решение Замените неисправный компонент. Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.

Причина Повреждение кожуха горелки.

Решение Замените неисправный компонент.

Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.

Причина	На блок подачи проволоки не подается напряжение.	Решение	Увеличьте значение индуктивности цепи.
Решение	Проверьте подключение аппарата к источнику питания. Читайте раздел “Соединение” Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.	Причина	Недостаточная газовая защита.
Решение	Настройте скорость подачи газа. Убедитесь, что диффузор и газовое сопло горелки находятся в хорошем состоянии.	Решение	Настройте скорость подачи газа.
Причина	Неравномерная намотка катушки.	Причина	Неверно выбран режим сварки/резки.
Решение	Осуществите настройку схода проволоки с катушкой либо замените катушку.	Решение	Уменьшите угол наклона горелки.
Причина	Расплавилось сопло горелки (налипание проволоки)	Причина	Недостаточная глубина проникновения
Решение	Замените неисправный компонент.	Решение	Неверно выбран режим сварки/резки.
Причина	Нерегулярная подача проволоки	Решение	Уменьшите скорость подачи проволоки во время процесса сварки/резки.
Причина	Неисправность кнопки горелки.	Причина	Неверные параметры сварки/резки.
Решение	Замените неисправный компонент. Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.	Решение	Увеличьте значение тока сварки/резки.
Причина	Подобраны неправильные ролики или ролики изношены.	Причина	Неверно выбран электрод.
Решение	Замените ролики.	Решение	Используйте электрод меньшего диаметра.
Причина	Неисправность мотора.	Причина	Неправильная подготовка краев свариваемых деталей.
Решение	Замените неисправный компонент. Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.	Решение	Увеличить разделку кромок.
Причина	Повреждение кожуха горелки.	Причина	Неправильное заземление.
Решение	Замените неисправный компонент. Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.	Решение	Осуществите правильное заземление системы. Читайте раздел “Установка”.
Причина	Неправильная настройка зажима катушки (стопорной гайки) или стопорного устройства роликов.	Причина	Свариваемые детали имеют слишком большие размеры.
Решение	Ослабьте зажим. Увеличьте силу натяжения роликов.	Решение	Увеличьте значение тока сварки/резки.
Причина	Нестабильность дуги	Причина	Неподходящее значение давления воздуха.
Решение	Недостаточная газовая защита. Настройте скорость подачи газа. Убедитесь, что диффузор и газовое сопло горелки находятся в хорошем состоянии.	Решение	Настройте скорость подачи газа. Читайте раздел “Установка”.
Причина	Влажный газ.	Причина	Посторонние включения в сварочное соединение
Решение	Всегда используйте качественные материалы и продукты. Убедитесь в том, что система подачи газа находится в надлежащем состоянии.	Решение	Некачественная очистка поверхности. Тщательно очистите поверхности перед осуществлением процесса сварки/резки.
Причина	Неверные параметры сварки/резки.	Причина	Слишком большой диаметр электрода.
Решение	Тщательно проверьте систему сварки/резки. Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.	Решение	Используйте электрод меньшего диаметра.
Причина	Слишком активное разбрызгивание металла	Причина	Неправильная подготовка краев свариваемых деталей.
Решение	Неподходящая длина дуги. Уменьшите расстояние между электродом и свариваемой поверхностью. Уменьшите значение сварочного напряжения.	Решение	Увеличить разделку кромок.
Причина	Неверные параметры сварки/резки.	Причина	Неверно выбран режим сварки/резки.
Решение	Уменьшите значение напряжения сварки/резки.	Решение	Уменьшите расстояние между электродом и свариваемой поверхностью. Осуществляйте равномерную подачу проволоки на всех фазах процесса сварки/резки.
Причина	Некорректная динамика сварочного процесса.	Причина	Включения вольфрама
		Решение	Неверные параметры сварки.
		Решение	Уменьшите значение напряжения сварки. Используйте электрод большего диаметра.
		Причина	Неверно выбран электрод.
		Решение	Всегда используйте качественные материалы и продукты. Тщательно заточите электрод.

Причина	Неверно выбран режим сварки.	Причина	Влажный сварочный материал.
Решение	Избегайте контакта электрода и сварочной ванны.	Решение	Всегда используйте качественные материалы и продукты.
Образование раковин			Всегда поддерживайте сварочный материал в прекрасном чистом состоянии.
Причина	Недостаточная газовая защита.	Причина	Неподходящая длина дуги.
Решение	Настройте скорость подачи газа. Убедитесь, что диффузор и газовое сопло горелки находятся в хорошем состоянии.	Решение	Уменьшите расстояние между электродом и свариваемой поверхностью. Уменьшите значение сварочного напряжения.
Налипание		Причина	Влажный газ сварки/резки.
Причина	Неподходящая длина дуги.	Решение	Всегда используйте качественные материалы и продукты.
Решение	Увеличьте расстояние между электродом и поверхностью. Увеличьте сварочное напряжение.	Причина	Убедитесь в том, что система подачи газа находится в надлежащем состоянии.
Причина	Неверные параметры сварки/резки.	Причина	Недостаточная газовая защита.
Решение	Увеличьте значение тока сварки/резки.	Решение	Настройте скорость подачи газа. Убедитесь, что диффузор и газовое сопло горелки находятся в хорошем состоянии.
Причина	Неверно выбран режим сварки.	Причина	Быстрое затвердение сварочной ванны.
Решение	Увеличьте угол наклона горелки.	Решение	Уменьшите скорость подачи проволоки во время процесса сварки/резки. Осуществите предварительный подогрев свариваемых поверхностей. Увеличьте значение тока сварки/резки.
Причина		Причина	Горячее растрескивание
Причина	Свариваемые детали имеют слишком большие размеры.	Решение	Неверные параметры сварки/резки.
Решение	Увеличьте значение тока сварки/резки. Увеличьте сварочное напряжение.	Решение	Уменьшите значение напряжения сварки/резки. Используйте электрод меньшего диаметра.
Причина	Некорректная динамика сварочного процесса.	Причина	Появление на свариваемой/разрезаемой поверхности коррозии, смазочного вещества, лака или грязи.
Решение	Увеличьте значение индуктивности цепи.	Решение	Тщательно очистите поверхности перед осуществлением процесса сварки/резки.
Подрез шва		Причина	Появление на сварочном материале коррозии, смазочного вещества, лака или грязи.
Причина	Неверные параметры сварки.	Решение	Всегда используйте качественные материалы и продукты.
Решение	Уменьшите значение напряжения сварки. Используйте электрод меньшего диаметра.	Решение	Всегда поддерживайте сварочный материал в прекрасном чистом состоянии.
Причина	Неподходящая длина дуги.	Причина	Неверно выбран режим сварки/резки.
Решение	Решение Уменьшите расстояние между электродом и свариваемой поверхностью. Уменьшите значение сварочного напряжения.	Решение	Выполните правильную последовательность операции в зависимости от типа соединения, которое должно быть сварено/разрезано.
Причина	Неверно выбран режим сварки.	Причина	Свариваемые поверхности имеют различные характеристики.
Решение	Уменьшите скорость боковых перемещений присадочного материала. Уменьшите скорость подачи проволоки во время процесса сварки.	Решение	Перед сваркой осуществите наплавку на свариваемые кромки промежуточного металла.
Причина	Недостаточная газовая защита.	Причина	Холодное растрескивание
Решение	Используйте газы, подходящие для данного свариваемого материала.	Причина	Влажный сварочный материал.
Окисление		Решение	Всегда используйте качественные материалы и продукты.
Причина	Недостаточная газовая защита.	Решение	Всегда поддерживайте сварочный материал в прекрасном чистом состоянии.
Решение	Настройте скорость подачи газа. Убедитесь, что диффузор и газовое сопло горелки находятся в хорошем состоянии.		
Пористый сварочный шов			
Причина	Появление на свариваемой/разрезаемой поверхности коррозии, смазочного вещества, лака или грязи.		
Решение	Тщательно очистите поверхности перед осуществлением процесса сварки.		
Причина	Появление на сварочном материале коррозии, смазочного вещества, лака или грязи.		
Решение	Всегда используйте качественные материалы и продукты. Всегда поддерживайте сварочный материал в прекрасном чистом состоянии.		

Причина	Особая геометрия сварного/резаного соединения.
Решение	Осуществите предварительный подогрев свариваемых поверхностей. Выполните последующий нагрев. Выполните правильную последовательность операция в зависимости от типа соединения, которое должно быть сварено/разрезано.

При возникновении проблем обращайтесь в ближайший сервисный центр.

7 ТЕОРИЯ СВАРОЧНОГО ПРОЦЕССА

7.1 Ручная дуговая сварка штучным электродом с покрытием (MMA)

Подготовка краев свариваемых деталей

Для получения хорошего сварочного соединения, рекомендуется предварительно очистить свариваемые детали от оксидов, ржавчины и других загрязняющих веществ.

Выбор электрода

Выбор диаметра электрода зависит от толщины металла, положения и типа соединения, а так же от способа предварительной обработки краев свариваемых деталей.

Электроды, имеющие довольно большой диаметр, требуют довольно больших токов, и, соответственно, при сварке такими электродами происходит значительный нагрев свариваемых материалов.

Тип покрытия	Характеристика	Использование
Рутиловые	Простота в использовании	Все положения
Кислотные	Высокая скорость плавления	Плоские соединения
Основные	Хорошие механические характеристики	Все положения

Выбор значения сварочного тока

Диапазон сварочного тока выбирается в зависимости от типа используемого электрода и определяется производителем электродов.

Зажигание и поддержание дуги

Сварочная дуга зажигается чирканьем концов электрода по свариваемой детали с зажимом заземления. После того, как дуга загорелась, электрод быстро отводится на обычное расстояние, рекомендуемое при сварке.

Обычно, для улучшения возбуждения дуги начальный ток задается более высоким относительно основного тока сварки (функция HOT-START).

После того, как дуга загорелась, центральная часть электрода начинает расплавляться и каплями стекать на свариваемый материал.


Покрытие электрода испаряется, образуя облако газа, защищающее область сварки и обеспечивающее высокое качество сварного соединения.

В случае возникновения возможного прилипания электрода, происходит временное возрастание значения сварочного тока (функция Arc-Force).

Если электрод прилип к свариваемому материалу, рекомендуется уменьшить ток короткого замыкания (функция Antisticking).

Сварка

Угол наклона электродов зависит от количества проходов. Обычно при проходах электрод совершает колебательные движения между сторонами сварочной ванны для того, чтобы избежать излишнего накопления присадочного материала в центре сварочного соединения.

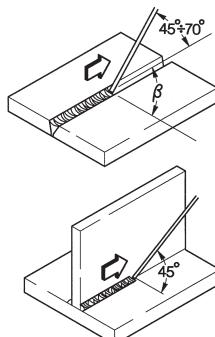

Удаление шлаков

Сварка с использованием электрода с покрытием требует удаления сварочных шлаков после каждого прохода. Шлаки удаляются с помощью небольшого молоточка или жесткой щетки (при прилипании к материалу)

7.2 Аргонодуговая сварка (с непрерывной дугой)

При аргонодуговой сварке электрическая дуга возбуждается между неплавким электродом (из чистого вольфрама или его сплавов с температурой плавления примерно 3370 С) и свариваемым материалом. Область сварки защищается инертным газом (аргон).

Для предотвращения нежелательных включений вольфрама в сварное соединение нельзя допускать контакта электрода со свариваемым материалом. Именно поэтому для возбуждения дуги используется дистанционный способ: возбуждение дуги с помощью высокочастотного осциллятора.

Так же возможен и другой способ возбуждения дуги - возбуждение с отрывом электрода. При этом между свариваемым материалом и электродом пропускается невысокий ток короткого замыкания, при отрыве электрода возбуждается дуга, а ток постепенно нарастает до установленного значения.

Для улучшения качества при закрытии сварочного кратера рекомендуется точно подбирать время спада сварочного тока. Также необходимо, чтобы после выключения дуги в течение нескольких секунд продолжался обдув сварочной ванны защитным газом. Это улучшает качество и внешний вид сварного соединения.

Во многих случаях полезно иметь два предустановленных значения сварочного тока, чтобы легко переключаться между ними в процессе сварки (режим BILEVEL).


Полярность сварки

Постоянный ток, прямая полярность

Это наиболее широко используемый тип полярности, сокращает износ электрода (1), поскольку 70% тепла концентрируется на аноде (т.е. на свариваемом материале).


При такой полярности, сварочный кратер получается узким и глубоким, подача тепла сокращается, скорость прохода увеличивается.

На прямой полярности сваривается большинство материалов (за исключением алюминия и его сплавов и магния).

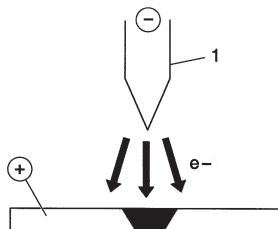


Постоянный ток, обратная полярность

Обратная полярность используется при сварке материалов с отражающей оксидной пленкой на поверхности, которая имеет большую температуру плавления, чем сам материал. При этой полярности нельзя использовать высокие сварочные токи, поскольку это резко увеличивает износ электрода.

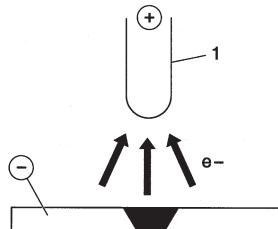

Импульсный ток, прямая полярность

Использование импульсного тока позволяет лучше контролировать размер сварочной ванны. Сварочная ванна формируется пиковым током (I_p), тогда как дуга поддерживается основным током (I_b). Этот способ позволяет сваривать тонкие листы металла с минимизацией деформации, улучшенным фактором формы и как следствие – снижением риска растрескивания материала и проникновения газа. При увеличении частоты импульсов дуга становится более тонкой, концентрированной, более стабильной. При этом качество сварки тонких деталей еще более возрастает.

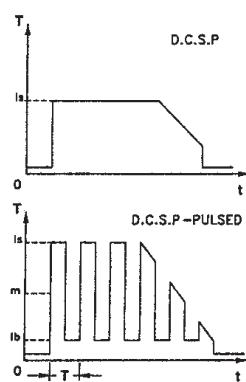

Аргонодуговая сварка стали

Аргонодуговая сварка хорошо подходит для сварки углеродистой и легированной стали, для первых проходов при сварке труб, а так же в тех случаях, где важен хороший внешний вид сварочного соединения.

Сварка производится на прямой полярности.

Подготовка краев


При сварке стали необходима тщательная очистка и подготовка краев соединения.

Выбор и подготовка электрода

Рекомендуется использовать электроды из торированного вольфрама (2% тория, цвет-красный), а так же церированные или лантанированные электроды с диаметрами, указанными в таблице:

Ø электрода (мм)	Диапазон тока (A)
1.0	15÷75
1.6	60÷150
2.4	130÷240

Электрод должен быть заточен, как показано на рисунке.

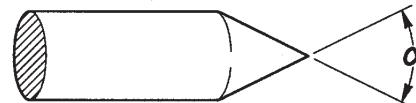

α (°)	Диапазон тока (A)
30	0÷30
60÷90	30÷120
90÷120	120÷250

Присадочный материал

Материал присадочного прутка должен иметь те же характеристики, что и основной сварочный материал.

Не используйте полоски, нарезанные из основного материала, поскольку они могут быть недостаточно очищены, что негативно отразиться на качестве сварки.

Защитный газ

Обычно в качестве защитного газа используется чистый аргон (99,99%).

Сварочный ток (A)	Ø Электрода (мм)	Газовое сопло n° Ø (мм)	Расход аргона (л/мм)
6-70	1.0	4/5 6/8.0	5-6
60-140	1.6	4/5/6 6.5/8.0/9.5	6-7
120-240	2.4	6/7 9.5/11.0	7-8

7.2.2 Аргонодуговая сварка меди

Поскольку аргонодуговая сварка характеризуется высокой концентрацией тепла, то она прекрасно подходит для сварки материалов с высокой теплопроводностью, например меди.

В общем случае аргонодуговую сварку меди выполняют так же, как и аргонодуговую сварку стали, если не предусмотрены какие-либо специфические рекомендации к конкретному случаю.

Обратитесь к руководству по эксплуатации системы.

7.3 Основы полуавтоматической сварки (MIG/MAG)

Введение

Система для полуавтоматической сварки состоит из источника постоянного тока, устройства подачи проволоки, катушки, горелки и газового баллона.

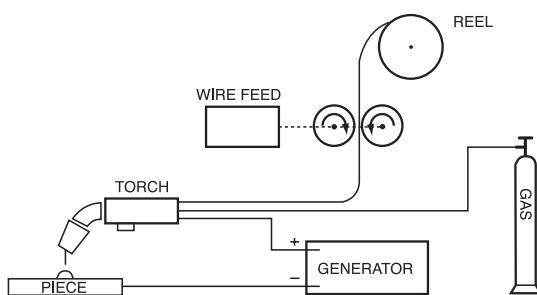


Схема системы для MIG сварки

Ток подается на дугу по сварочной проволоке (проводка подключается к положительному полюсу), которая, расплавляясь, переносится на свариваемый металл. Непрерывная подача проволоки необходима, поскольку материал проволоки постоянно расходуется в процессе сварки.

Методы

При сварке в среде защитного газа существуют два метода переноса расплавленного металла с электрода в область сварки в зависимости от способа отделения капель от электрода. В первом случае – при СВАРКЕ «КОРОТКОЙ ДУГОЙ» (SHORT ARC) – электрод непосредственно контактирует со сварочной ванной, возникает короткое замыкание, часть материала электрода расплавляется и переносится в область сварки. При этом цепь размыкается, и через время паузы дуга загорается вновь – цикл повторяется (см. рис. 1a).

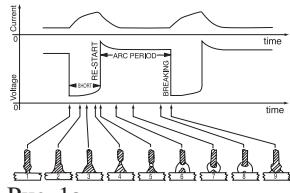


Рис. 1a

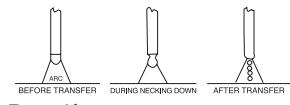


Рис. 1b

Сварка короткой дугой (рис. а) и струйным переносом (рис. б)

Второй метод – СВАРКА «СТРУЙНЫМ ПЕРЕНОСОМ» (SPRAY ARC) – заключается в капельном переносе материала электрода в область сварки: капля расплавленного металла отрывается от электрода и падает в сварочную ванну (см. рис. 1b).

Сварочные параметры

Поскольку внешний вид сварочной дуги и сварочной ванны определяется параметрами сварки, то для сварщика нет необходимости постоянно обращаться к таблицам и диаграммам соотношений различных сварочных параметров:

- сварочное напряжение определяет внешний вид сварочной ванны, однако ее размеры (при постоянно напряжении) могут регулироваться вручную с помощью изменения перемещения горелки.
- Скорость подачи проволоки пропорциональна сварочному току.

На рис. 2 и 3 приведены диаграммы соотношений между различными сварочными параметрами.

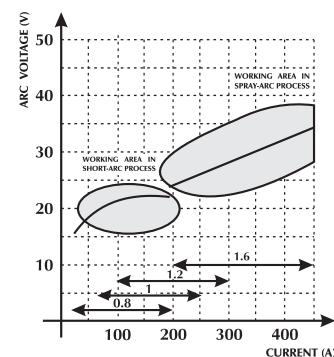


Рис. 2. Диаграмма для определения оптимальных рабочих характеристик.

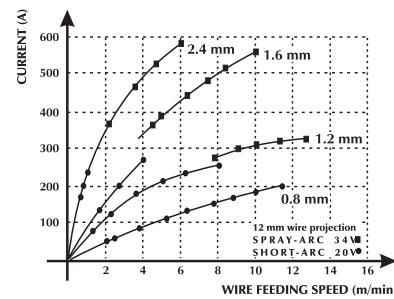
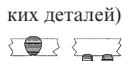
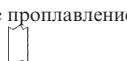
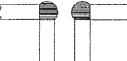
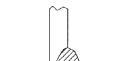
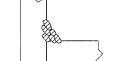


Рис. 3. Соотношение между скоростью подачи проволоки и значением тока в зависимости от диаметра проволоки.

ТАБЛИЦА ВЫБОРА СВАРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ УСЛОВИЙ И НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТИПОВ СВАРОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ

Диаметр проволоки				
Напряжение дуги (В)	0,8 мм	1,0-1,2 мм	1,6 мм	2,4 мм
16 - 22 КОРОТКАЯ ДУГА	Малая глубина проникновения (для тонких деталей)  60 - 160 А	Большая глубина проникновения и управление проплавлением  100 - 175 А	Хорошее проплавление по горизонтали и вертикали  120 - 180 А	Не используется 150 - 200 А
24 - 28 ПОЛУКРУГЛАЯ ДУГА (область переноса)	Автоматическая сварка угловых соединений  150 - 250 А	Автоматическая сварка на повышенном напряжении  200 - 300 А	Автоматическая сварка сверху вниз  250 - 350 А	Не используется 300 - 400 А
30 - 45 СТРУЙНЫЙ ПЕРЕНОС	Малая глубина проникновения на токе  150 - 250 А	Автоматическая сварка с несколькими проходами  200 - 350 А	Хорошее проплавление сверху вниз  300 - 500 А	Хорошее проплавление, идеально для толстых деталей  500 - 750 А

Газы

Само название метода полуавтоматической сварки MIG-MAG указывает на использование определенного газа в сварочном процессе: инертного (Ar) для MIG-сварки (Metal Inert Gas) и активного (CO₂) для MAG-сварки (Metal Active Gas).

- Углекислый газ (CO₂)

Использование CO₂ в качестве защитного газа обеспечивает хорошее проплавление металла, возможность подачи проволоки с высокой скоростью и получение швов с хорошими механическими характеристиками при сравнительно невысоких затратах. С другой стороны при использовании этого газа возможны проблемы с конечным химическим составом соединения, поскольку в сварочная ванна оказывается перенасыщена углеродом при недостатке легко окисляемых элементов.

Сварка с использованием чистого углекислого газа создает другой ряд проблем, например, разбрзгивание металла при сварке и пористость соединения из-за включения пузырьков монооксида углерода.

- Аргон

Чистый аргон используется только при сварке легких сплавов. Для сварки нержавеющих сталей с содержанием хрома и никеля лучше использовать смесь с добавлением кислорода и углекислого газа в количестве 2%, поскольку это улучшает стабильность дуги и форму шва.

- Гелий

Этот газ используется как альтернатива для аргона и позволяет получить большую глубину проникновения (для толстых деталей) и большую скорость подачи проволоки.

- Смесь аргон-гелий

Позволяет получить более стабильную дугу, чем при использовании чистого гелия и большую глубину проникновения и скорость подачи проволоки, чем при использовании чистого аргона.

- Смесь Аргон-CO₂ и Аргон-CO₂-Кислород

Эти смеси используются при сварке черных металлов методом КОРОТКОЙ ДУГИ, поскольку это увеличивает теплоперенос. Также эти смеси могут использоваться и при сварке методом СТРУЙНОГО ПЕРЕНОСА. Обычно смесь содержит от 8% до 20% углекислого газа и примерно 5% кислорода.

8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	URANOS 2700 MTE MIG/MAG	TIG	MMA
Напряжение питания U1 (50/60 Гц)	3x400/230В	3x400/230В	3x400/230В
Zmax (@PCC) *	95/39мΩ	95/39мΩ	95/39мΩ
Плавкая вставка	16/20А	10/16А	16/20А
Магистральная шина	ЦИФРОВОЙ	ЦИ ФВРОВОЙ	ЦИФВРОВОЙ
Максимальная потребляемая мощность (кВА)	9.1/9.1 кВА	7.1/7.0 кВА	10.0/10.1 кВА
Максимальная потребляемая мощность (кВт)	8.5/8.7 кВт	6.6/6.7 кВт	9.5/9.7 кВт
Коэффициент мощности PF	0.94/0.96	0.93/0.96	0.94/0.96
Кпд (μ)	88/86%	88/86%	88/86%
Cosφ	0.99	0.99	0.99
Максимальный потребляемый ток I _{max}	13.1/22.8А	10.3/17.6А	14.0/25.5А
Действующее значение тока I _{eff}	8.8/13.5А	7.3/11.1А	8.9/13.7А
Коэффициент рабочего цикла (40°C)			
(x=30%)	-/-	-/-	-/270А
(x=35%)	-/270А	-/-	-/-
(x=40%)	-/-	-/270А	270А/-
(x=45%)	270А/-	-/-	-/-
(x=50%)	-/-	270А/-	-/-
(x=60%)	250А/230А	260А/250А	250А/230А
(x=100%)	230А/210А	240А/230А	230А/210А
Коэффициент рабочего цикла (25°C)			
(x=70%)	-/270А	-/-	-/270А
(x=80%)	-/-	270А/270А	-/-
(x=100%)	270А/240А	260А/250А	270А/240А
Диапазон настройки I ₂	3-270А	3-270А	3-270А
Напряжение холостого хода U _o	92В	92В	65В
Максимальное напряжение U _p	-	10.1kV	-
Класс защиты IP	IP23S	IP23S	IP23S
Класс изоляции	H	H	H
Габаритные размеры			
(длина x ширина x высота)	620x270x460 мм	620x270x460 мм	620x270x460 mm
Масса	25.0 кг	25.0 кг	25.0 кг
Конструкционные стандарты	EN 60974-1/EN 60974-3 EN 60974-5/EN 60974-10	EN 60974-1/EN 60974-3 EN 60974-5/EN 60974-10	EN 60974-1/EN 60974-3 EN 60974-5/EN 60974-10
Сетевой кабель	4x2.5 мм ²	4x2.5 мм ²	4x2.5 мм ²
длина кабеля электропитания	5м	5м	5м

* Это оборудование соответствует директиве EN/IEC 61000-3-11.

*  Это оборудование отвечает стандарту EN/IEC 61000-3-12 при условии, если максимально допустимое сопротивление в точке подключения к коммунальной сети меньше или равно указанной величине Zmax. Если оборудование подключено к коммунальной низковольтной энергосистеме, то в этом случае ответственность ложится на установщика или пользователя оборудования, которые при необходимости должны проконсультироваться с оператором распределительной сети.

9 Заводские марки

	SELCO S.R.L., Via Palladio, 19 - ONARA (PADOVA) - ITALY				
Type URANOS 2700 MTE	N°				
3~ ==	EN 60974-1 EN 60974-3 EN 60974-5 EN 60974-10 Class A				
	—	3A/20V - 270A (270A)/30.8V (30.8V)	X _(40°C)	40% (30%)	60%
	U ₀	V	I ₂	270A (270A)	250A (230A)
65			U ₂	30.8V (30.8V)	30.0V (29.2V)
	—	Up 10.1 kV	X _(40°C)	50% (40%)	60%
	U ₀	V	I ₂	270A (270A)	260A (250A)
92			U ₂	20.8V (20.8V)	20.4V (20.0V)
	—	3A/14V - 270A (270A)/27.5V (27.5V)	X _(40°C)	45% (35%)	60%
	U ₀	V	I ₂	270A (270A)	250A (230A)
92			U ₂	27.5V (27.5V)	26.5V (25.5V)
DD 3~ 50/60 Hz	U ₁	V	I _{max}	A	I _{eff.} A
	400 (230)		14 (24.9)		8.9 (13.7)
IP 23 S					



Европейский продукт



РУССКИЙ


Не выбрасывайте электрооборудование в контейнер для бытового мусора!
 Согласно Директиве Европейского Союза 2002/96/EC о выбросе электрооборудования и электронного оборудования и его приложениях в соответствии с национальным законом, по достижению предельного срока эксплуатации, электрооборудование должно быть подвергнуто сортировке и отправлено на производство по утилизации и переработке оборудования. Как владелец оборудования, Вы должны владеть информацией об установленных системах сбора, установленных местной администрацией. Следуя Директиве Европейского Союза, Вы принимаете участие в сохранении окружающей среды и человеческого здоровья!

10 Význam identifikačního štítku generátoru/ Opis tabliczki znamionowej źródła prądu / Заводские марки выпрямителя/ Güç kaynağı derecelendirme plakasının anlamı / Semnificația plăcuței indicatoare caracteristicilor tehnice ale sursei / Означения на Табелата с основни данни на водно охлаждащата система / Význam identifikačného štítku generátora / Toiteallika nimeplaadi tähendused / Barošanas avota datu plāksnītes skaidrojums / Maitinimo šaltinio duomenų plokštelės reikšmė





1		2	
3		4	
5		6	
7	9	12	15
8	10	13	15A
		14	15B
			16
			16A
			17
			17A
			17B
7	9	12	15
8	10	13	15A
		14	15B
			16
			16A
			17
			17A
			17B
18	19	20	21
22			

- 1 Торговая марка
- 2 Название и адрес производителя
- 3 Модель аппарата
- 4 Серийный номер
- 5 Тип сварочного аппарата
- 6 Конструкционные стандарты
- 7 Символическое обозначение типа сварочного процесса
- 8 Символ для сварочного оборудования, которое подходит для использования в условиях повышенного риска поражения электрическим током
- 9 Тип сварочного тока
- 10 Номинальное значение напряжения холостого хода
- 11 Диапазон значений (от максимального до минимального) сварочного тока и соответствующего напряжения нагрузки
- 12 Символическое обозначение ПВ
- 13 Символическое обозначение сварочного тока
- 14 Символическое обозначение сварочного напряжения
- 15-17 Значения ПВ
- 15A-16A-17A Номинальное значение сварочного тока
- 15B-16B-17B соответствующее значение сварочного напряжения
- 18 Символ напряжения питания
- 19 Номинальное значение напряжения питания
- 20 Максимальное номинальное значение тока в цепи питания
- 21 Максимальное эффективное значение тока в цепи питания
- 22 Класс защиты
- 23 Rated peak voltage

11 Схема

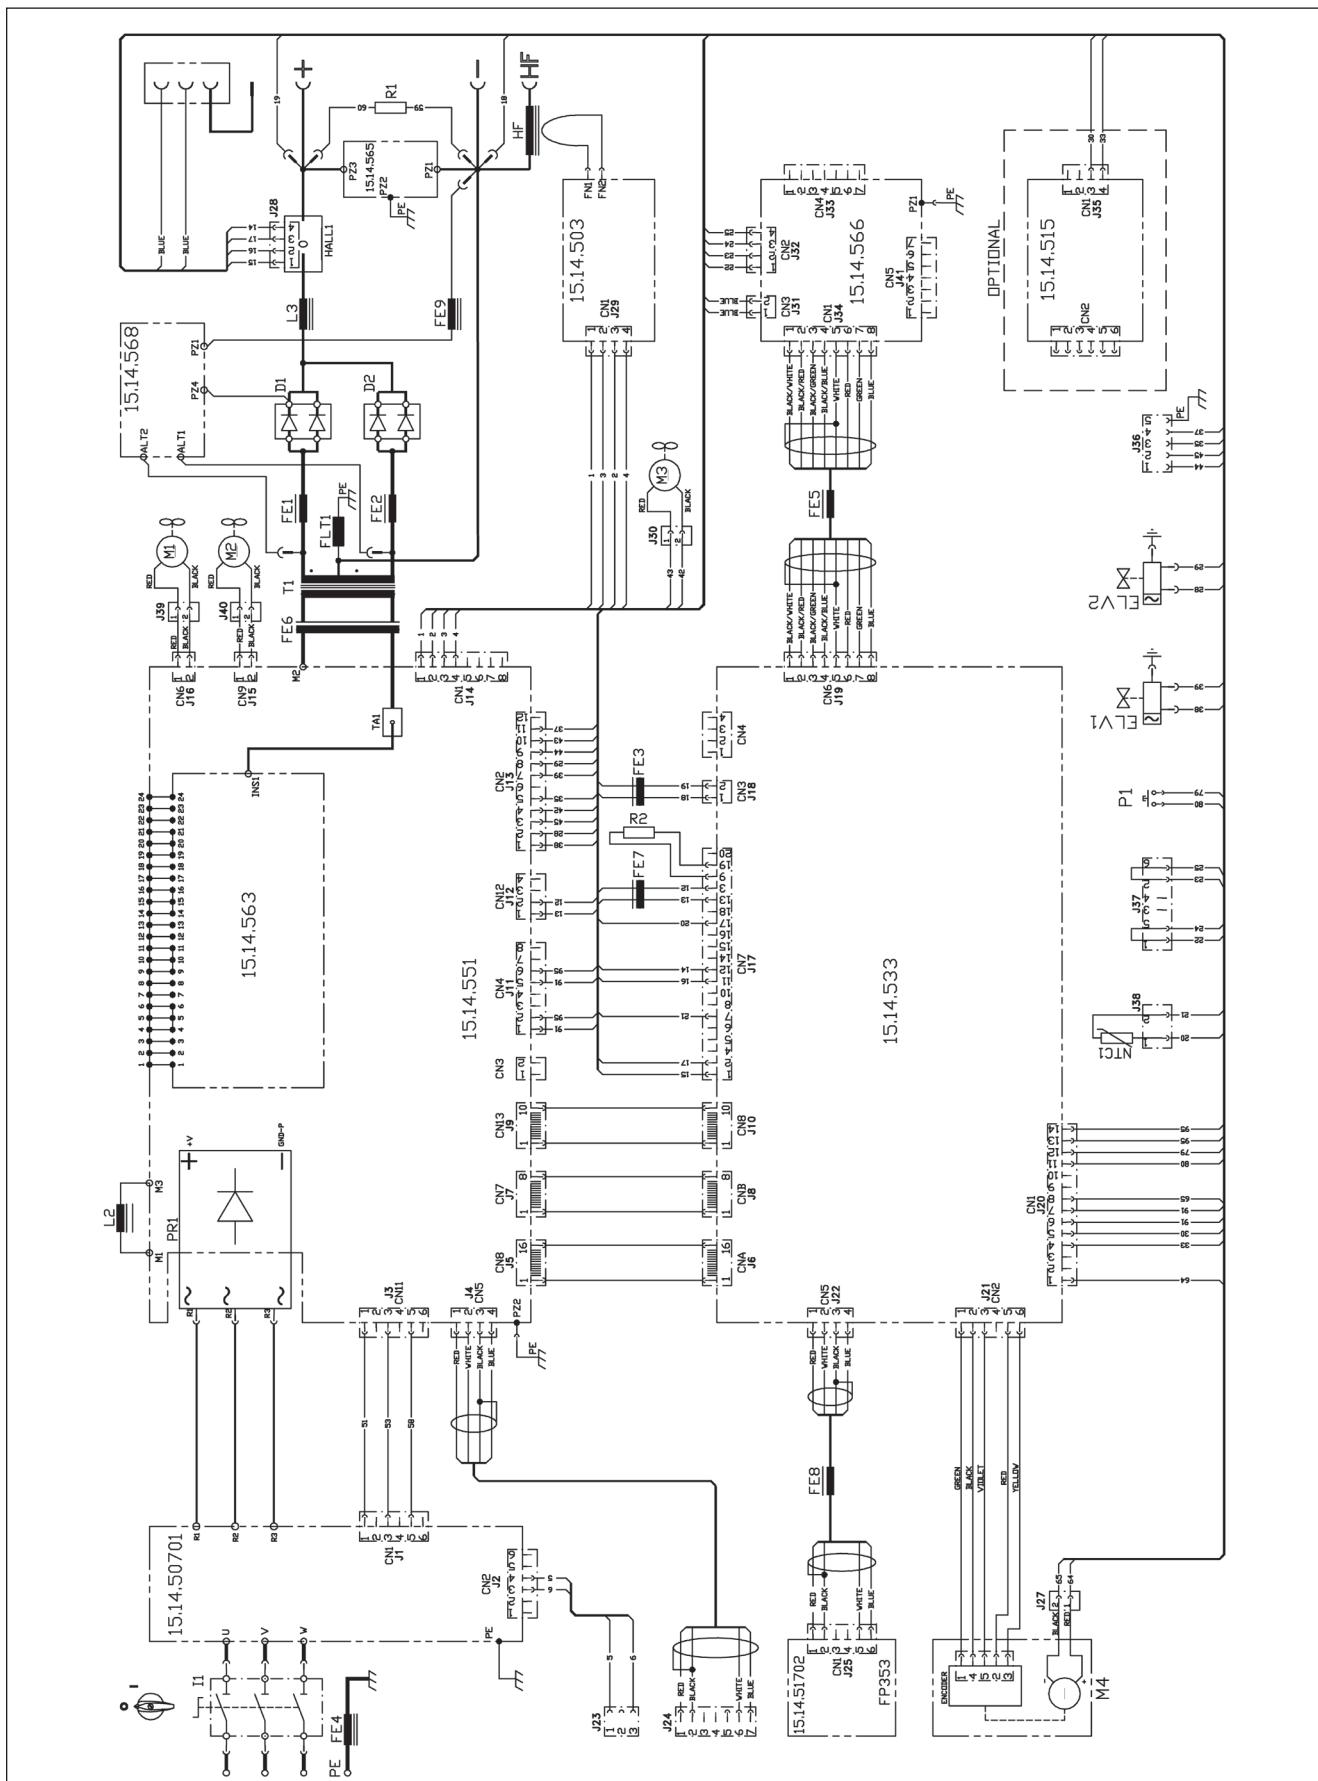


12 Разъемы

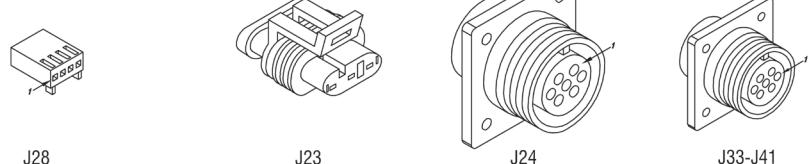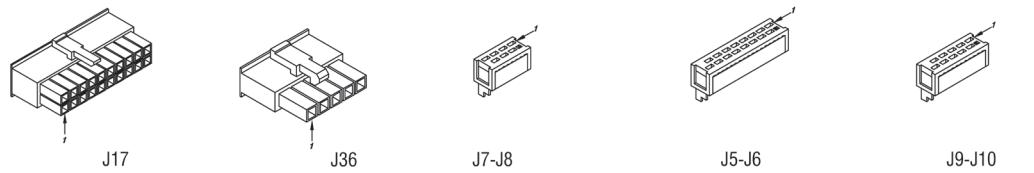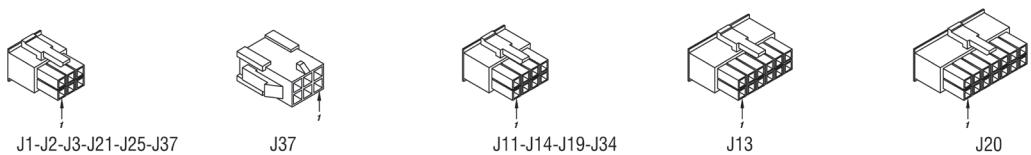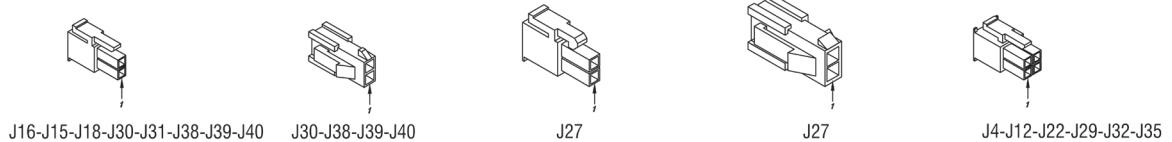

13 Список запасных частей

55.06.005 URANOS 2700 MTE 3x230/400V

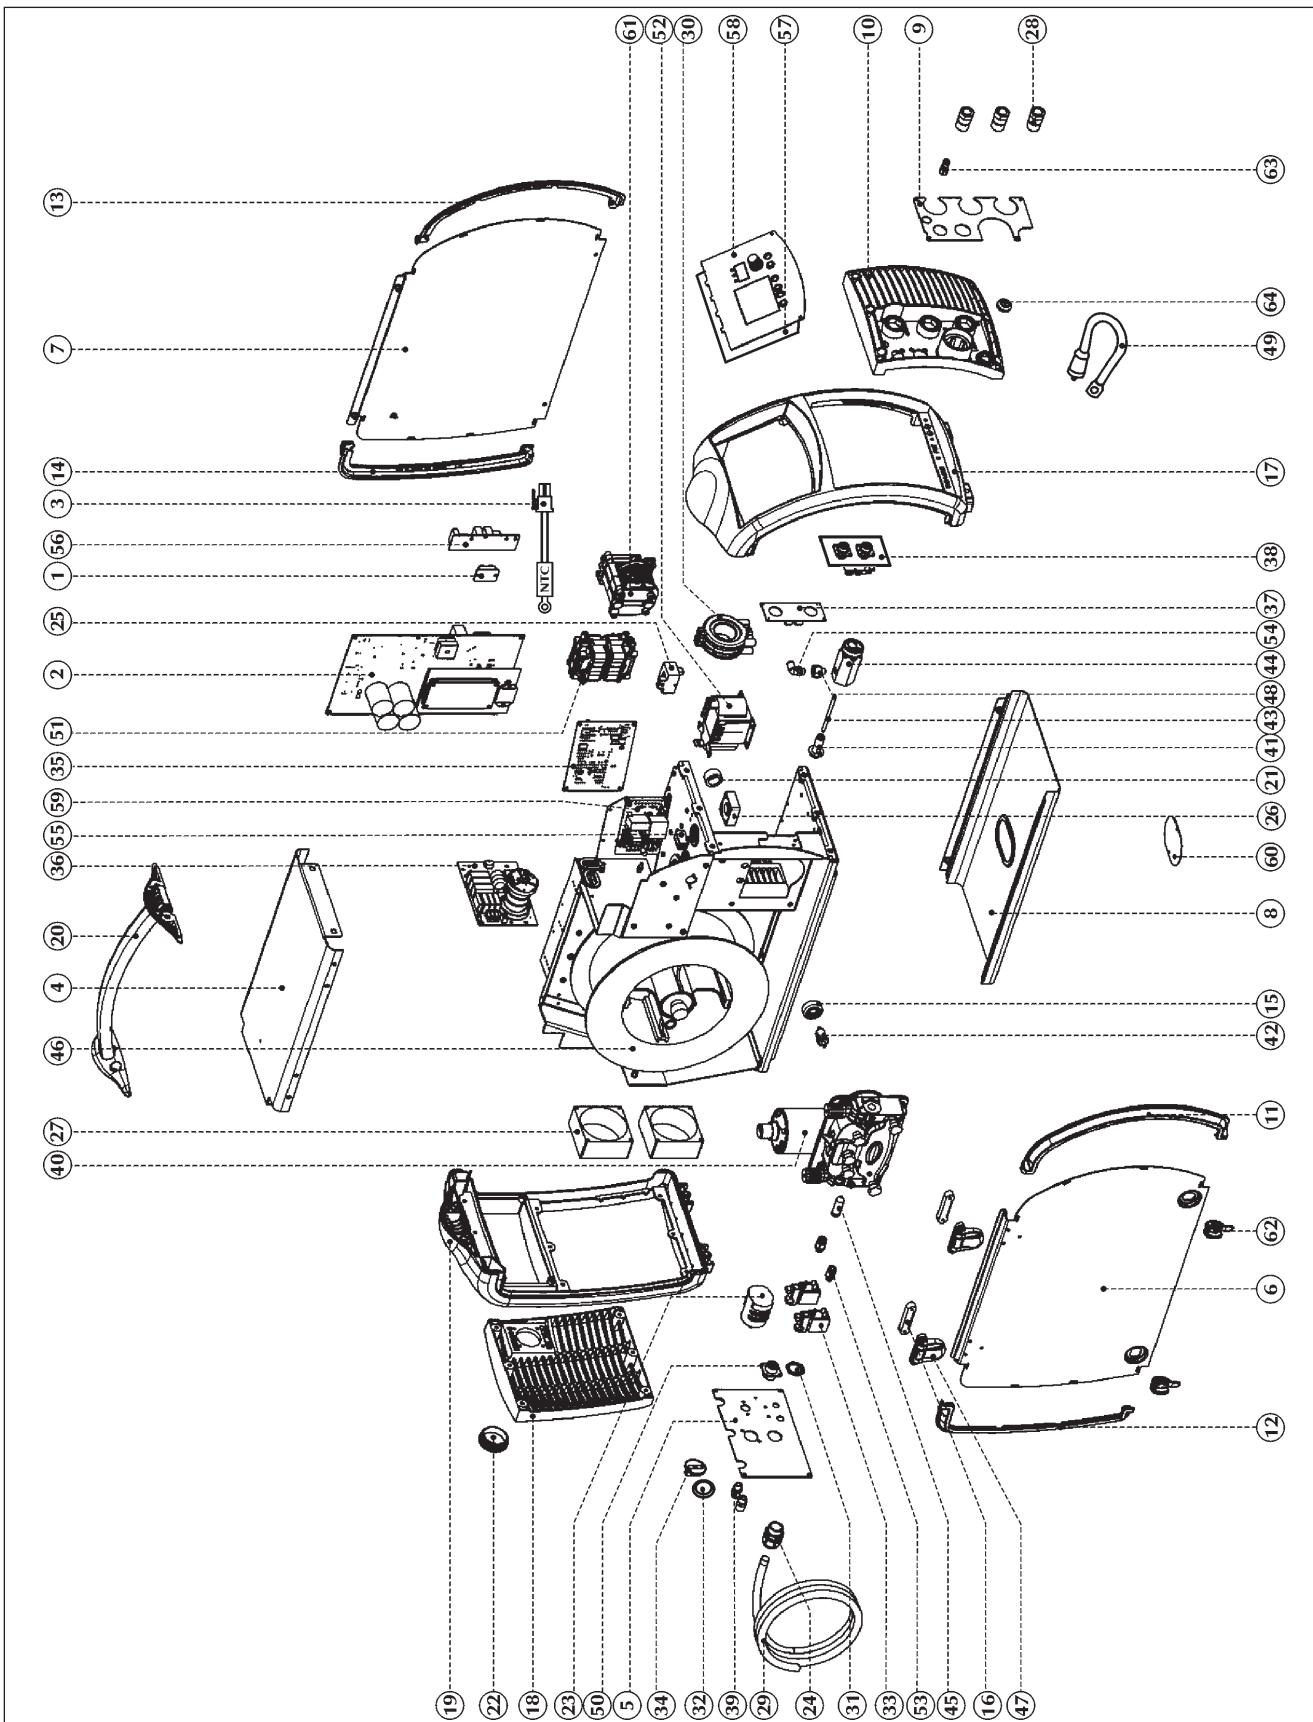



POS.	CODE	РУССКИЙ
1	14.05.098	Диод
2	15.18.052	Печатная плата - комплект
3	49.07.447	Термодатчик
4	01.02.05603	Верхний кожух (металл)
5	03.05.147	Задняя табличка FP316
6	01.03.07903	Задняя панель - П
7	03.07.367	Боковая панель - Л
8	01.02.05703	База (металл)
9	03.05.09601	Profile
10	01.04.03302	Передняя решетка (пластик)
11	20.07.19901	Передняя рама (пластик) - П
12	20.07.20001	Задняя рама (пластик) - П
13	20.07.20101	Передняя рама (пластик) - Л
14	20.07.20201	Задняя рама (пластик) - Л
15	20.07.20301	Разделитель (switch)
16	20.07.20401	Разделитель (петля)
17	01.04.02301	Передняя рама (пластик)
18	01.05.02901	Задняя решетка (пластик)
19	01.05.02801	Задняя рама (пластик)
20	74.90.074	Комплект ручка
21	06.31.028	Ферритовый сердечник
22	20.04.156	Колпак
23	09.01.006	Столбовой выключатель - 3 полюса
24	08.20.054	Кабельный зажим
25	11.19.014	Датчик тока - 500A
26	14.70.050	Вентилятор
27	14.70.052	Разъем подачи тока (панель) - 50-70ММ ²
28	10.13.022	Входной сетевой шнур 4x2,5ММ ²
29	49.04.057	Выходной дроссель
30	05.04.006	Контргайка
31	08.20.055	Колпак
32	10.01.155	Электромагнитный клапан
33	09.05.001	Регулятор
34	09.11.009	Печатная плата
35	15.14.53303	Печатная плата
36	15.14.50701	Печатная плата
37	15.14.565	Печатная плата
38	15.14.566	Печатная плата
39	24.01.190	Штудер 1/8" - 1/4"
40	07.01.099	Редукторный электрорывинател (225грн)
41	07.01.313	Гайка подачи проволоки
42	09.04.402	Кнопка
43	19.01.028	Изоляционная оболочка 1.79мм
44	19.06.008	Центральный разъем
45	19.50.057	Разъем подачи проволоки
46	20.02.003	Стержень катушки с проволокой (15кг)
47	20.04.157	Петля
48	20.07.093	Изоляция газа
49	49.07.532	Кабель изменение полярности
50	49.07.511	Электрический кабель
51	05.18.014	Дроссель
52	05.02.048	Силовой трансформатор
53	24.01.001	Штудер 6 - 1/8"
54	24.01.074	Штудер 1/8" 90°

POS.	CODE	РУССКИЙ
55	11.14.085	Резистор 470 Ом 25Вт
56	15.14.568	Печатная плата
57	15.22.353	Панель управления FP353
58	03.05.193	Табличка с назначением
59	15.14.503	Печатная плата
60	01.06.02707	Кожух
61	05.03.022	Высокочастотный трансформатор
62	20.04.080	Поворотная защелка
63	19.50.055	Штупер 1/8"
64	08.20.002	Уплотнительная прокладка
*	06.31.043	Ферритовый сердечник (кабельная проводка)
*	06.38.010	Ферритовый сердечник (кабельная проводка)
**	49.07.296	Кабельная проводка (кодер)
**	49.07.397	Кабельная проводка (фильтр)
**	49.07.497	Кабельная проводка (FP)
**	49.07.606	Flat (сетевой)
**	49.07.607	Flat (driver)
**	71.10.005	Обмотанный рус шланг - 5x11 - длина 1,7м
**	73.11.024	Push pull -комплект
**	91.08.344	Иструкция по установке "A"
*	91.08.377	Иструкция по установке "B"

"A" = IT-GB-DE-FR-ES-NL-DK-FI-SE-NO-GR-PT

"B" = CZ-PL-RU-TR-RO-BG-SK-EE-LV-LT



07.01.337 SL 4R-4T

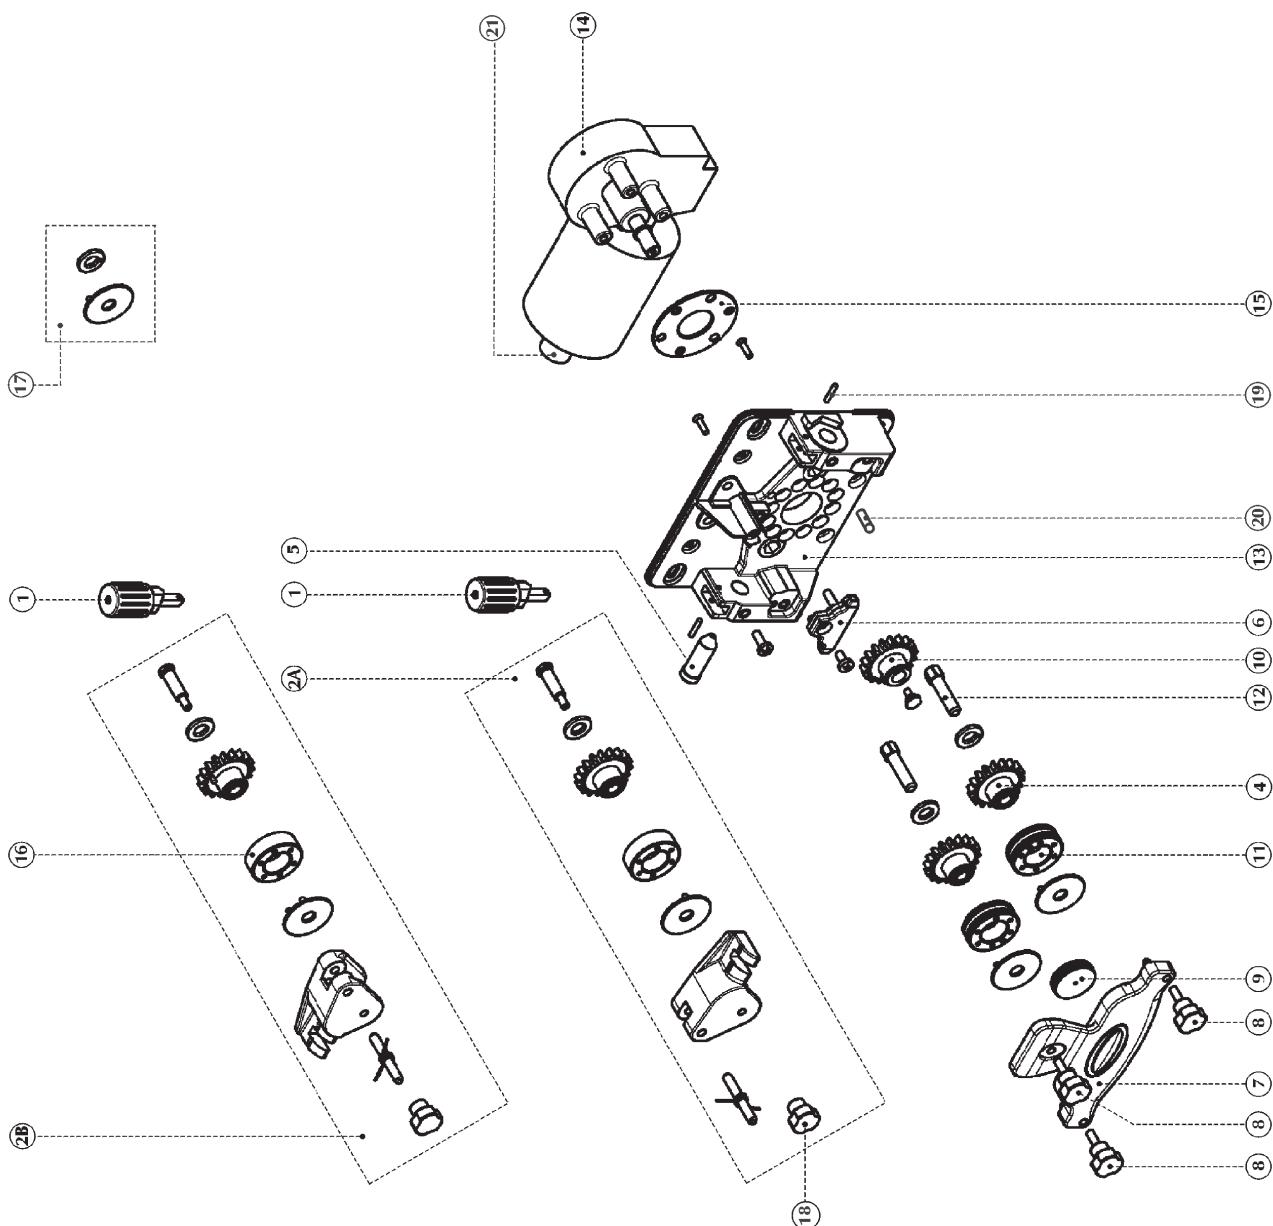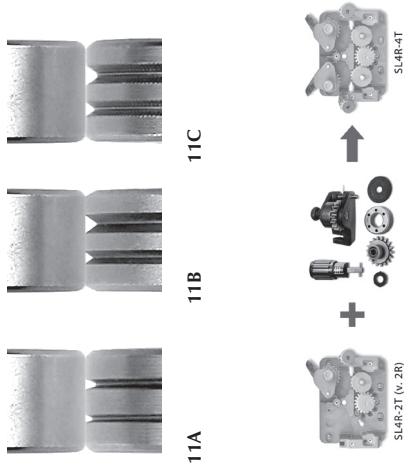



POS.	CODE	РУССКИЙ
1	09.11.215	Регулятор
2A	07.01.500	Направляющая проволоки-П
2B	07.01.501	Направляющая проволоки-Л
4	07.01.312	Устройство подачи - шестерня
5	19.50.057	Направляющая втулка проволоки
6	20.07.053	Центральное направляющее устройство - устройство подачи 4 ролика
7	20.07.047	Покрытие роликов - устройство подачи 4 ролика
8	20.04.058	Маховичок (входящий)
9	20.07.079	Маховичок
10	07.01.309	Ведущая шестерня
11A	07.01.298	Ведущий ролик - ровная бороздка - одножиль- ная проволока - 0,6-0,8мм
11B	07.01.295	Ведущий ролик - ровная бороздка - одножиль- ная проволока - 0,8-1,0мм
11C	07.01.300	Ведущий ролик - ровная бороздка - одножиль- ная проволока - 1,2-1,6мм
12	18.76.012	Ведущий ролик - ровная бороздка - алюмини- ниевая проволока - 0,8-1,0мм
13	20.07.046	Ведущий ролик - ровная бороздка - алюминиевая проводка - 1,0-1,2мм
14	07.01.099	Ведущий ролик - ровная бороздка - порошковая проводка - 1,2-1,41,бмм
15	20.07.052	Ведущий ролик - ровная бороздка - порошковая проводка - 1,6-2,0-2,4мм
16	07.01.307	Выход
17	20.07.085	Пластинка двигателя - блок подачи 4 ролика
18	20.04.059	Редукторный элексткривитель (120W)
19	18.77.006	Фланец двигателя
20	18.02.002	Ведущий ролик-без канавки - алюминиевая проводка
21	07.01.015	Шайба устрйства подачи с 4-мя роликами - комплект запасных частей
22	07.01.502	Маховичок (гнездовой) - M5
	*	Главная вставка
	*	Шестигранный установочный винт
	*	Кодер
	*	Комплект модернизации (1.0-1.2)
	*	Факел комплект связи

14 Установка kit/ Комплект принадлежностей


73.11.024 Kit Push-Pull

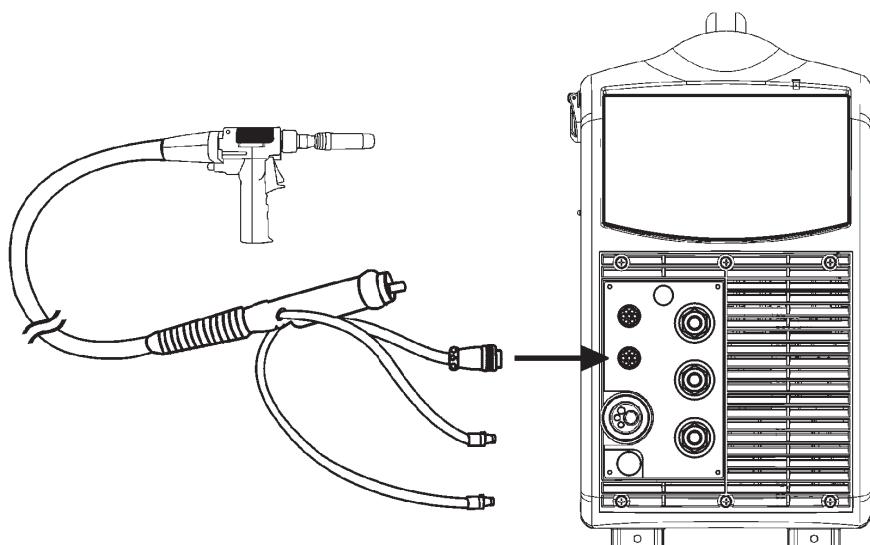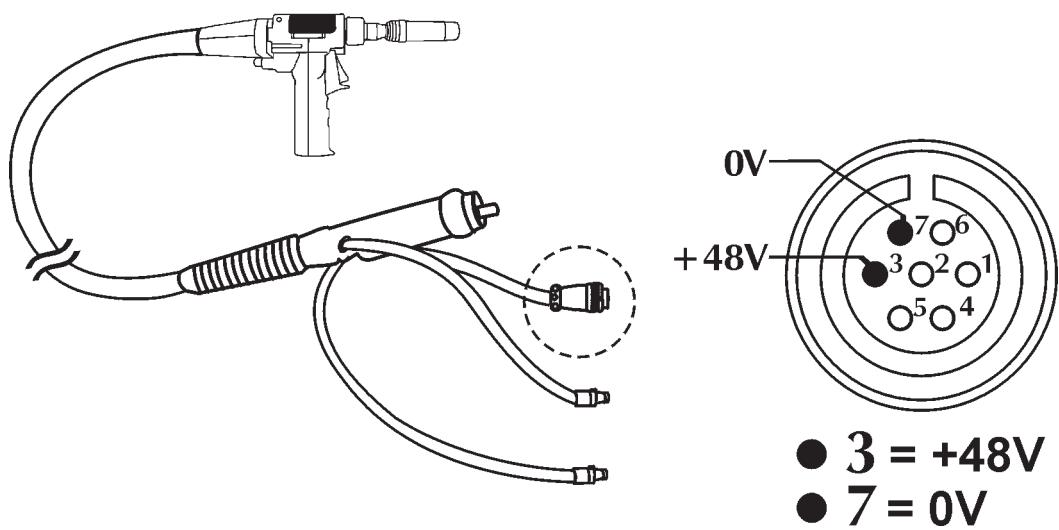

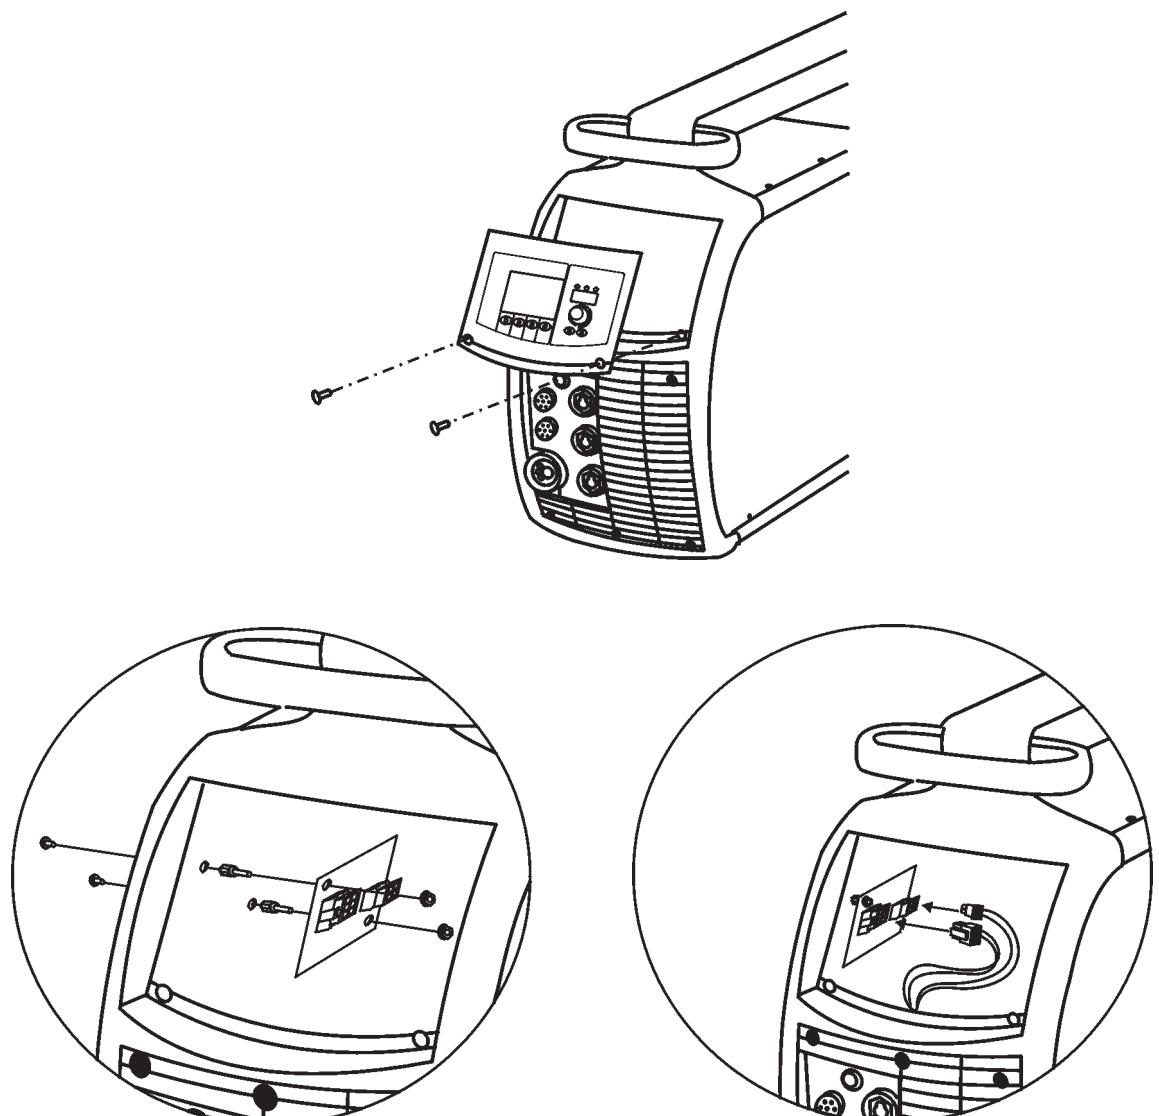

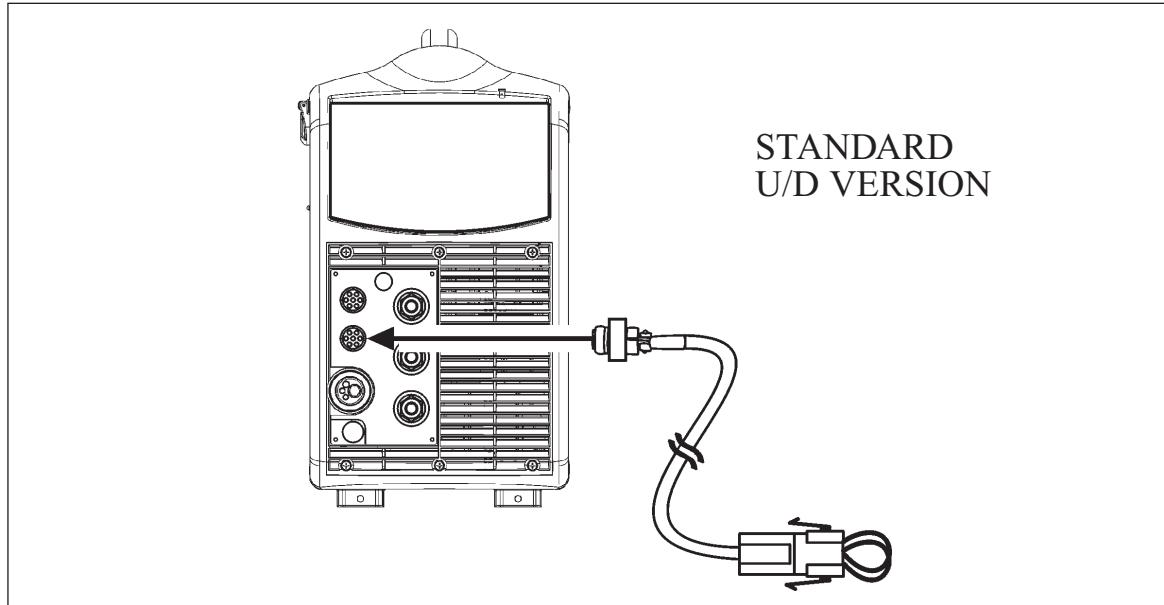

STANDARD
U/D VERSION

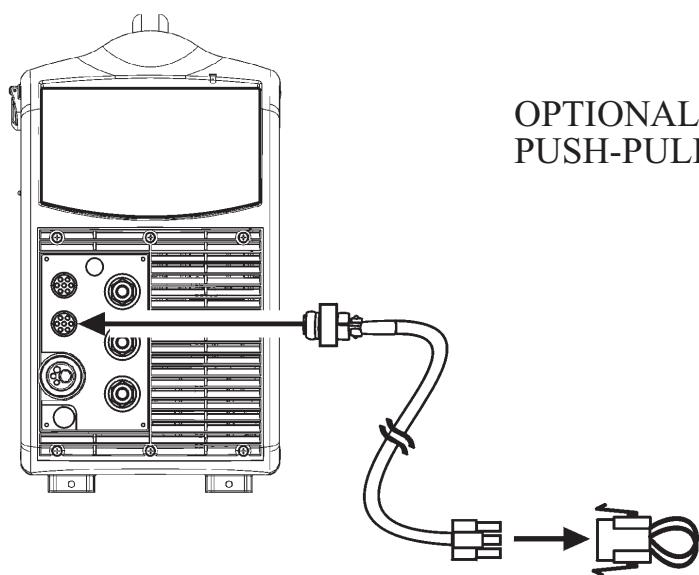

OPTIONAL
PUSH-PULL VERSION

