



Lasting Connections

TERRA 270 - TERRA 270 RC TERRA 350 - TERRA 350 RC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





Cod. 91.08.355

Date 26/02/2020

Rev.

РУССКИЙ

9 Заводские марки

10 Заводские марки выпрямителя

11 Схема

TERRA 270 / TERRA 350

TERRA 270 RC / TERRA 350 RC

12 Разъемы

TERRA 270 / TERRA 350

TERRA 270 RC / TERRA 350 RC

13 Список запасных частей

TERRA 270 / TERRA 350 / TERRA 270 RC / TERRA 350 RC

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Компания

SELCO s.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 ONARA DI TOMBOLO (Padova) - ITALY
Tel. +39 049 9413111 - Fax +39 049 9413311 - E-mail: selco@selcoweld.com - www.selcoweld.com

настоящим подтверждает, что блок охлаждения

TERRA 270
TERRA 270 RC
TERRA 350
TERRA 350 RC

имеет следующие сертификаты EU:

2014/35/EU	LOW VOLTAGE DIRECTIVE
2014/30/EU	EMC DIRECTIVE
2011/65/EU	RoHS DIRECTIVE

и соответствует следующим стандартам:

EN 60974-1:2018
EN 60974-10:2015 Class A

Любое использование или внесение изменений без предварительного согласия SELCO s.r.l. делает данный сертификат соответствия недействительным.

Onara di Tombolo (PADOVA)

SELCO s.r.l.



Lino Frasson
Chief Executive

СОДЕРЖАНИЕ

1 БЕЗОПАСНОСТЬ	33
1.1 Условия использования системы.....	33
1.2 Защита сварщика, окружающей среды и персонала	33
1.3 Защита от газа и дыма.....	34
1.4 Пожаро- и взрывобезопасность	34
1.5 Предупреждение при использовании газовых баллонов.....	34
1.6 Защита от поражения электрическим током.....	34
1.7 Электромагнитные поля и помехи.....	35
1.8 Классификация защиты по IP	36
2 УСТАНОВКА	36
2.1 Подъем, транспортировка и разгрузка оборудования.....	36
2.2 Установка аппарата.....	36
2.3 Соединение	36
2.4 Подготовка аппарата к работе.....	37
3 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ	37
3.1 Общие сведения.....	37
3.2 Передняя панель управления	37
3.2.1 Параметры сварки Set up	38
(TERRA 270 RC - TERRA 350 RC).....	38
3.2.2 Коды тревоги	39
3.3 Задняя панель	40
3.4 Панель разъемов	40
4 КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ	40
4.1 Общее описание	40
4.2 Устройство дистанционного управления RC 100	40
4.3 Устройство дистанционного управления RC 200	40
4.4 Устройство ДУ RC 180.....	40
5 РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АППАРАТА	41
6 ПРИЧИНЫ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ И ИХ РЕШЕНИЯ.....	41
7 ТЕОРИЯ СВАРОЧНОГО ПРОЦЕССА	43
7.1 Ручная дуговая сварка штучным электродом с покрытием (MMA).....	43
7.2 Аргонодуговая сварка (с непрерывной дугой)	44
7.2.1 Аргонодуговая сварка стали.....	44
7.2.2 Аргонодуговая сварка меди.....	45
8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	46

СИМВОЛЫ



Сообщение о непосредственной опасности серьезных телесных повреждений или поведения, могущего привести к серьезным телесным повреждениям



Важное замечание, которое следует соблюдать для предупреждения небольших травм персонала или повреждений оборудования



Замечания, отмеченные этим символом, представляют собой главным образом описание технических или эксплуатационных особенностей аппарата

1 БЕЗОПАСНОСТЬ



Перед использованием аппарата внимательно прочтите настоящую инструкцию.
Не допускается выполнение операций или внесение изменений, не предусмотренных настоящей инструкцией.

Производитель не несет ответственности за травмы персонала или повреждения оборудования, вызванные незнанием или некорректным использованием предписаний, изложенных в настоящей инструкции.



Если у Вас возникли какие-либо вопросы или проблемы при использовании установки или Вы не нашли описания по интересующему Вас вопросу в данной инструкции, обратитесь к специалисту.



1.1 Условия использования системы

- Любая установка предназначена для выполнения только тех операций, для которых она была разработана. Значения параметров сварки не должны превышать предельных значений, указанных на табличке технических данных и/или представленных в данной инструкции. Все операции должны соответствовать национальным или международным стандартам безопасности. В случае несоблюдения представленных инструкций, производитель не несет никакой ответственности за возможные последствия.
- Данный аппарат предназначен для профессионального использования в условиях промышленного производства. В случае использования установки в домашних условиях, производитель не несет никакой ответственности за возможные последствия.
- При использовании установки температура окружающей среды должна находиться в пределах от -10°C до +40°C (от +14°F до +104°F). Температура окружающей среды при перевозке или хранении установки должна находиться в пределах от -25°C до +55°C (от -13°F до 311°F).
- В целях безопасности, помещения, в которых используется установка, должны быть очищены от пыли, кислоты, газов и других разъедающих веществ.
- При использовании установки относительная влажность окружающей среды не должна превышать 50% при температуре окружающей среды 40°C (104°F). При использовании установки относительная влажность окружающей среды не должна превышать 90% при температуре окружающей среды 20°C (68°F).
- Максимальная высота поверхности, на которой устанавливается аппарат, не должна превышать 2,000 метров (6,500 футов) над уровнем моря.



Не используйте данный аппарат для размораживания труб.
Не используйте данное оборудование для подзарядки батарей или аккумуляторов.
Не используйте данное оборудование для запуска двигателей.

1.2 Защита сварщика, окружающей среды и персонала



Процесс сварки является вредным для организма источниковом радиоактивных излучений, шума, тепловых излучений и выделений газа.



Всегда надевайте защитную одежду для защиты от дуги, искр и брызг металла.
Рабочая одежда должна полностью закрывать тело, а также соответствовать следующим требованиям:

- должна быть неповрежденной и в надлежащем состоянии
- огнеупорной
- обладать изолирующими свойствами и быть сухой
- подходить по размеру. Костюм не должен иметь манжет и отворотов.

Всегда используйте прочную обувь, обеспечивающую защиту от воды.



Всегда используйте специальные перчатки, обеспечивающие защиту от электричества, а также высоких и низких температур.



При выполнении сварочных работ используйте огнеупорные перегородки для защиты окружающих людей от излучений, искр и брызг раскаленного металла.

Предупредите окружающих, что на дугу или раскаленный металл нельзя смотреть без соответствующих защитных средств.



Используйте маски с боковыми защитными щитками и специальными защитными фильтрами для глаз (не ниже NR 10).



Всегда используйте защитные очки с боковыми щитками, особенно при выполнении операций, связанных с ручной или механической очисткой сварочного соединения от шлаков и окислов.



Не надевайте контактные линзы!



Если уровень шума во время сварки превышает допустимые пределы, используйте наушники. Если уровень шума при выполнении сварочных работ превышает пределы, установленные стандартом для некоторой территории, проследите, чтобы все окружающие были снабжены наушниками.

- Во время сварочного процесса боковые панели аппарата должны быть закрыты.



Не прикасайтесь к только что сваренным поверхностям, высокая температура может привести к серьезному ожогу.

- Соблюдайте все вышеизложенные инструкции также и после завершения сварочного процесса, так как во время охлаждения свариваемых поверхностей могут появляться брызги.



Всегда держите поблизости аптечку первой помощи.
Нельзя недооценивать травмы или ожоги, полученные во время сварочных работ.



Перед тем, как оставить рабочее место, убедитесь в его безопасности, во избежание причинения случайного вреда людям или имуществу.



1.3 Защита от газа и дыма

- Пыль, дым и газ, образующиеся во время сварки, могут быть вредными для здоровья человека.

При особых условиях, испарения, вызванные процессом сварки, могут привести к возникновению раковых заболеваний или причинить вред плоду во время беременности.

- Держите голову на большом расстоянии от сварочного газа и испарений.
- Позаботьтесь об организации естественной или искусственной вентиляции территории проведения сварочных работ.
- В случае плохой вентиляции помещения, используйте защитные маски и дыхательные аппараты.
- В случае проведения работ в тесных, закрытых помещениях, сварка должна проводиться в присутствии и под наблюдением еще одного человека, находящегося вне места проведения работ.
- Не используйте для вентиляции кислород.
- Убедитесь в том, что работает отсос, регулярно проверяйте количество опасных выхлопных газов в соответствии с установленными пределами и правилами техники безопасности.
- Количество и опасность уровня газов зависит от свариваемого материала, присадочных материалов и используемых чистящих средств. Следуйте инструкциям производителя и инструкции, изложенной в технической документации.
- Не производите сварочные работы вблизи окрасочного/смазочного цехов.

Газовые баллоны должны располагаться на улице или в помещениях с хорошей вентиляцией.



1.4 Пожаро- и взрывобезопасность

- Процесс сварки может стать причиной возникновения пожара и/или взрыва.

- Очистите рабочую и окружающую зоны от легковоспламеняющихся или горючих веществ и объектов.

Воспламеняющиеся материалы должны находиться на расстоянии не менее 11 метров (35 футов) от зоны сварки или должны быть защищены надлежащим образом.

Искры и раскаленные частички могут отлетать на достаточно большие расстояния. Уделите особое внимание безопасности людей и имущества.

- Не проводите работ по сварке на поверхности или вблизи емкостей, находящихся под давлением.

- Не проводите сварочные работы или работы по плазменной резке в закрытых контейнерах или трубах. Будьте особенно внимательны при осуществлении сварки труб и емкостей, даже если они открытые, пустые и защищены надлежащим образом. Любые остатки газа, топлива, масла и подобных веществ могут стать причиной взрыва.
- Не проводите сварочные работы в помещениях, содержащих взрывоопасную пыль, газы и испарения.
- При завершении процесса сварки, убедитесь в том, что цепь, находящаяся под напряжением, не сможет соприкоснуться каким-либо образом с цепью заземления.
- Всегда держите под рукой огнетушители или другие материалы для борьбы с пожарам.



1.5 Предупреждение при использовании газовых баллонов

- Баллоны с инертным газом, находящимся под давлением, могут взорваться при несоблюдении условий их транспортировки, хранения и неправильного использования.
- Баллоны должны быть установлены в вертикальном положении у стены или при помощи других поддерживающих устройств, для предупреждения их падения.
- Закручивайте защитный колпачок клапана баллона во время его транспортировки, эксплуатации и после завершения процесса сварки.
- Баллон не должен быть подвержен действию прямых солнечных лучей, внезапному изменению температур, действию очень высоких или очень низких температур.
- Не допускайте, чтобы на баллон воздействовали открытая пламя, электрическая дуга, горелка, электрододержатель или раскаленные капли металла.
- Газовые баллоны должны находиться на значительном расстоянии от сварочных цепей и электрических цепей.
- При открытии клапана баллона, держите голову на значительном расстоянии от отверстия выхода газа.
- Всегда закрывайте клапан баллона при завершении сварочного процесса.
- Никогда не производите сварку баллонов, содержащих газ, находящийся под давлением.



1.6 Защита от поражения электрическим током

- Поражение электрическим током может привести к летальному исходу.
- Не прикасайтесь к внутренним и наружным токоведущим частям аппарата в то время, когда он подключен к сети питания (горелки, электрододержатели, провод заземления, электроды, проволока, ролики и катушка подключены к сварочной цепи).
- Убедитесь, что установка и сварщик защищены от воздействия электрического тока. Проверьте надежность заземления.
- Убедитесь в правильности подключения установки и зажима заземления.

- Не дотрагивайтесь до двух горелок или электрододержателей одновременно.
- В случае поражения электрическим током сразу же прекратите сварочный процесс.



Устройство для зажигания и стабилизации дуги предназначено для ручного или механизированного способа работы.



Увеличение длины горелки или сварочного кабеля более чем на 8 м повышает риск поражения электрическим током.




1.7 Электромагнитные поля и помехи

Электромагнитные помехи, производимые оборудованием, устраняются пользователем оборудования при технической поддержке производителя.



В любом случае, электромагнитные помехи должны быть снижены до такого уровня, чтобы не мешать работе другого оборудования.

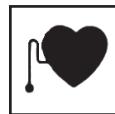

Перед установкой оборудования, рекомендуется провести оценку ожидаемого уровня электромагнитных помех и их вредного влияния на окружение. В первую очередь, должен учитываться фактор причинения вреда здоровью окружающего персонала. Особенно это важно для людей, которые пользуются слуховыми аппаратами и кардиостимуляторами.

Требования к питающей сети (См. технические характеристики)

Высокомощное оборудование из-за величины первичного тока питания может влиять на качество энергии в сети.

Поэтому к некоторым видам оборудования (см.технические характеристики) могут применяться ограничения по включению или требования, касающиеся максимально допустимого сопротивления питающей сети (Z_{max}) или минимальной мощности (S_{sc}) в точке сопряжения с коммунальной сетью (точка включения в сеть). В этом случае подключение оборудования будет являться ответственностью установщика или пользователя оборудования, которые при необходимости должны проконсультироваться с оператором распределительной сети о возможности подключения.

В случае возникновения электромагнитных помех возможно использование дополнительных средств защиты, например, сетевых фильтров.

Необходимо также рассмотреть возможность экранирования кабеля питания аппарата.



При наличии в организме электронного стимулятора сердца, перед выполнением сварочных операций или плазменной резки необходимо проконсультироваться у врача.

Классификация оборудования на электромагнитную совместимость (ЭМС) в соответствии с директивой EN/IEC 60974-10 (См. паспортную табличку или технические характеристики)

Оборудование класса В отвечает требованиям на электромагнитную совместимость в промышленной и жилой зонах, включая жилые помещения, где электроэнергия обеспечивается коммунальной низковольтной системой электроснабжения.

Оборудование класса А не может использоваться в жилых помещениях, где электроэнергия обеспечивается коммунальной низковольтной системой электроснабжения.

В обеспечении электромагнитной совместимости оборудования класса А в подобных местах из-за кондуктивных, а также радиационных помех могут возникнуть потенциальные трудности.

Установка, использование и проверка окружающей территории

Данное оборудование произведено в соответствии с требованиями стандарта EN60974-10 и имеет класс А.

Данный аппарат предназначен для профессионального использования в условиях промышленного производства. Производитель не несет никакой ответственности за возможные последствия при использовании аппарата в домашних условиях.



Персонал, проводящий установку и эксплуатацию данного оборудования, должен обладать необходимой квалификацией, выполнять установку и эксплуатацию в соответствии с указаниями производителя и нести всю ответственность за установку и эксплуатацию оборудования.

Кабели для сварки

Для снижения действий электромагнитного поля до минимального значения, соблюдайте следующие инструкции:

- Там где это возможно, скрутите и закрепите вместе провод заземления и силовой кабель.
 - Не закручивайте сварочные провода вокруг своего тела.
 - Не стойте между силовым кабелем и проводом заземления (оба кабеля должны быть расположены с одной стороны).
- Кабели горелок должны иметь минимальную длину, располагаться недалеко друг от друга и по возможности – на уровне земли.
- Установка должна находиться на некотором расстоянии от зоны сварки.
 - Кабели должны находиться на значительном расстоянии друг от друга.

Заземление

Заземление всех металлических элементов самого сварочного оборудования, а также металлических объектов, находящихся в непосредственной близости от него, должны быть согласованы между собой.

Размещение разъемов заземления должно быть выполнено в соответствии с требованиями действующих местных стандартов.

Заземление свариваемых деталей

Заземление свариваемых деталей может эффективно сократить электромагнитные помехи, генерируемые аппаратом. Однако оно не всегда возможно по соображениям электробезопасности или в силу конструкционных особенностей свариваемых деталей. Необходимо помнить, что заземление свариваемых деталей не должно увеличивать риск поражения сварщика электрическим током или какого-либо повреждения другого электрооборудования.

Заземление должно выполняться в соответствии с требованиями действующих местных стандартов.

Экранирование

Частичное экранирование кабелей и корпусов другого электрооборудования, находящихся вблизи от сварочного аппарата также может эффективно сократить влияние электромагнитных помех. Полное экранирование сварочной установки выполняется только в особых случаях.

1.8 Классификация защиты по IP



IP23S

- Система защиты против попадания в опасные части аппарата пальцев или других посторонних предметов, диаметр которых больше либо равен 12.5 мм.
- Система защиты от капель дождя, падающих под углом 60° относительно вертикальной линии.
- Защита от попадания воды в аппарат, когда подвижные части находятся в нерабочем состоянии.

2 УСТАНОВКА




Сборка и установка аппарата должна производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующую авторизацию производителя.



Перед установкой, убедитесь в том, что аппарат отключен от сети питания.



Не допускается последовательное или параллельное включение более одного аппарата.

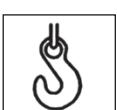

2.1 Подъем, транспортировка и разгрузка оборудования

- Аппарат имеет ручку для его переноса.



Всегда учтывайте реальный вес оборудования (см. технические характеристики).

Не допускайте, чтобы груз транспортировался или оставался подвешенным над людьми или предметами.




Не допускайте падения аппарата или отдельных его частей, не бросайте его при транспортировке.



2.2 Установка аппарата

При размещении источника питания, соблюдайте следующие правила:

- Органы управления и разъемы должны быть легко доступны.
- Не размещайте оборудование в тесных помещениях.
- Не размещайте аппарат на наклонных поверхностях с углом наклона более 10°.
- Размещайте аппарат в сухом, чистом и хорошо проветриваемом помещении.
- Защищайте оборудование от действия прямых солнечных лучей и дождя.

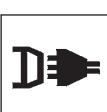

2.3 Соединение



Выпрямитель оснащен сетевым кабелем для подключения к трехфазной сети питания.

Аппарат может питаться от:

- трехфазной 400В

ВНИМАНИЕ: во избежание повреждения оборудования и травм персонала необходимо ПЕРЕД подключением аппарата к сети проверить установленное значение напряжения питания (и соответствие его напряжению сети), а также пороговые напряжения сетевых предохранителей. Кроме этого следует убедиться, что аппарат подключается к розетке, имеющей заземление.



Допустимые колебания напряжения в питающей сети составляют $\pm 15\%$ от номинального значения.



Система может работать от генераторной установки, гарантируя стабильную подачу напряжения с отклонением $\pm 15\%$ по отношению к номинальному значению напряжения заявленного производителем, при любых рабочих условиях и при максимальном значении мощности аппарата.



Обычно мы рекомендуем использовать генераторную установку мощностью в два раза выше мощности аппарата для однофазного источника питания, и в полтора раза выше для трехфазного источника питания.



Мы советуем использовать генераторную установку с системой электронного регулирования.



Во избежание поражения персонала электрическим током, система должна быть заземлена. Аппарат оснащен проводом заземления (желтый - зеленый), который должен быть подключен к разъему, оснащенному заземленным контактом.




Электрическое подключение аппарата должно осуществляться персоналом, имеющим необходимую квалификацию, и в соответствии с нормативами, принятыми в данной стране.

Сетевой кабель аппарата снабжен желтым/зеленым проводом, который должен быть ВСЕГДА заземлен. Этот желтый/зеленый провод нельзя использовать с другими проводниками.

Перед подключением аппарата убедитесь в наличии центрального контура заземления на данной территории и в исправности розеток.

Используйте вилки, которые соответствуют требованиям техники безопасности.

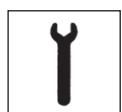


2.4 Подготовка аппарата к работе

Подготовка аппарата для ручной дуговой сварки MMA




Подключение, показанное на рисунке, предназначено для сварки с обратной полярностью. Для сварки с прямой полярностью, подключите зажимы наоборот.

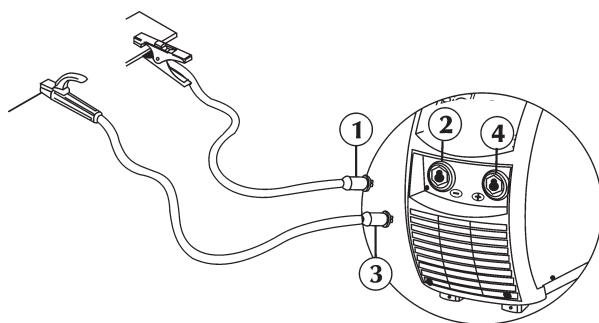

- Подключите (1) клемму заземления к отрицательному (-) разъему (2) источника питания.
- Подключите (3) электрододержатель к положительному (+) разъему (4) источника питания.

Подготовка аппарата для аргонодуговой сварки TIG

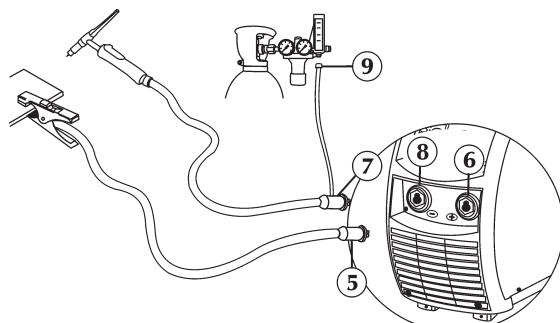

- Подключите (5) клемму заземления к положительному (+) разъему (6) источника питания.
- Подключите разъем горелки (7) к разъему (-) (8) источника питания.
- Присоедините разъемы газового шланга от горелки к газовому баллону (9).





Поток защитного газа регулируется при помощи краника, обычно расположенного на горелке.

3 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

3.1 Общие сведения

Сварочные аппараты TERRA 270/270 RC - TERRA 350/350 RC представляют собой инверторные источники постоянного тока, предназначенные для ручной дуговой сварки штучным электродом (MMA), аргонодуговая сварка с возбуждением дуги касанием электрода и сокращением тока короткого замыкания (TIG LIFT-START).

3.2 Передняя панель управления

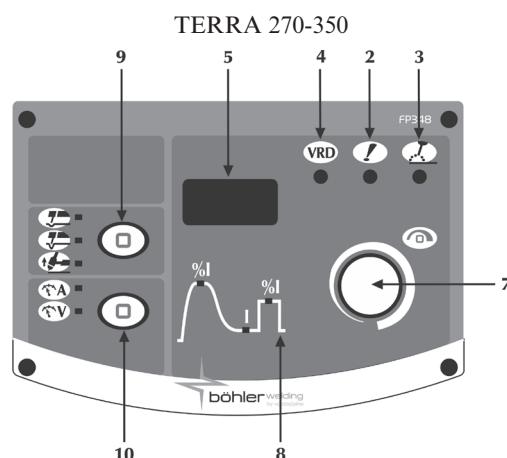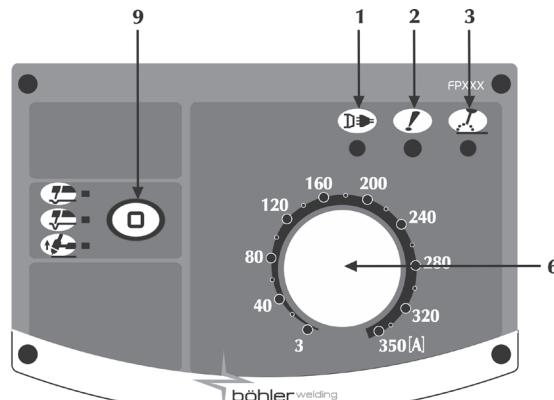

TERRA 270 RC - 350 RC

1 Питание

Показывает, что аппарат подключен к сети питания и включен.

2 Сигнал тревоги

Показывает, что произошло включение устройств защиты, таких, например, как устройства защиты от перегрева.

3 Питание включено


Указывает на наличие напряжения на выходных разъемах аппарата.

4 Устройство понижения напряжения

Управляет напряжением холостого хода.

5 7-мисегментный дисплей

На дисплей выводятся основные параметры сварки во время начала сварки и настройки; значения тока и напряжения во время сварочного процесса, а также коды тревоги.

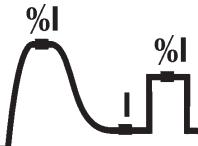- 6 Основной переключатель настройки
Позволяет производить непрерывную настройку тока сварки.
- 7 Основной переключатель настройки
 Переключатель позволяет осуществлять настройку выбранных по диаграмме 8 параметров. Значение выводится на дисплей 5.
Переключатель позволяет обеспечивать доступ к параметрам настройки set-up; выбор и настройку параметров сварки.
- 8 Параметры сварки
Диаграмма на панели позволяет производить выбор и настройку параметров сварки.
- 
- Ток сварки
Позволяет осуществить настройку значения сварочного тока.
Значение параметра задается в Амперах (A).
Минимальное значение 3А, Максимальное значение I_{max}, Значение по умолчанию 100A
-  %|
Функция Hot start
Позволяет устанавливать значение функции hot start в режиме ручной дуговой сварки MMA. Позволяет настраивать значение функции hot start на стадии зажигания дуги, способствуя началу сварочного процесса.
Значение параметра устанавливается как процентное отношение (%) к величине сварочного тока.
Минимальное значение- OFF функция отключена, Максимальное значение 500%, Значение по умолчанию 80%.
-  %|
Функция arc force
Позволяет настраивать значение функции Arc Force (сила дуги) в режиме ручной дуговой сварки (MMA).
Позволяет получать положительную или отрицательную динамическую энергетическую характеристику во время сварки, тем самым, упрощая работу сварщика.
Значение параметра задается в процентном отношении (%) к значению сварочного тока.
Минимальное значение – функция отключена, Максимальное значение – 500%, Значение по умолчанию -30%.
- 9 Сварочный процесс
Позволяет выбрать тип сварочного процесса.
 Ручная дуговая сварка штучным электродом (MMA)
Основное покрытие
Рутиловое покрытие
Кислотные
Стальной
Чугунный
 Ручная дуговая сварка штучным электродом (MMA)
Целлюлозное покрытие
Алюминиевый

Выбор правильной динамики дуги позволяет использовать потенциал источника питания наиболее полно с точки зрения достижения наивысшей производительности сварочного процесса.

Отличная сварочная способность электрода не гарантируется (поскольку сварочная способность зависит от качества и условий хранения расходных материалов, условий сварки, областей применения и т.п.).

Аргонодуговая сварка TIG LIFT

- 10 Измеряемые величины
Позволяет выводить на дисплее 5 действительные значения тока или напряжения.
 Амперы
 Вольты

3.2.1 Параметры сварки Set up (TERRA 270 RC - TERRA 350 RC)

Позволяет устанавливать и регулировать некоторые дополнительные параметры для обеспечения более точного контроля сварочного процесса.

Параметры set up соответствуют выбранному сварочному процессу и имеют порядковый номер.

Вход в параметры set up: нажмите и удерживайте в течение 5-х секунд кодер (появление в центре 7-ми сегментного дисплея цифры «0», подтверждает допуск к set up параметрам).

Выбор и настройка желаемого параметра: поворачивайте кодер до тех пор, пока на дисплее не высветиться порядковый номер устанавливаемого параметра. Когда на дисплее отобразиться номер параметра, настройку которого вы хотите осуществить, нажмите на кодер. После этого можно производить настройку параметра.

Выход из set up: для выхода со стадии «настройки» параметра, нажмите на кодер еще раз.


Для того чтобы выйти из set up параметров, поверните кодер до параметра с порядковым номером «0» (сохраняться и выйти) и нажмите кодер.

Список параметров SET UP

- 0 Сохраниться и выйти
Сохранение измененных параметров и выход из set up.
- 1 Сброс
Сброс всех параметров и возвращение к значениям, установленным по умолчанию.
- 3 Функция Hot start
Позволяет устанавливать значение функции hot start в режиме ручной дуговой сварки MMA. Позволяет настраивать значение функции hot start на стадии зажигания дуги, способствуя началу сварочного процесса.
Значение параметра устанавливается как процентное отношение (%) к величине сварочного тока.
Минимальное значение- OFF функция отключена, Максимальное значение 500%, Значение по умолчанию 80%.
- 7 Ток сварки
Позволяет осуществить настройку значения сварочного тока.
Значение параметра задается в Амперах (A).
Минимальное значение 3А, Максимальное значение I_{max}, Значение по умолчанию 100A


8	Функция Arc force Позволяет осуществлять настройку значения функции arc force в режиме ручной дуговой сварки MMA. Позволяет настраивать энергетическую динамику сварочного процесса, способствуя началу сварочного процесса. Значение параметра устанавливается как процентное отношение (%) к величине сварочного тока. Минимальное значение - OFF функция отключена, максимальное значение 500%, Значение по умолчанию 30%.	312	Напряжение отрыва дуги Установление значение напряжения, при котором происходит затухание электрической дуги. Благодаря этой функции можно существенно улучшить систему управления процессом. На фазе точечной сварки, например, низкое значение напряжения затухания дуги позволяет сократить повторное возбуждение дуги, когда электрод отводится от свариваемой поверхности, что позволяет сократить разбрзгивание, прожигание и окисление свариваемой поверхности. При использовании электрода, который требует высокого значения напряжения, мы советуем задавать высокое значение предельной величины напряжения для того, чтобы предотвратить затухание дуги во время сварочного процесса.
201	Напряжение холостого хода редуктора напряжения Минимальное значение 12В, Максимальное значение 73В, Значение по умолчанию 73В		
204	Dynamic power control (DPC) Позволяет выбрать желаемую эластичность дуги. I = CONST (Постоянный ток) Удлинение или укорочение длины дуги не влияет на установленный сварочный ток.		 Никогда не устанавливайте значение напряжения отрыва дуги выше значения напряжения холостого хода выпрямителя.
	 Основное покрытие, Рутиловое покрытие, , Кислотные, Стальной, Чугунный		
	1 ÷ 20 (Контроль градиента убывания/нарастания) Увеличение длины дуги (напряжения на 1 вольт) вызывает снижение сварочного тока (и наоборот) на выбранную величину от 1 до 20 ампер.	500	Значение параметра задается в Вольтах (В). Минимальное значение 0В, Максимальное значение 99,9В, Значение по умолчанию 57В Позволяет доступ к верхним уровням настройки: USER: пользователь SERV: сервис vaBW: vaWB
	 Целлюлозное покрытие, Алюминиевый	602	Параметр внешнего управления CH1 Позволяет осуществлять настройку параметра внешнего управления 1 (минимальное значение).
	P = CONST (Постоянная мощность) Увеличение длины дуги вызывает снижение сварочного тока (и наоборот) в соответствии с формулой V·I = CONST	603	Параметр внешнего управления CH1 Позволяет осуществлять настройку параметра внешнего управления 1 (максимальное значение).
	 Целлюлозное покрытие, Алюминиевый	751	Считывание значения тока На дисплее отображается действительное значение сварочного тока.
	*	752	Считывание значения напряжения На дисплее отображается действительное значение сварочного напряжения.
205	* Увеличение величины форсажа дуги снижает риск залипания электрода. Синергетический режим при ручной дуговой сварке MMA Позволяет задать оптимальную динамику дуги, выбирая используемый электрод: 1 Standard (основное покрытие/рутиловое покрытие) 2 целлюлозное покрытие 3 Стальной 4 Алюминиевый 5 Чугунный По умолчанию standard (1) Выбор правильной динамики дуги позволяет использовать потенциал источника питания наиболее полно с точки зрения достижения наивысшей производительности сварочного процесса. Отличная сварочная способность электрода не гарантируется (поскольку сварочная способность зависит от качества и условий хранения расходных материалов, условий сварки, областей применения и т.п.).	3.2.2 Коды тревоги	
	E99 E01, E02 E10 E19 E13 E20 E21 E23 E24 E40	Общий сигнал тревоги Перегрев Тревога модуля питания Тревога конфигурации системы Проблемы соединения Сбой памяти Потеря данных Сбой памяти (RC) Потеря данных (RC) Тревога подачи питания	

3.3 Задняя панель

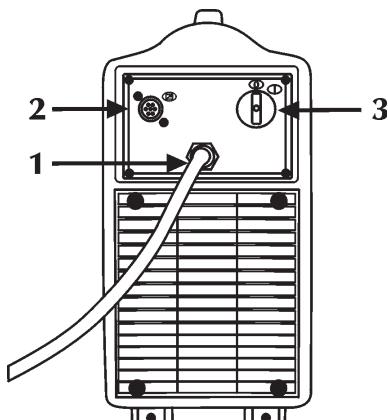

- 1 Сетевой кабель
Подключение аппарата к сети питания
- 2 Ввод сигнального кабеля (ШИНА CAN) (RC)
(TERRA 270 RC - TERRA 350 RC)
- 3 Сетевой выключатель
0 С помощью него происходит подключение сварочного аппарата к сети питания.
I Имеет два положения «О»- «Выключено», «I»- «Включено».

3.4 Панель разъемов

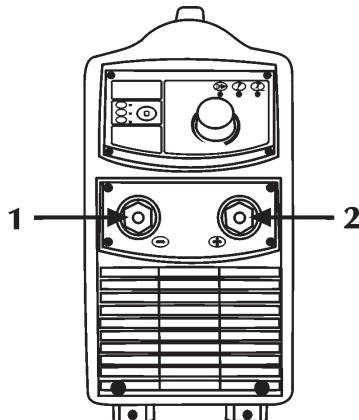

- 1 Отрицательный разъем питания
- Для подключения кабеля заземления при ручной дуговой сварке штучным электродом или горелки при аргонодуговой сварке TIG.
- 2 Положительный разъем питания
+ Для подключения горелок для ручной дуговой сварки MMA или кабеля заземления при аргонодуговой сварке TIG.

4 КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

4.1 Общее описание

Сварочный процесс с использованием устройства дистанционного управления, можно производить тогда, когда устройство дистанционного управления подсоединенено к разъему, расположенному на выпрямителе. Соединение может быть произведено и при включенном оборудовании. Когда устройство ДУ подключено, любые настройки так же можно осуществлять и на панели управления. Изменение настроек, произведенных при помощи панели управления, отображаются на устройстве ДУ, и наоборот.

4.2 Устройство дистанционного управления RC 100



Устройство дистанционного управления RC 100, предназначено для осуществления настройки и отображения значения сварочного тока и напряжения.

“См. инструкцию по эксплуатации”.


4.3 Устройство дистанционного управления RC 200



Устройство дистанционного управления RC 200 предназначено для отображения и изменения всех параметров выпрямителя, к которому подключено устройство ДУ.

“См. инструкцию по эксплуатации”.

4.4 Устройство ДУ RC 180

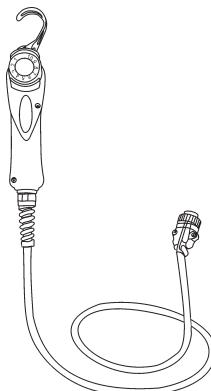

Устройство позволяет регулировать значение тока, посредством устройства ДУ, без прерывания сварочного процесса или перемещения из рабочей зоны.

“См. инструкцию по эксплуатации”.

5 РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АППАРАТА



Регулярное обслуживание выпрямителя должно производиться в соответствии с инструкциями производителя.

Любые операции по регулярному обслуживанию аппарат должны производиться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию.

Во время работы оборудования все доступы, заслонки и крышки аппарата должны быть закрыты и зафиксированы. Не допускается какое-либо переоборудование системы.

Не допускайте накопления металлической пыли около или непосредственно на вентиляторе.

Отключайте аппарат от сети перед выполнением каждой операции!



Регулярное обслуживание аппарата:

- Очистка внутри аппарата проводите с помостью сжатого воздуха (под небольшим давлением) и мягких щеток.
- Регулярно проверяйте исправность соединительных и сетевых кабелей.

При выполнении текущего ремонта или замене компонентов горелки, электрододержателя или провода заземления:

Проверяйте температура компонентов и убедитесь в том, что они не перегрелись.



Всегда используйте перчатки в соответствии с требованиями безопасности.



Используйте подходящие инструменты.



Невыполнение указанных рекомендаций аннулирует гарантии производителя данного оборудования и снимает с него всю ответственность.

6 ПРИЧИНЫ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ И ИХ РЕШЕНИЯ



Ремонт или замена частей аппарата должна производиться только квалифицированными инженерами.

Произведение ремонта или замены частей аппарата персоналом, не имеющим на то разрешение, аннулирует гарантии производителя данного оборудования и снимает с него всю ответственность.

В любом случае, система не должны подвергаться каким-либо модификациям.

Невыполнения оператором данных инструкций, снимает с производителя данного оборудования всю ответственность за возможные последствия.

Аппарат не включается (зеленый светодиод не горит)
 Причина В розетке электропитания отсутствует напряжение.
 Решение Проверьте систему электропитания и произведите соответствующие мероприятия по устранению неисправностей.
 Работы должны производиться квалифицированным персоналом.

Причина Неисправность вилки или силового кабеля.
 Решение Замените неисправный компонент.
 Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.

Причина Перегорела защитная плавкая вставка.
 Решение Замените неисправный компонент.

Причина Неисправность пускового выключателя.
 Решение Замените неисправный компонент.
 Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.

Причина Неисправность электронных компонентов аппарата.
 Решение Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.

Отсутствует напряжение на выходных разъемах аппарата (невозможно начать процесс сварки)

Причина Перегрев аппарата (сигнал перегрева – горит желтый светодиод).
 Решение Подождите пока аппарат охладиться, аппарат должен оставаться включенным.

Причина Неисправность электронных компонентов аппарата.
 Решение Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.

Причина Перебои электроснабжения
 Решение Неправильный выбор процесса сварки или неисправность переключателя.
 Выберите подходящий процесс сварки.

Причина Системные параметры или функции заданы неверно.
 Решение Установите параметры системы и сварки заново.

Причина Неисправность потенциометра/кодера настройки значения тока сварки.
 Решение Замените неисправный компонент.
 Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.

Причина Неисправность электронных компонентов аппарата.
 Решение Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.

Причина Нестабильность дуги
 Решение Недостаточная газовая защита.
 Настройте скорость подачи газа.
 Убедитесь, что диффузор и газовое сопло горелки находятся в хорошем состоянии.


Причина	Влажный газ.	Включения вольфрама	
Решение	Всегда используйте качественные материалы и продукты. Убедитесь в том, что система подачи газа находится в надлежащем состоянии.	Неверные параметры сварки. Уменьшите значение напряжения сварки. Используйте электрод большего диаметра.	
Причина	Неверные параметры сварки. Тщательно проверьте систему сварки. Обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей аппарата.	Неверно выбран электрод. Всегда используйте качественные материалы и продукты. Тщательно заточите электрод.	
Слишком активное разбрызгивание металла			
Причина	Неподходящая длина дуги.	Неверно выбран режим сварки.	
Решение	Уменьшите расстояние между электродом и свариваемой поверхностью.	Избегайте контакта электрода и сварочной ванны.	
Причина	Неверные параметры сварки.	Образование раковин	
Решение	Уменьшите значение напряжения сварки.	Недостаточная газовая защита. Настройте скорость подачи газа. Убедитесь, что диффузор и газовое сопло горелки находятся в хорошем состоянии.	
Причина	Недостаточная газовая защита.	Налипание	
Решение	Настройте скорость подачи газа. Убедитесь, что диффузор и газовое сопло горелки находятся в хорошем состоянии.	Неподходящая длина дуги. Увеличьте расстояние между электродом и поверхностью. Увеличьте сварочное напряжение.	
Причина	Неверно выбран режим сварки.	Причина	Неверные параметры сварки.
Решение	Уменьшите угол наклона горелки.	Решение	Увеличьте значение тока сварки.
Недостаточная глубина проникновения			
Причина	Неверно выбран режим сварки.	Причина	Неверно выбран режим сварки.
Решение	Уменьшите скорость подачи проволоки во время процесса сварки.	Решение	Увеличьте угол наклона горелки.
Причина	Неверные параметры сварки.	Причина	Свариваемые детали имеют слишком большие размеры.
Решение	Увеличьте значение тока сварки.	Решение	Увеличьте значение тока сварки.
Причина	Неверно выбран электрод.	Подрез шва	
Решение	Используйте электрод меньшего диаметра.	Причина	Неверные параметры сварки.
Причина	Неправильная подготовка краев свариваемых деталей.	Решение	Уменьшите значение напряжения сварки. Используйте электрод меньшего диаметра.
Решение	Увеличить разделку кромок.	Причина	Неподходящая длина дуги.
Причина	Неправильное заземление.	Решение	Уменьшите расстояние между электродом и свариваемой поверхностью.
Решение	Осуществите правильное заземление системы. Читайте раздел "Установка".	Причина	Неверно выбран режим сварки.
Причина	Свариваемые детали имеют слишком большие размеры.	Решение	Уменьшите скорость боковых перемещений присадочного материала. Уменьшите скорость подачи проволоки во время процесса сварки.
Решение	Увеличьте значение тока сварки.	Причина	Недостаточная газовая защита.
Посторонние включения в сварочное соединение		Решение	Используйте газы, подходящие для данного свариваемого материала.
Причина	Некачественная очистка поверхности.		
Решение	Тщательно очистите поверхности перед осуществлением процесса сварки.		
Причина	Слишком большой диаметр электрода.	Окисление	
Решение	Используйте электрод меньшего диаметра.	Причина	Недостаточная газовая защита.
Причина	Неправильная подготовка краев свариваемых деталей.	Решение	Настройте скорость подачи газа. Убедитесь, что диффузор и газовое сопло горелки находятся в хорошем состоянии.
Решение	Увеличить разделку кромок.	Причина	Пористый сварочный шов
Причина	Неверно выбран режим сварки.	Решение	Появление на свариваемой поверхности коррозии, смазочного вещества, лака или грязи.
Решение	Уменьшите расстояние между электродом и свариваемой поверхностью. Осуществляйте равномерную подачу проволоки на всех фазах процесса сварки.	Решение	Тщательно очистите поверхности перед осуществлением процесса сварки.

Причина	Появление на сварочном материале коррозии, смазочного вещества, лака или грязи.	Холодное растрескивание
Решение	Всегда используйте качественные материалы и продукты.	Причина Влажный сварочный материал.
	Всегда поддерживайте сварочный материал в прекрасном чистом состоянии.	Решение Всегда используйте качественные материалы и продукты.
		Всегда поддерживайте сварочный материал в прекрасном чистом состоянии.
Причина	Влажный сварочный материал.	Причина Особая геометрия сварного соединения.
Решение	Всегда используйте качественные материалы и продукты.	Решение Осуществите предварительный подогрев свариваемых поверхностей.
	Всегда поддерживайте сварочный материал в прекрасном чистом состоянии.	Выполните последующий нагрев.
		Выполните правильную последовательность операций в зависимости от типа соединения, которое должно быть сварено.
Причина	Неподходящая длина дуги.	При возникновении проблем обращайтесь в ближайший сервисный центр.
Решение	Уменьшите расстояние между электродом и свариваемой поверхностью.	
Причина	Влажный газ сварки.	7 ТЕОРИЯ СВАРОЧНОГО ПРОЦЕССА
Решение	Всегда используйте качественные материалы и продукты.	
	Убедитесь в том, что система подачи газа находится в надлежащем состоянии.	
Причина	Недостаточная газовая защита.	7.1 Ручная дуговая сварка штучным электродом с покрытием (MMA)
Решение	Настройте скорость подачи газа.	Подготовка краев свариваемых деталей
	Убедитесь, что диффузор и газовое сопло горелки находятся в хорошем состоянии.	Для получения хорошего сварочного соединения, рекомендуется предварительно очистить свариваемые детали от оксидов, ржавчины и других загрязняющих веществ.
Причина	Быстрое затвердение сварочной ванны.	Выбор электрода
Решение	Уменьшите скорость подачи проволоки во время процесса сварки.	Выбор диаметра электрода зависит от толщины металла, положения и типа соединения, а также от способа предварительной обработки краев свариваемых деталей.
	Осуществите предварительный подогрев свариваемых поверхностей.	Электроды, имеющие довольно большой диаметр, требуют довольно больших токов, и, соответственно, при сварке такими электродами происходит значительный нагрев свариваемых материалов.
	Увеличьте значение тока сварки.	
Горячее растрескивание		
Причина	Неверные параметры сварки.	Тип покрытия Характеристика Использование
Решение	Уменьшите значение напряжения сварки.	<hr/>
	Используйте электрод меньшего диаметра.	Рутиловые Простота в использовании Все положения
Причина	Появление на свариваемой/разрезаемой поверхности коррозии, смазочного вещества, лака или грязи.	Кислотные Высокая скорость плавления Плоские соединения
Решение	Тщательно очистите поверхности перед осуществлением процесса сварки.	Основные Хорошие механические характеристики Все положения
Причина	Появление на сварочном материале коррозии, смазочного вещества, лака или грязи.	Выбор значения сварочного тока
Решение	Всегда используйте качественные материалы и продукты.	Диапазон сварочного тока выбирается в зависимости от типа используемого электрода и определяется производителем электродов.
	Всегда поддерживайте сварочный материал в прекрасном чистом состоянии.	
Причина	Неверно выбран режим сварки.	Зажигание и поддержание дуги
Решение	Выполните правильную последовательность операции в зависимости от типа соединения, которое должно быть сварено.	Сварочная дуга зажигается чирканьем концов электрода по свариваемой детали с зажимом заземления. После того, как дуга загорелась, электрод быстро отводится на обычное расстояние, рекомендуемое при сварке.
Причина	Свариваемые поверхности имеют различные характеристики.	Обычно, для улучшения возбуждения дуги начальный ток задается более высоким относительно основного тока сварки (функция HOT-START).
Решение	Перед сваркой осуществите наплавку на свариваемые кромки промежуточного металла.	После того, как дуга загорелась, центральная часть электрода начинает расплавляться и каплями стекать на свариваемый материал.

Если электрод прилип к свариваемому материалу, рекомендуется уменьшить ток короткого замыкания (функция Antisticking).

Сварка

Угол наклона электродов зависит от количества проходов. Обычно при проходах электрод совершает колебательные движения между сторонами сварочной ванны для того, чтобы избежать излишнего накопления присадочного материала в центре сварочного соединения.

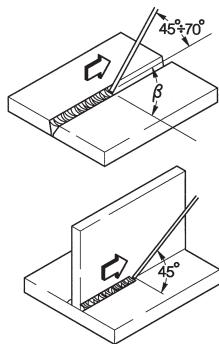

Удаление шлаков

Сварка с использованием электрода с покрытием требует удаления сварочных шлаков после каждого прохода. Шлаки удаляются с помощью небольшого молоточка или жесткой щетки (при прилипании к материалу)

7.2 Аргонодуговая сварка (с непрерывной дугой)

При аргонодуговой сварке электрическая дуга возбуждается между неплавким электродом (из чистого вольфрама или его сплавов с температурой плавления примерно 3370 С) и свариваемым материалом. Область сварки защищается инертным газом (argon).

Для предотвращения нежелательных включений вольфрама в сварное соединение нельзя допускать контакта электрода со свариваемым материалом. Именно поэтому для возбуждения дуги используется дистанционный способ: возбуждение дуги с помощью высокочастотного осциллятора.

Так же возможен и другой способ возбуждения дуги - возбуждение с отрывом электрода. При этом между свариваемым материалом и электродом пропускается невысокий ток короткого замыкания, при отрыве электрода возбуждается дуга, а ток постепенно нарастает до установленного значения.

Для улучшения качества при закрытии сварочного кратера рекомендуется точно подбирать время спада сварочного тока. Так же необходимо, чтобы после выключения дуги в течение нескольких секунд продолжался обдув сварочной ванны защитным газом. Это улучшает качество и внешний вид сварного соединения.

Во многих случаях полезно иметь два предустановленных значения сварочного тока, чтобы легко переключаться между ними в процессе сварки (режим BILEVEL).


Полярность сварки

Постоянный ток, прямая полярность

Это наиболее широко используемый тип полярности, сокращает износ электрода (1), поскольку 70% тепла концентрируется на аноде (т.е. на свариваемом материале).


При такой полярности, сварочный кратер получается узким и глубоким, подача тепла сокращается, скорость прохода увеличивается.

На прямой полярности сваривается большинство материалов (за исключением алюминия и его сплавов и магния).

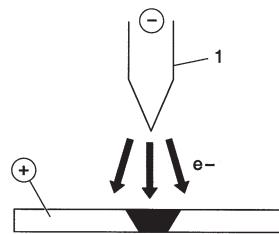

Постоянный ток, обратная полярность

Обратная полярность используется при сварке материалов с отражающей оксидной пленкой на поверхности, которая имеет большую температуру плавления, чем сам материал. При этой полярности нельзя использовать высокие сварочные токи, поскольку это резко увеличивает износ электрода.

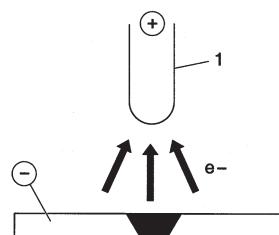

7.2.1 Аргонодуговая сварка стали

Аргонодуговая сварка хорошо подходит для сварки углеродистой и легированной стали, для первых проходов при сварке труб, а так же в тех случаях, где важен хороший внешний вид сварочного соединения.

Сварка производится на прямой полярности.

Подготовка краев


При сварке стали необходима тщательная очистка и подготовка краев соединения.

Выбор и подготовка электрода

Рекомендуется использовать электроды из торированного вольфрама (2% тория, цвет-красный), а так же церированные или лантанированные электроды с диаметрами, указанными в таблице:

\varnothing электрода (мм)	Диапазон тока (A)
1.0	15÷75
1.6	60÷150
2.4	130÷240

Электрод должен быть заточен, как показано на рисунке.

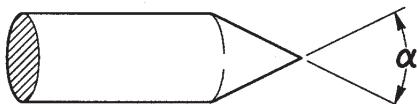

α (°)	Диапазон тока (A)
30	0÷30
60÷90	30÷120
90÷120	120÷250

Присадочный материал

Материал присадочного прутка должен иметь те же характеристики, что и основной сварочный материал.

Не используйте полоски, нарезанные из основного материала, поскольку они могут быть недостаточно очищены, что негативно отразиться на качестве сварки.

Защитный газ

Обычно в качестве защитного газа используется чистый аргон (99,99%).

Сварочный ток (A)	\varnothing Электрода (мм)	Газовое сопло n° \varnothing (мм)	Расход аргона (л/мм)
6-70	1.0	4/5 6/8.0	5-6
60-140	1.6	4/5/6 6.5/8.0/9.5	6-7
120-240	2.4	6/7 9.5/11.0	7-8

7.2.2 Аргонодуговая сварка меди

Поскольку аргонодуговая сварка характеризуется высокой концентрацией тепла, то она прекрасно подходит для сварки материалов с высокой теплопроводностью, например меди. В общем случае аргонодуговую сварку меди выполняют так же, как и аргонодуговую сварку стали, если не предусмотрены какие-либо специфические рекомендации к конкретному случаю.

8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	TERRA 270/270 RC		TERRA 350/350 RC	
Напряжение питания U1 (50/60 Гц)	3x400Vac±15%		3x400Vac±15%	
Zmax (@PCC) *	-		-	
Плавкая вставка	16A		25A	
Магистральная шина	ЦИФРОВОЙ		ЦИФРОВОЙ	
Максимальная потребляемая мощность (кВА)	14 кВА		19 кВА	
Максимальная потребляемая мощность (кВт)	9.72 кВт		13.9 кВт	
Коэффициент мощности PF	0.70		0.73	
Кпд (μ)	85%		85%	
Cos φ	0.99		0.99	
Максимальный потребляемый ток I _{max}	20.2A		27.6A	
Действующее значение тока I _{eff}	12.8A		17.5A	
Коэффициент рабочего цикла (40°C)	MMA	TIG	MMA	TIG
(ПВ=40%)	270A	-	350A	-
(ПВ=50%)	-	-	-	350A
(ПВ=60%)	255A	270A	310A	320A
(ПВ=100%)	240A	260A	290A	300A
Коэффициент рабочего цикла (25°C)	270A	270A	350A	350A
(ПВ=100%)	270A	270A	350A	350A
Диапазон настройки I ₂	3-270A		3-350A	
Напряжение холостого хода MMA U _o	70Vdc		70Vdc	
Напряжение холостого хода TIG LIFT U _o	30Vdc		30Vdc	
Класс защиты IP	IP23S		IP23S	
Класс изоляции	H		H	
Габаритные размеры (длина x ширина x высота)	500x190x400 мм		500x190x400 мм	
Масса	16.1 кг		16.5 кг	
Конструкционные стандарты	EN 60974-1/EN 60974-10		EN 60974-1/EN 60974-10	
Сетевой кабель	4x2.5 mm ²		4x4 mm ²	
длина кабеля электропитания	5м		5м	

* Это оборудование соответствует директиве EN/IEC 61000-3-11.

*  Это оборудование не соответствует нормам EN/EC 61000-3-12. Если оно подключено к общественной системе с низким напряжением, то ответственность установщика или пользователя оборудования будет заключаться в консультировании с оператором распределительной сети на предмет возможности подключения.

(См. раздел "Электромагнитные поля и помехи" - "Классификация оборудования на электромагнитную совместимость (ЭМС) в соответствии с директивой EN/IEC 60974-10").

9 Заводские марки

	SELCO S.R.L. Via Palladio, 19 - ONARA (PADOVA) - ITALY N°																																																													
Type TERRA 270	EN 60974-1 EN 60974-10 Class A																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">3A/10V - 270A/20.8V</th> </tr> <tr> <th></th> <th>X(40°C)</th> <th>50%</th> <th>60%</th> <th>100%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>U_o</td> <td>I₂</td> <td>270A</td> <td>250A</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>U₂</td> <td></td> <td>20.8V</td> <td>20V</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">3A/20V - 270A/30.8V</th> </tr> <tr> <th></th> <th>X(40°C)</th> <th>40%</th> <th>60%</th> <th>100%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>U_o</td> <td>I₂</td> <td>270A</td> <td>255A</td> </tr> <tr> <td>70</td> <td>U₂</td> <td></td> <td>30.8V</td> <td>30.2V</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DD 3~</th> <th>U₁</th> <th>V</th> <th>I_{1max}</th> <th>A</th> <th>I_{1eff.}</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50/60 Hz</td> <td>400</td> <td></td> <td>20.2</td> <td></td> <td>12.8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IP 23 S</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		3A/10V - 270A/20.8V						X(40°C)	50%	60%	100%		U _o	I ₂	270A	250A	30	U ₂		20.8V	20V	3A/20V - 270A/30.8V						X(40°C)	40%	60%	100%		U _o	I ₂	270A	255A	70	U ₂		30.8V	30.2V	DD 3~	U ₁	V	I _{1max}	A	I _{1eff.}	A	50/60 Hz	400		20.2		12.8		IP 23 S						
3A/10V - 270A/20.8V																																																														
	X(40°C)	50%	60%	100%																																																										
	U _o	I ₂	270A	250A																																																										
30	U ₂		20.8V	20V																																																										
3A/20V - 270A/30.8V																																																														
	X(40°C)	40%	60%	100%																																																										
	U _o	I ₂	270A	255A																																																										
70	U ₂		30.8V	30.2V																																																										
DD 3~	U ₁	V	I _{1max}	A	I _{1eff.}	A																																																								
50/60 Hz	400		20.2		12.8																																																									
IP 23 S																																																														
	SELCO S.R.L. Via Palladio, 19 - ONARA (PADOVA) - ITALY N°																																																													
Type TERRA 350	EN 60974-1 EN 60974-10 Class A																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">3A/10V - 350A/24V</th> </tr> <tr> <th></th> <th>X(40°C)</th> <th>50%</th> <th>60%</th> <th>100%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>U_o</td> <td>I₂</td> <td>350A</td> <td>320A</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>U₂</td> <td></td> <td>24V</td> <td>22.8V</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">3A/20V - 350A/34V</th> </tr> <tr> <th></th> <th>X(40°C)</th> <th>40%</th> <th>60%</th> <th>100%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>U_o</td> <td>I₂</td> <td>350A</td> <td>310A</td> </tr> <tr> <td>70</td> <td>U₂</td> <td></td> <td>34V</td> <td>24V</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DD 3~</th> <th>U₁</th> <th>V</th> <th>I_{1max}</th> <th>A</th> <th>I_{1eff.}</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50/60 Hz</td> <td>400</td> <td></td> <td>27.6</td> <td></td> <td>17.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IP 23 S</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		3A/10V - 350A/24V						X(40°C)	50%	60%	100%		U _o	I ₂	350A	320A	30	U ₂		24V	22.8V	3A/20V - 350A/34V						X(40°C)	40%	60%	100%		U _o	I ₂	350A	310A	70	U ₂		34V	24V	DD 3~	U ₁	V	I _{1max}	A	I _{1eff.}	A	50/60 Hz	400		27.6		17.5		IP 23 S						
3A/10V - 350A/24V																																																														
	X(40°C)	50%	60%	100%																																																										
	U _o	I ₂	350A	320A																																																										
30	U ₂		24V	22.8V																																																										
3A/20V - 350A/34V																																																														
	X(40°C)	40%	60%	100%																																																										
	U _o	I ₂	350A	310A																																																										
70	U ₂		34V	24V																																																										
DD 3~	U ₁	V	I _{1max}	A	I _{1eff.}	A																																																								
50/60 Hz	400		27.6		17.5																																																									
IP 23 S																																																														
	SELCO S.R.L. Via Palladio, 19 - ONARA (PADOVA) - ITALY N°																																																													
Type TERRA 270 RC	EN 60974-1 EN 60974-10 Class A																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">3A/10V - 270A/20.8V</th> </tr> <tr> <th></th> <th>X(40°C)</th> <th>50%</th> <th>60%</th> <th>100%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>U_o</td> <td>I₂</td> <td>270A</td> <td>250A</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>U₂</td> <td></td> <td>20.8V</td> <td>20V</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">3A/20V - 270A/30.8V</th> </tr> <tr> <th></th> <th>X(40°C)</th> <th>40%</th> <th>60%</th> <th>100%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>U_o</td> <td>I₂</td> <td>270A</td> <td>255A</td> </tr> <tr> <td>70</td> <td>U₂</td> <td></td> <td>30.8V</td> <td>30.2V</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DD 3~</th> <th>U₁</th> <th>V</th> <th>I_{1max}</th> <th>A</th> <th>I_{1eff.}</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50/60 Hz</td> <td>400</td> <td></td> <td>20.2</td> <td></td> <td>12.8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IP 23 S</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		3A/10V - 270A/20.8V						X(40°C)	50%	60%	100%		U _o	I ₂	270A	250A	30	U ₂		20.8V	20V	3A/20V - 270A/30.8V						X(40°C)	40%	60%	100%		U _o	I ₂	270A	255A	70	U ₂		30.8V	30.2V	DD 3~	U ₁	V	I _{1max}	A	I _{1eff.}	A	50/60 Hz	400		20.2		12.8		IP 23 S						
3A/10V - 270A/20.8V																																																														
	X(40°C)	50%	60%	100%																																																										
	U _o	I ₂	270A	250A																																																										
30	U ₂		20.8V	20V																																																										
3A/20V - 270A/30.8V																																																														
	X(40°C)	40%	60%	100%																																																										
	U _o	I ₂	270A	255A																																																										
70	U ₂		30.8V	30.2V																																																										
DD 3~	U ₁	V	I _{1max}	A	I _{1eff.}	A																																																								
50/60 Hz	400		20.2		12.8																																																									
IP 23 S																																																														
	SELCO S.R.L. Via Palladio, 19 - ONARA (PADOVA) - ITALY N°																																																													
Type TERRA 350 RC	EN 60974-1 EN 60974-10 Class A																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">3A/10V - 350A/24V</th> </tr> <tr> <th></th> <th>X(40°C)</th> <th>50%</th> <th>60%</th> <th>100%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>U_o</td> <td>I₂</td> <td>350A</td> <td>320A</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>U₂</td> <td></td> <td>24V</td> <td>22.8V</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">3A/20V - 350A/34V</th> </tr> <tr> <th></th> <th>X(40°C)</th> <th>40%</th> <th>60%</th> <th>100%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>U_o</td> <td>I₂</td> <td>350A</td> <td>310A</td> </tr> <tr> <td>70</td> <td>U₂</td> <td></td> <td>34V</td> <td>24V</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DD 3~</th> <th>U₁</th> <th>V</th> <th>I_{1max}</th> <th>A</th> <th>I_{1eff.}</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50/60 Hz</td> <td>400</td> <td></td> <td>27.6</td> <td></td> <td>17.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IP 23 S</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		3A/10V - 350A/24V						X(40°C)	50%	60%	100%		U _o	I ₂	350A	320A	30	U ₂		24V	22.8V	3A/20V - 350A/34V						X(40°C)	40%	60%	100%		U _o	I ₂	350A	310A	70	U ₂		34V	24V	DD 3~	U ₁	V	I _{1max}	A	I _{1eff.}	A	50/60 Hz	400		27.6		17.5		IP 23 S						
3A/10V - 350A/24V																																																														
	X(40°C)	50%	60%	100%																																																										
	U _o	I ₂	350A	320A																																																										
30	U ₂		24V	22.8V																																																										
3A/20V - 350A/34V																																																														
	X(40°C)	40%	60%	100%																																																										
	U _o	I ₂	350A	310A																																																										
70	U ₂		34V	24V																																																										
DD 3~	U ₁	V	I _{1max}	A	I _{1eff.}	A																																																								
50/60 Hz	400		27.6		17.5																																																									
IP 23 S																																																														



Европейский продукт



Не выбрасывайте электрооборудование в контейнер для бытового мусора!

Согласно Директиве Европейского Союза 2002/96/EC о выбросе электрооборудования и электронного оборудования и его приложения в соответствии с национальный законом, по достижению предельного срока эксплуатации, электрооборудование должно быть подвергнуто сортировке и отправлено на производство по утилизации и переработке оборудования. Как владелец оборудования, Вы должны владеть информацией об установленных системах сбора, установленных местной администрацией.

Следуя Директиве Европейского Союза, Вы принимаете участие в сохранении окружающей среды и человеческого здоровья!

10 Заводские марки выпрямителя


1	2
3	4
5	6
7	9
8	10
7	9
8	10
18	19
22	
12	15
13	15 A
14	15 B
12	15
13	15 A
14	15 B
16	17
16 A	17 A
16 B	17 B
16	17
17 A	17 B
20	21

РУССКИЙ


- 1 Торговая марка
- 2 Название и адрес производителя
- 3 Модель аппарата
- 4 Серийный номер
- 5 Тип сварочного аппарата
- 6 Конструкционные стандарты
- 7 Символическое обозначение типа сварочного процесса
- 8 Символ для сварочного оборудования, которое подходит для использования в условиях повышенного риска поражения электрическим током
- 9 Тип сварочного тока
- 10 Номинальное значение напряжения холостого хода
- 11 Диапазон значений (от максимального до минимального) сварочного тока и соответствующего напряжения нагрузки
- 12 Символическое обозначение ПВ
- 13 Символическое обозначение сварочного тока
- 14 Символическое обозначение сварочного напряжения
- 15-16-17 Значения ПВ
- 15A-16A-17A Номинальное значение сварочного тока
- 15B-16B-17B соответствующее значение сварочного напряжения
- 18 Символ напряжения питания
- 19 Номинальное значение напряжения питания
- 20 Максимальное номинальное значение тока в цепи питания
- 21 Максимальное эффективное значение тока в цепи питания
- 22 Класс защиты

11 Схема

 
TERRA 270




TERRA 350

 

TERRA 270 RC

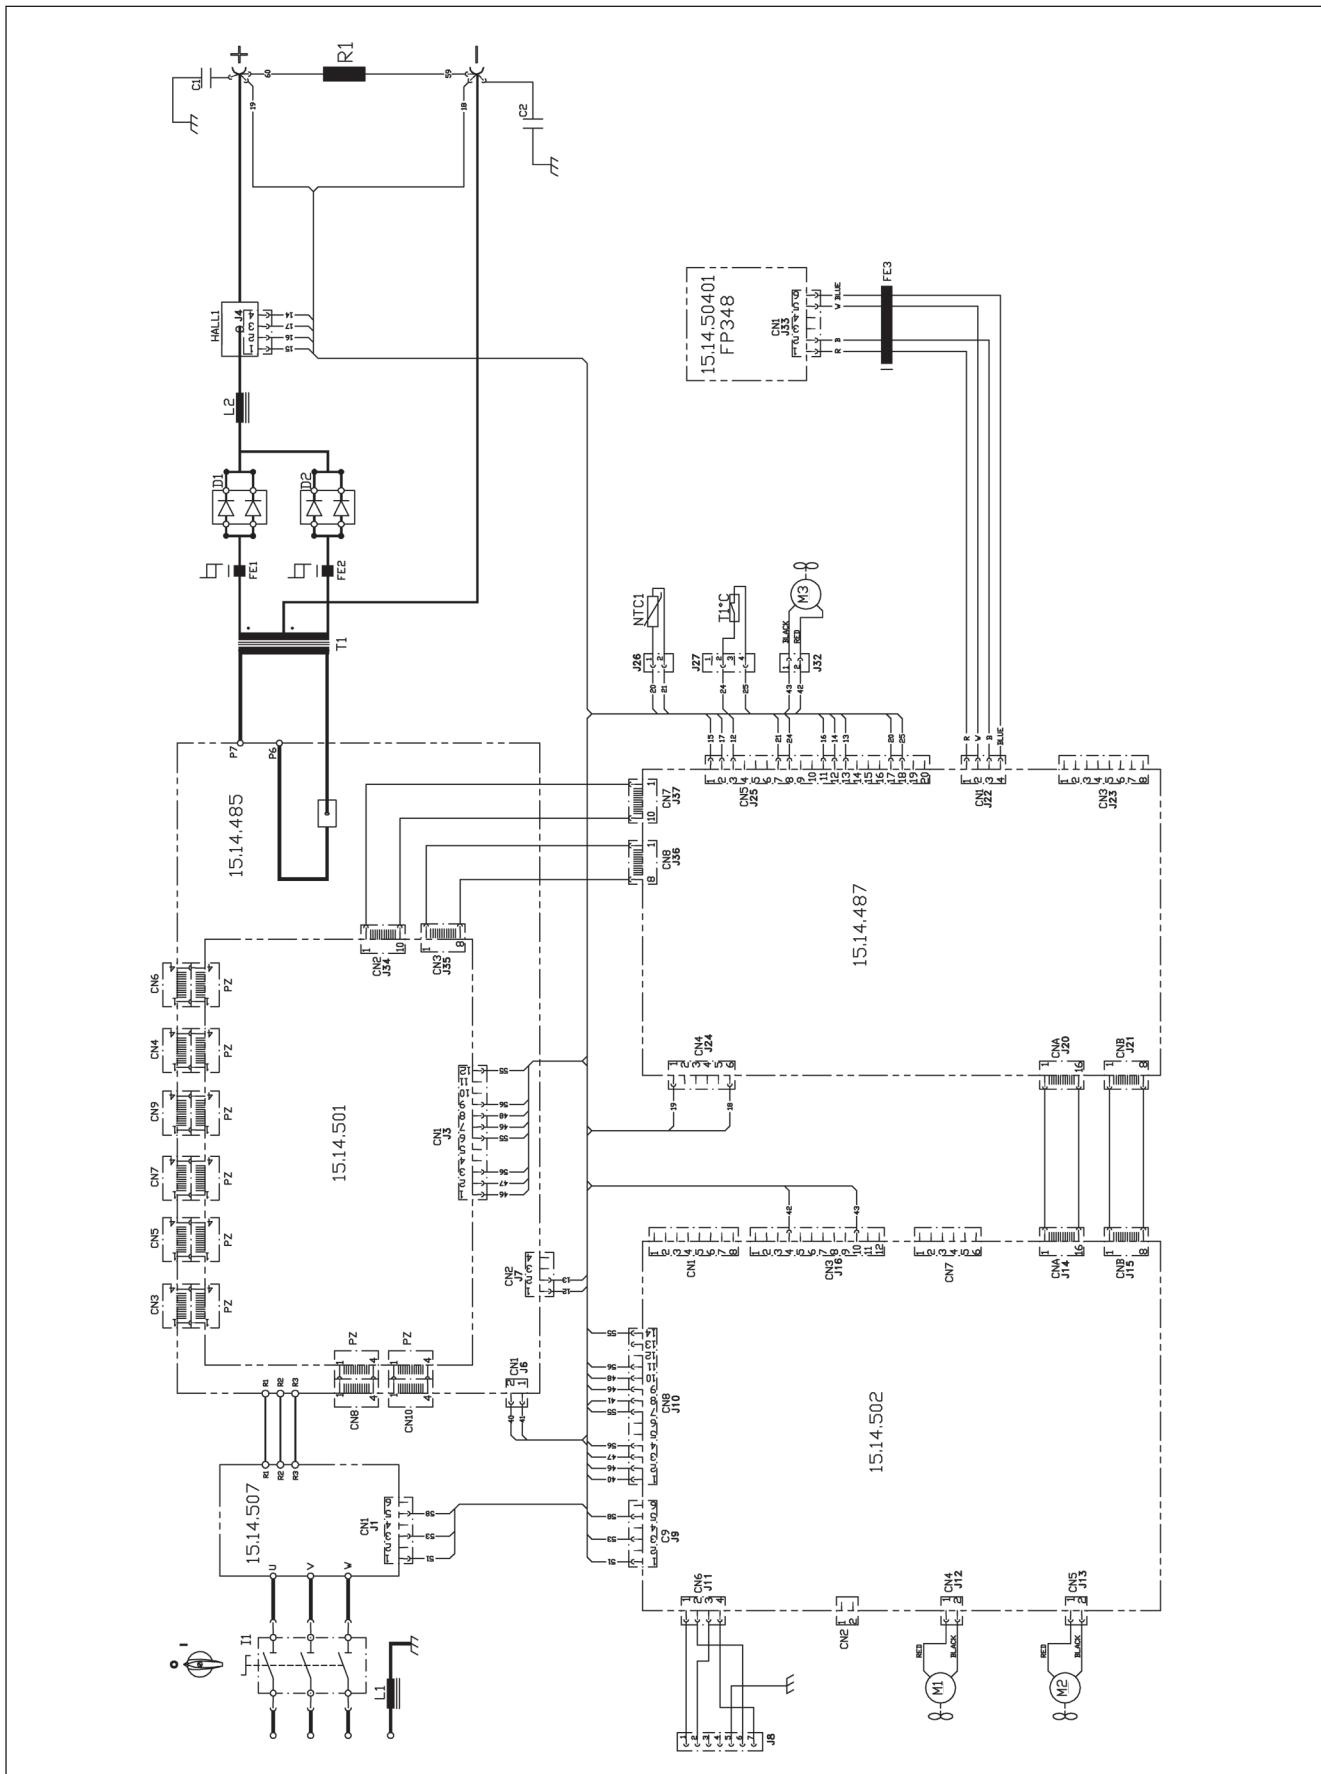


TERRA 350 RC

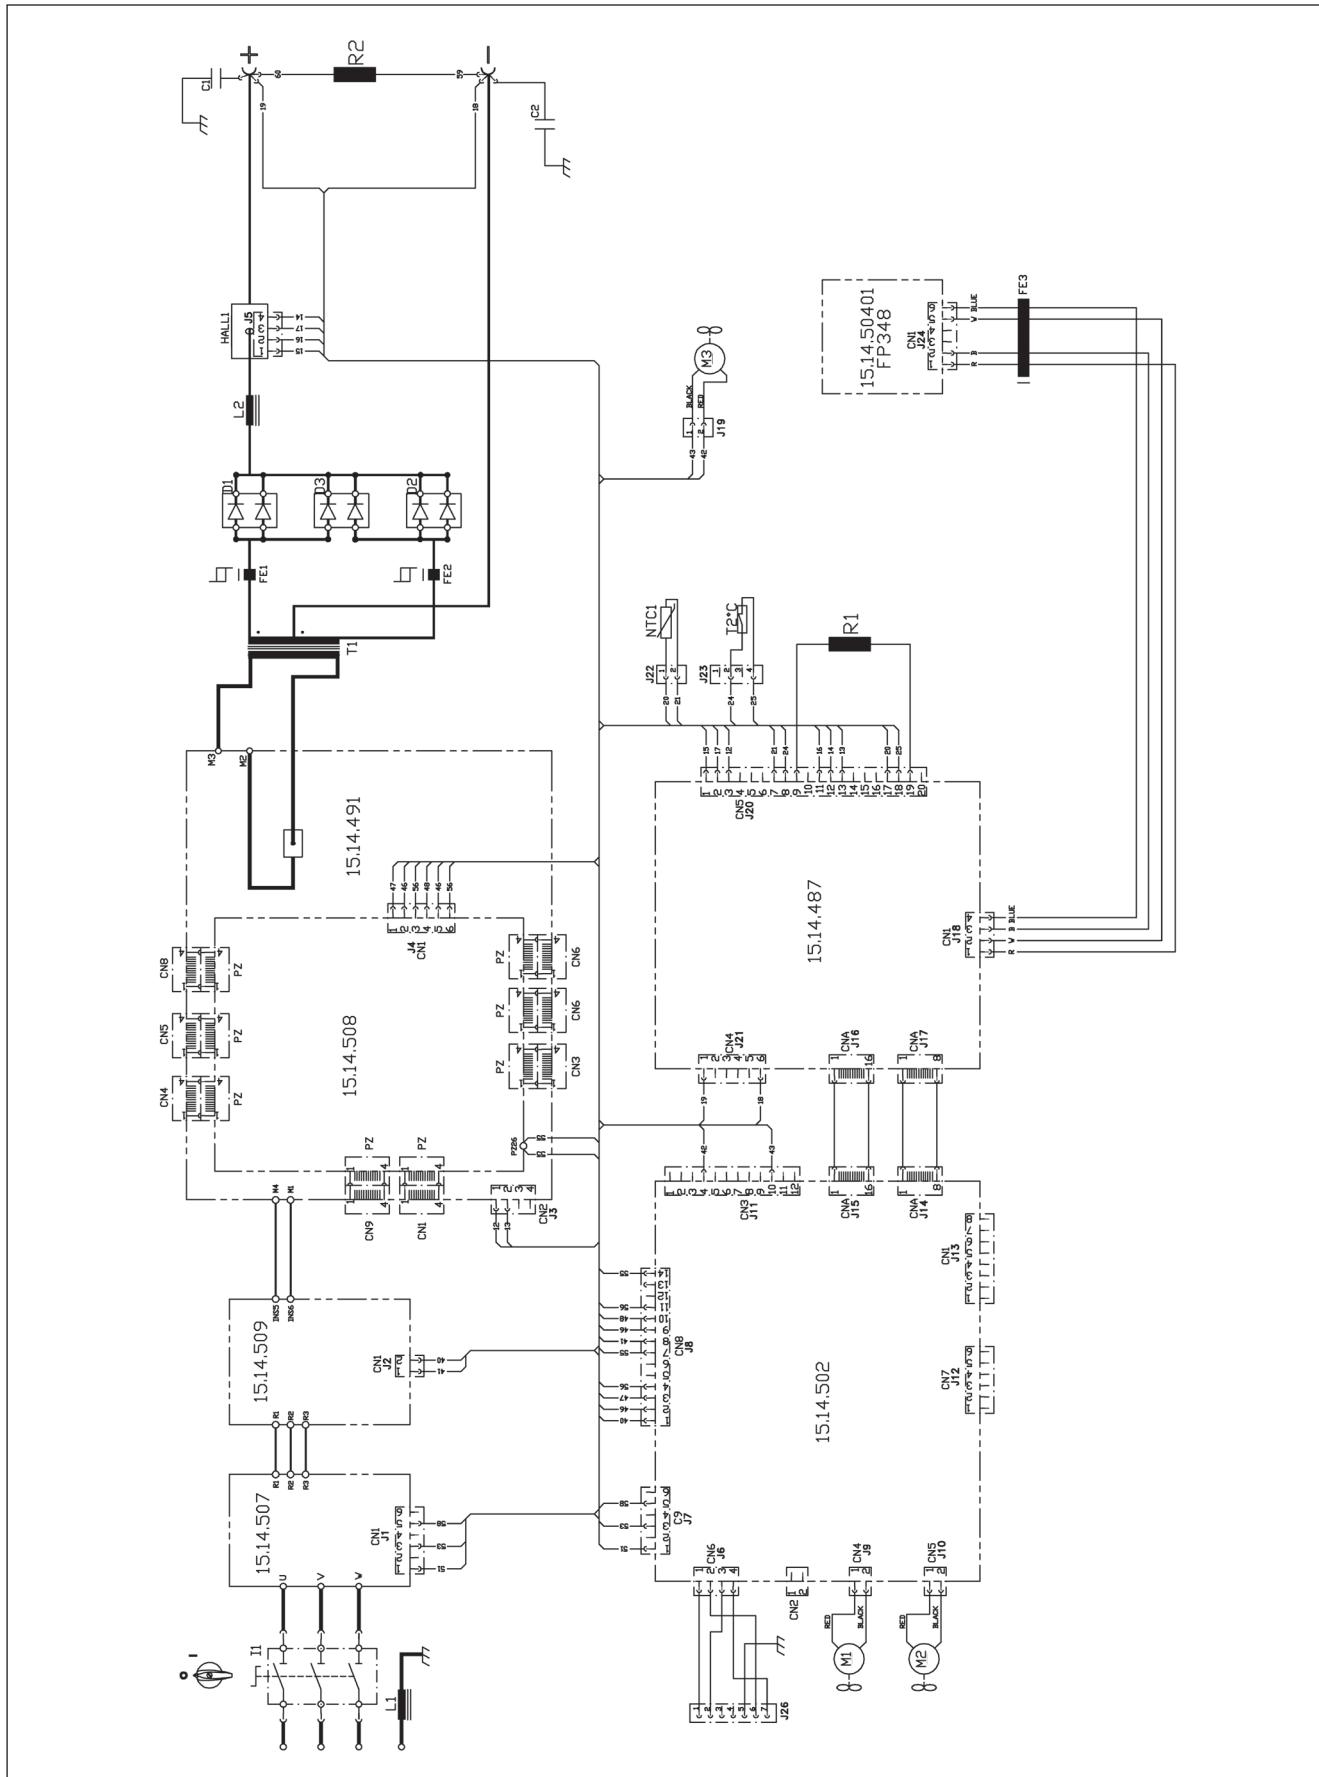


12 Разъемы


TERRA 270

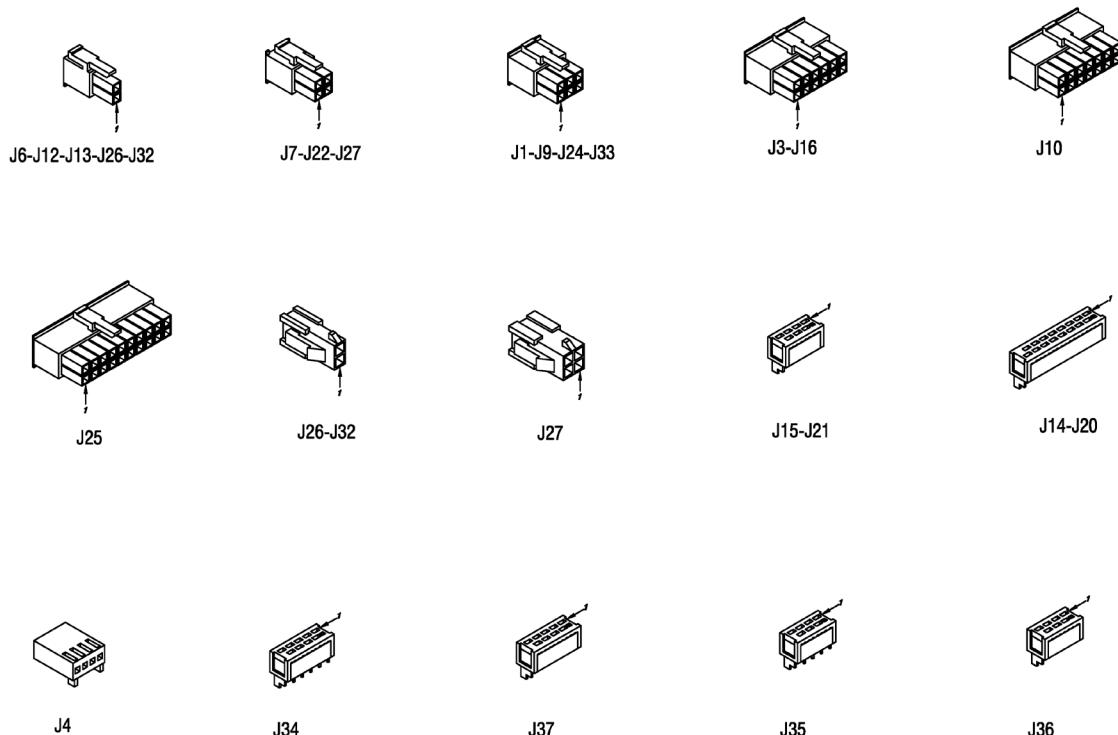


TERRA 350

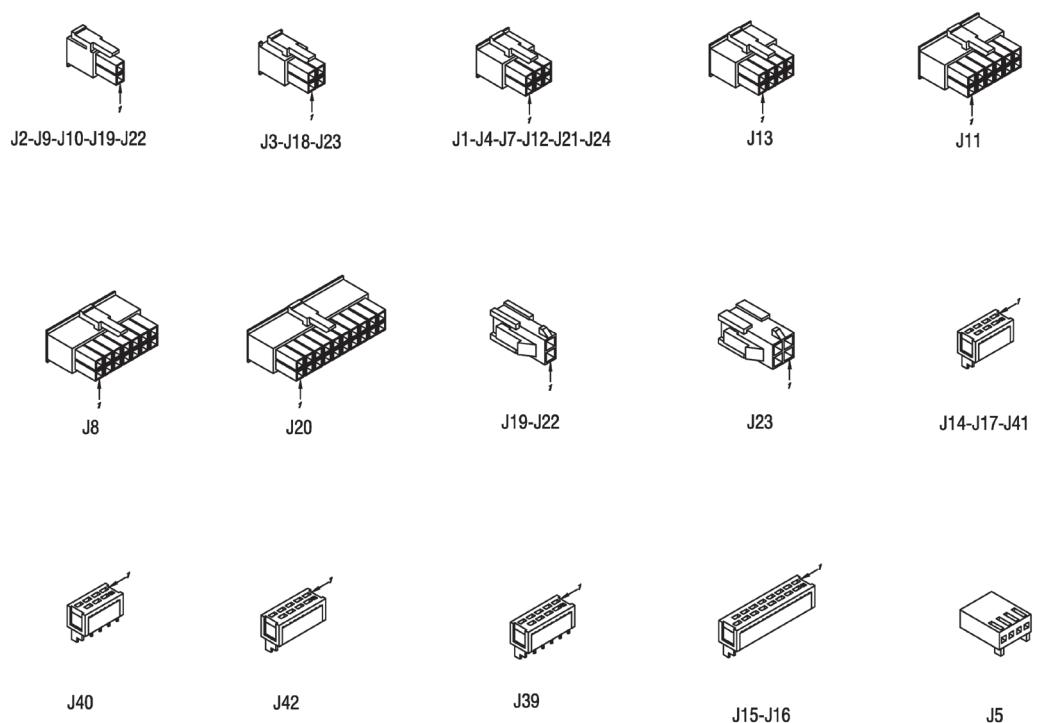

TERRA 270 RC

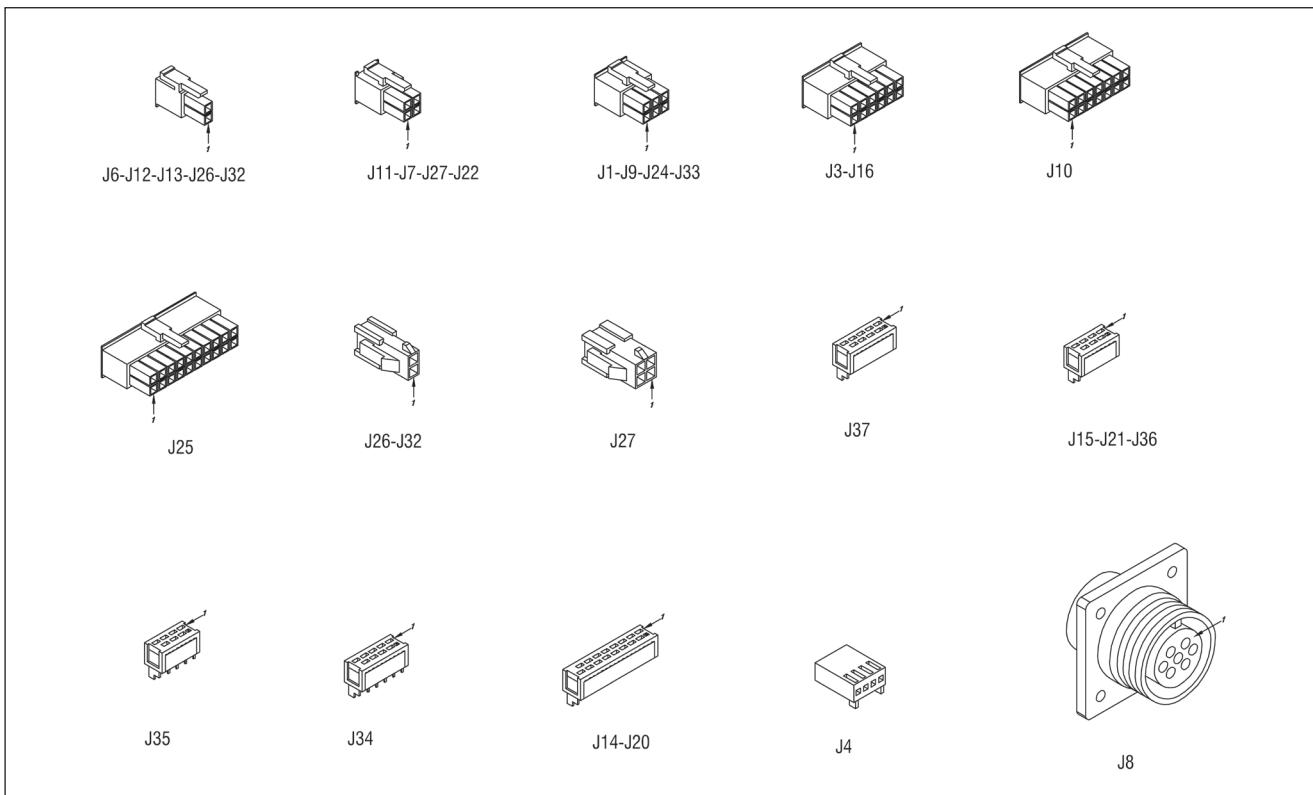


TERRA 350 RC

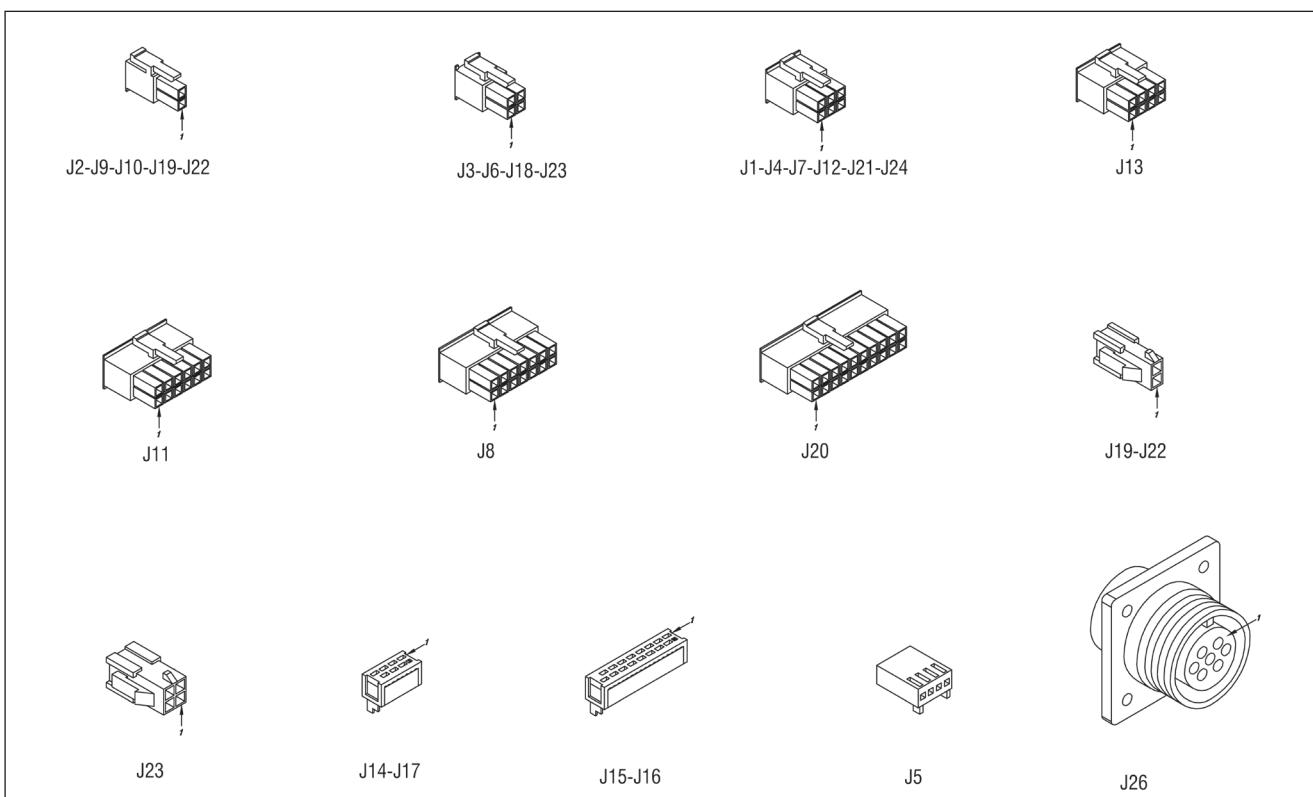

13 Список запасных частей

xx.xx.xxx TERRA 270
xx.xx.xxx TERRA 350
55.12.014 TERRA 270 RC
55.12.015 TERRA 350 RC

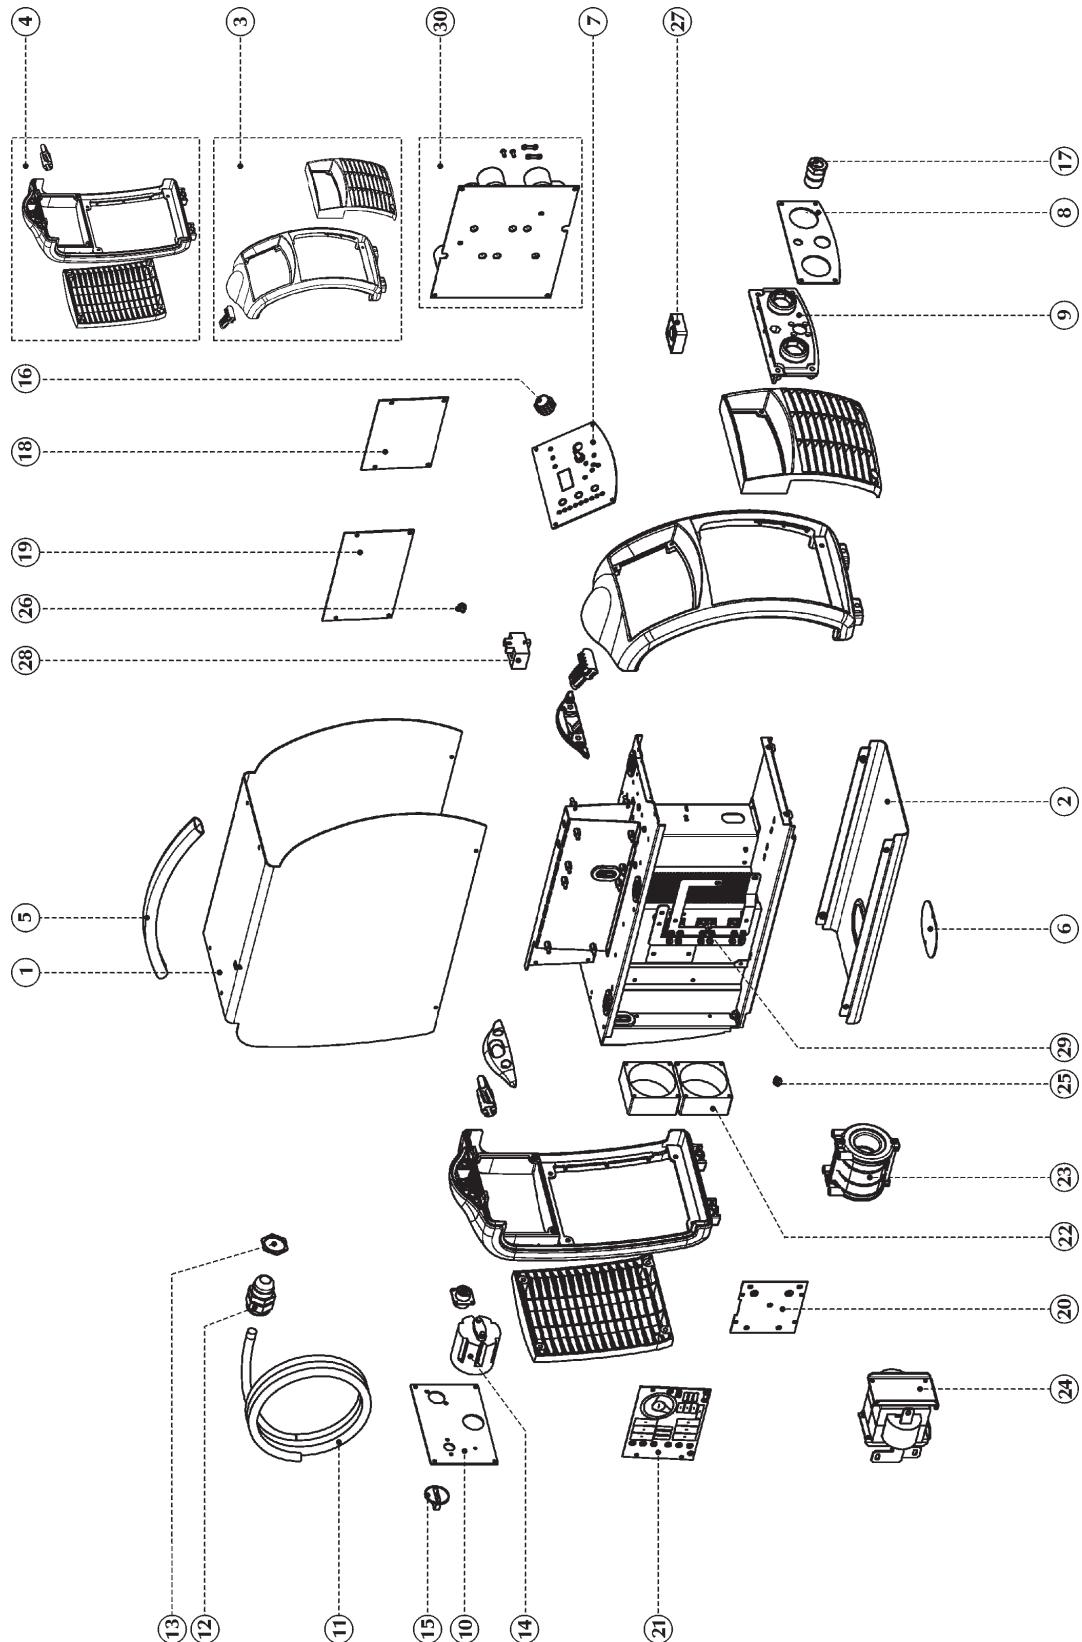

POS.	CODE	РУССКИЙ
1	xx.xx.xxx	TERRA 270
	03.07.539	TERRA 270 RC
	xx.xx.xxx	TERRA 350
	03.07.540	TERRA 350 RC
2	01.02.15502	Пластиковые запчасти - комплект запасных частей
3	74.90.004	Пластиковые запчасти - комплект запасных частей
4	74.90.005	Пластиковые запчасти - комплект запасных частей
5	01.15.052	Ручка
6	01.06.02707	Кожух
7	xx.xx.xxx	Панель управления FPXXX
	15.22.348	Панель управления FP348
	xx.xx.xxx	Панель управления FPXXX
8	03.05.12001	Панель управления FPXXX
9	20.07.118	Держатель токового разъема
10	03.05.116	Задняя табличка
	03.05.117	Задняя табличка
11	49.04.057	Входной сетевой шнур 4x2,5ММ ²
	49.04.075	Входной сетевой шнур
12	08.20.054	Кабельный зажим
	08.22.012	Кабельный зажим
13	08.20.055	Контргайка
	08.22.013	Контргайка
14	09.01.006	Столбовой выключатель - 3 полюса
	09.01.011	Столбовой выключатель - 3 полюса
15	09.11.009	Регулятор
16	xx.xx.xxx	Регулятор комплект
	09.11.135	Регулятор
17	10.13.023	Разъем подачи тока (панель) - 70-95ММ ²
18	15.14.487	Печатная плата
19	15.14.502	Печатная плата
20	15.14.509	Печатная плата
21	15.14.507	Печатная плата
22	14.70.052	Вентилятор
23	05.04.019	Выходной дроссель
	05.04.020	Выходной дроссель
24	14.56.022	Трансформатор комплект
	14.56.023	Трансформатор комплект
25	09.07.909	Термодатчик
26	49.07.447	Термодатчик
27	14.70.050	Вентилятор
28	11.19.014	Датчик тока - 500А
29	14.05.098	Диод
30	15.18.042	Силовая плата - комплект запасных частей
	15.18.043	Силовая плата - комплект запасных частей
*	49.07.397	Кабельная проводка
*	49.07.480	Кабельная проводка
*	91.08.326	Иструкция по установке "A"
*	91.08.355	"A" = П-GB-DE-FR-ES-NL-DK-FI-SE-NO-GR-PT
*		"B" = CZ-PL-RU-TR-RO-BG-SK

