


Lasting Connections

GT 600 - GT 600 WF
GT 700 - GT 700 WF

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



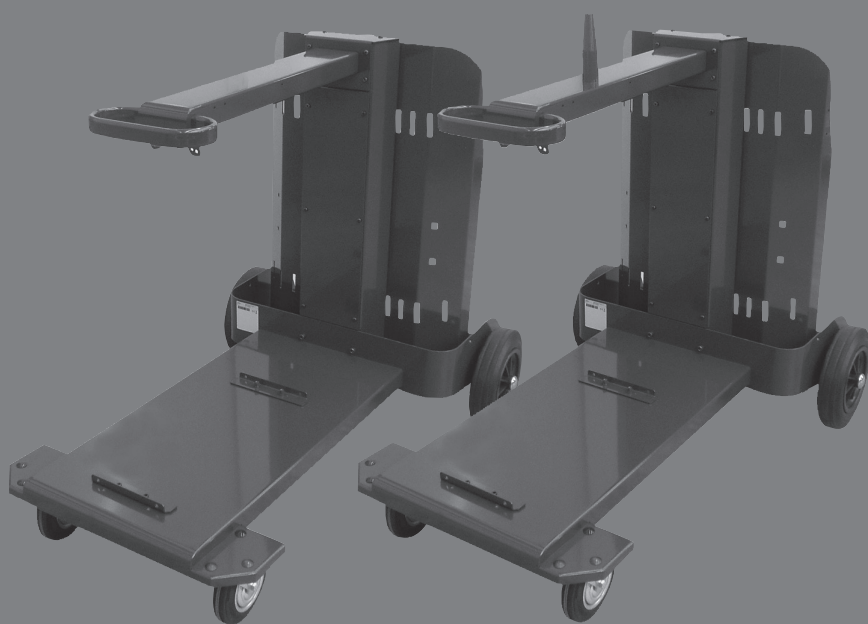

Cod. 91.09.068
Date 10/03/2020
Rev.

РУССКИЙ

4 Подготовка аппарата к работе,

5 Список запасных частей

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Компания

SELCO s.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 ONARA DI TOMBOLO (Padova) - ITALY
Tel. +39 049 9413111 - Fax +39 049 9413311 - E-mail: selco@selcoweld.com - www.selcoweld.com

настоящим подтверждает, что блок охлаждения

GT 600 - GT 600 WF
GT 700 - GT 700 WF

имеет следующие сертификаты EU:

2014/35/EU LOW VOLTAGE DIRECTIVE
2014/30/EU EMC DIRECTIVE
2011/65/EU RoHS DIRECTIVE

и соответствует следующим стандартам:

EN 60974-1:2018

Любое использование или внесение изменений без предварительного согласия SELCO s.r.l. делает данный сертификат соответствия недействительным.

Onara di Tombolo (PADOVA)

SELCO s.r.l.



Lino Frasson
Chief Executive

СОДЕРЖАНИЕ

1 БЕЗОПАСНОСТЬ	13
1.1 Условия использования системы.....	13
1.2 Предупреждение при использовании газовых баллонов.....	13
2 УСТАНОВКА	13
2.1 Подъем, транспортировка и разгрузка оборудования.....	13
2.2 Установка аппарата.....	14
3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	14

1 БЕЗОПАСНОСТЬ



Перед использованием аппарата внимательно прочтите настоящую инструкцию.

Не допускается выполнение операций или внесение изменений, не предусмотренных настоящей инструкцией.

Производитель не несет ответственности за травмы персонала или повреждения оборудования, вызванные незнанием или некорректным использованием предписаний, изложенных в настоящей инструкции.



Если у Вас возникли какие-либо вопросы или проблемы при использовании установки или Вы не нашли описания по интересующему Вас вопросу в данной инструкции, обратитесь к специалисту.



1.1 Условия использования системы

- Любая установка предназначена для выполнения только тех операций, для которых она была разработана. Значения параметров сварки не должны превышать предельных значений, указанных на табличке технических данных и/или представленных в данной инструкции. Все операции должны соответствовать национальным или международным стандартам безопасности. В случае несоблюдения представленных инструкций, производитель не несет никакой ответственности за возможные последствия.
- Данный аппарат предназначен для профессионального использования в условиях промышленного производства. В случае использования установки в домашних условиях, производитель не несет никакой ответственности за возможные последствия.



1.2 Предупреждение при использовании газовых баллонов

- Баллоны с инертным газом, находящимся под давлением, могут взорваться при несоблюдении условий их транспортировки, хранения и неправильного использования.
- Баллоны должны быть установлены в вертикальном положении у стены или при помощи других поддерживающих устройств, для предупреждения их падения.
- Закручивайте защитный колпачок клапана баллона во время его транспортировки, эксплуатации и после завершения процесса сварки.
- Баллон не должен быть подвержен действию прямых солнечных лучей, внезапному изменению температур, действию очень высоких или очень низких температур.
- Не допускайте, чтобы на баллон воздействовали открытое пламя, электрическая дуга, горелка, электрододержатель или раскаленные капли металла.
- Газовые баллоны должны находиться на значительном расстоянии от сварочных цепей и электрических цепей.
- При открытии клапана баллона, держите голову на значительном расстоянии от отверстия выхода газа.
- Всегда закрывайте клапан баллона при завершении сварочного процесса.
- Никогда не производите сварку баллонов, содержащих газ, находящийся под давлением.

2 УСТАНОВКА



Сборка и установка аппарата должна производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующую авторизацию производителя.



2.1 Подъем, транспортировка и разгрузка оборудования

- Аппарат имеет ручку для его переноса.
- Аппарат не оснащен специальными приспособлениями для его подъема. Пользуйтесь вилочным погрузчиком. Во время перемещения аппарата, следите за тем, чтобы он не наклонялся.



Всегда учитывайте реальный вес оборудования (см. технические характеристики).

Не допускайте, чтобы груз транспортировался или оставался подвешенным над людьми или предметами.




Не допускайте падения аппарата или отдельных его частей, не бросайте его при транспортировке.



2.2 Установка аппарата

При размещении источника питания, соблюдайте следующие правила:

- Не размещайте аппарат на наклонных поверхностях с углом наклона более 10°.

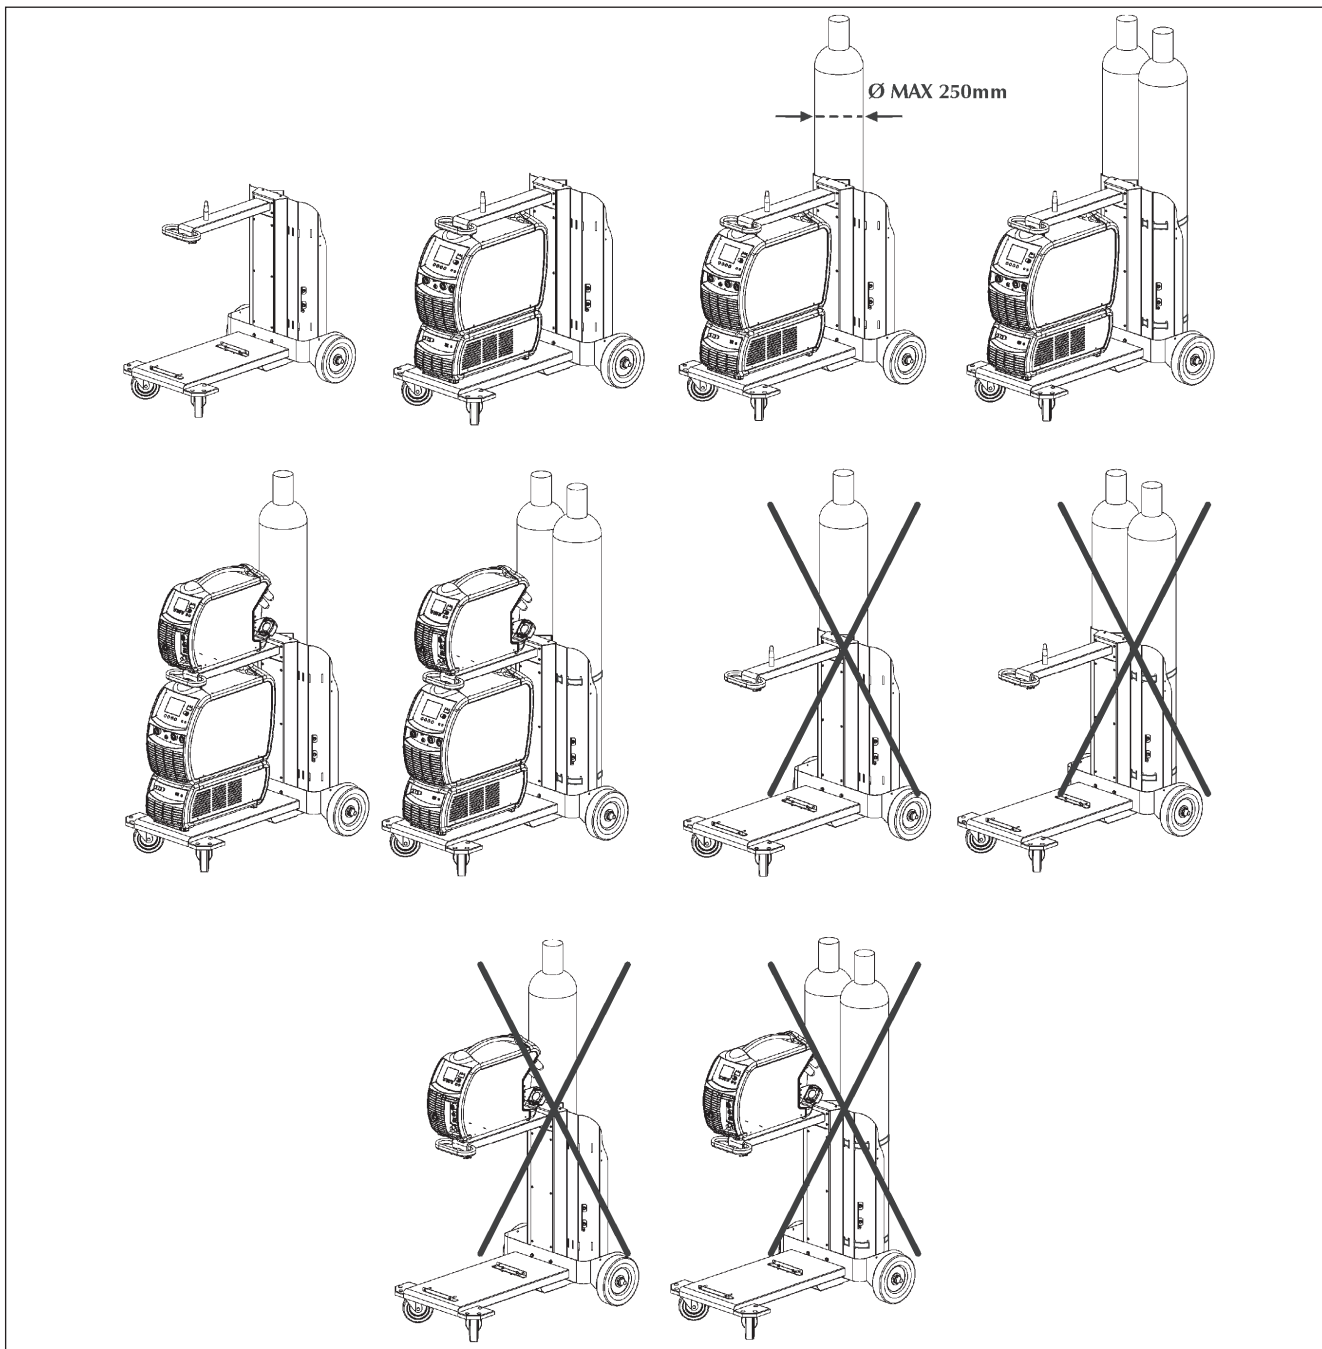






- Защищайте оборудование от действия прямых солнечных лучей и дождя.


См. раздел “Предупреждение при использовании газовых баллонов”.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


	GT 600	GT 600 WF	GT 700	GT 700 WF
Конструкционные стандарты	EN 60974-1	EN 60974-1	EN 60974-1	EN 60974-1
Габаритные размеры (длина x ширина x высота)	770x1120x980 мм	770x1120x1080 мм	770x1120x980 мм	770x1120x1080 мм
Масса	57 кг	57 кг	58 кг	58 кг

4 Подготовка аппарата к работе

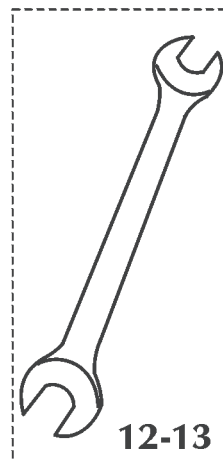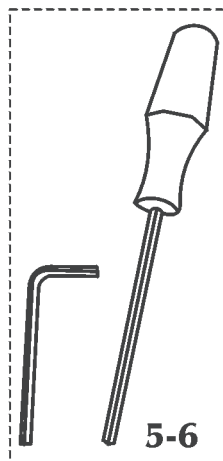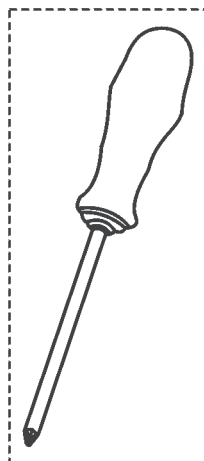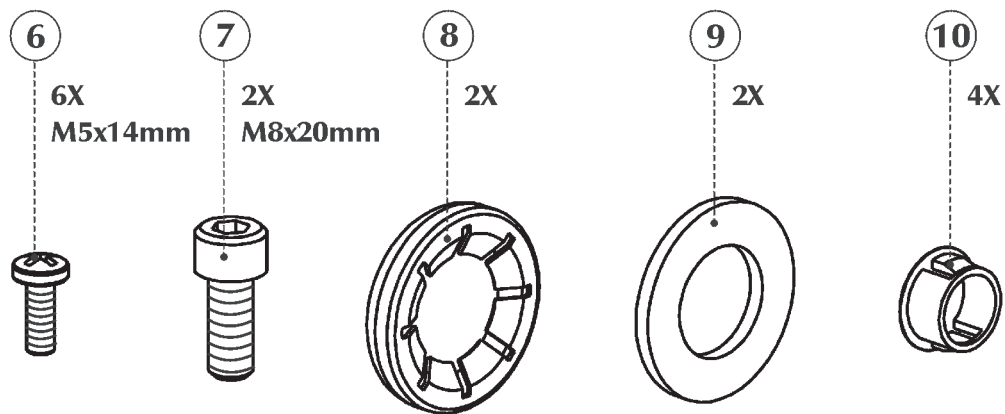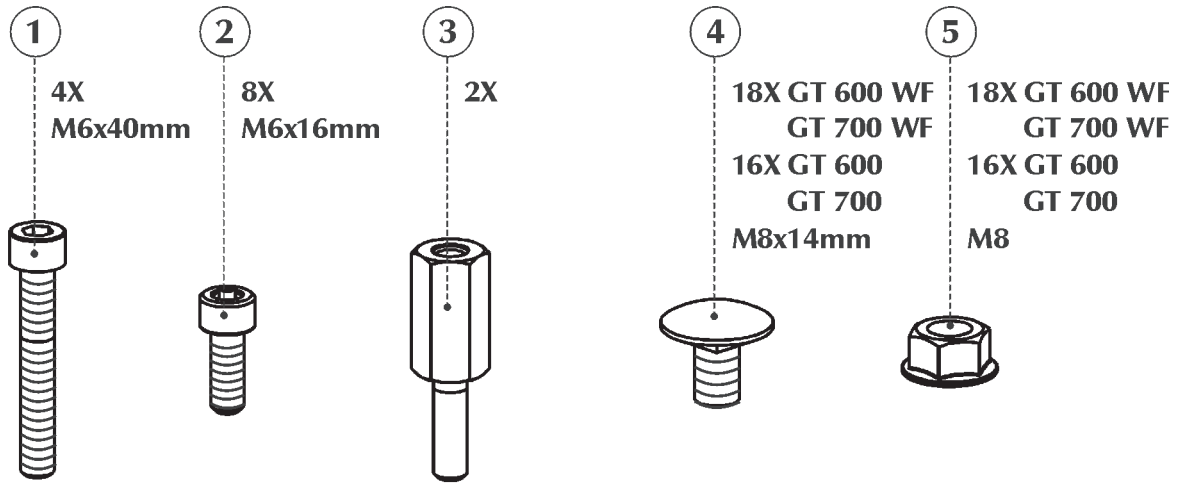


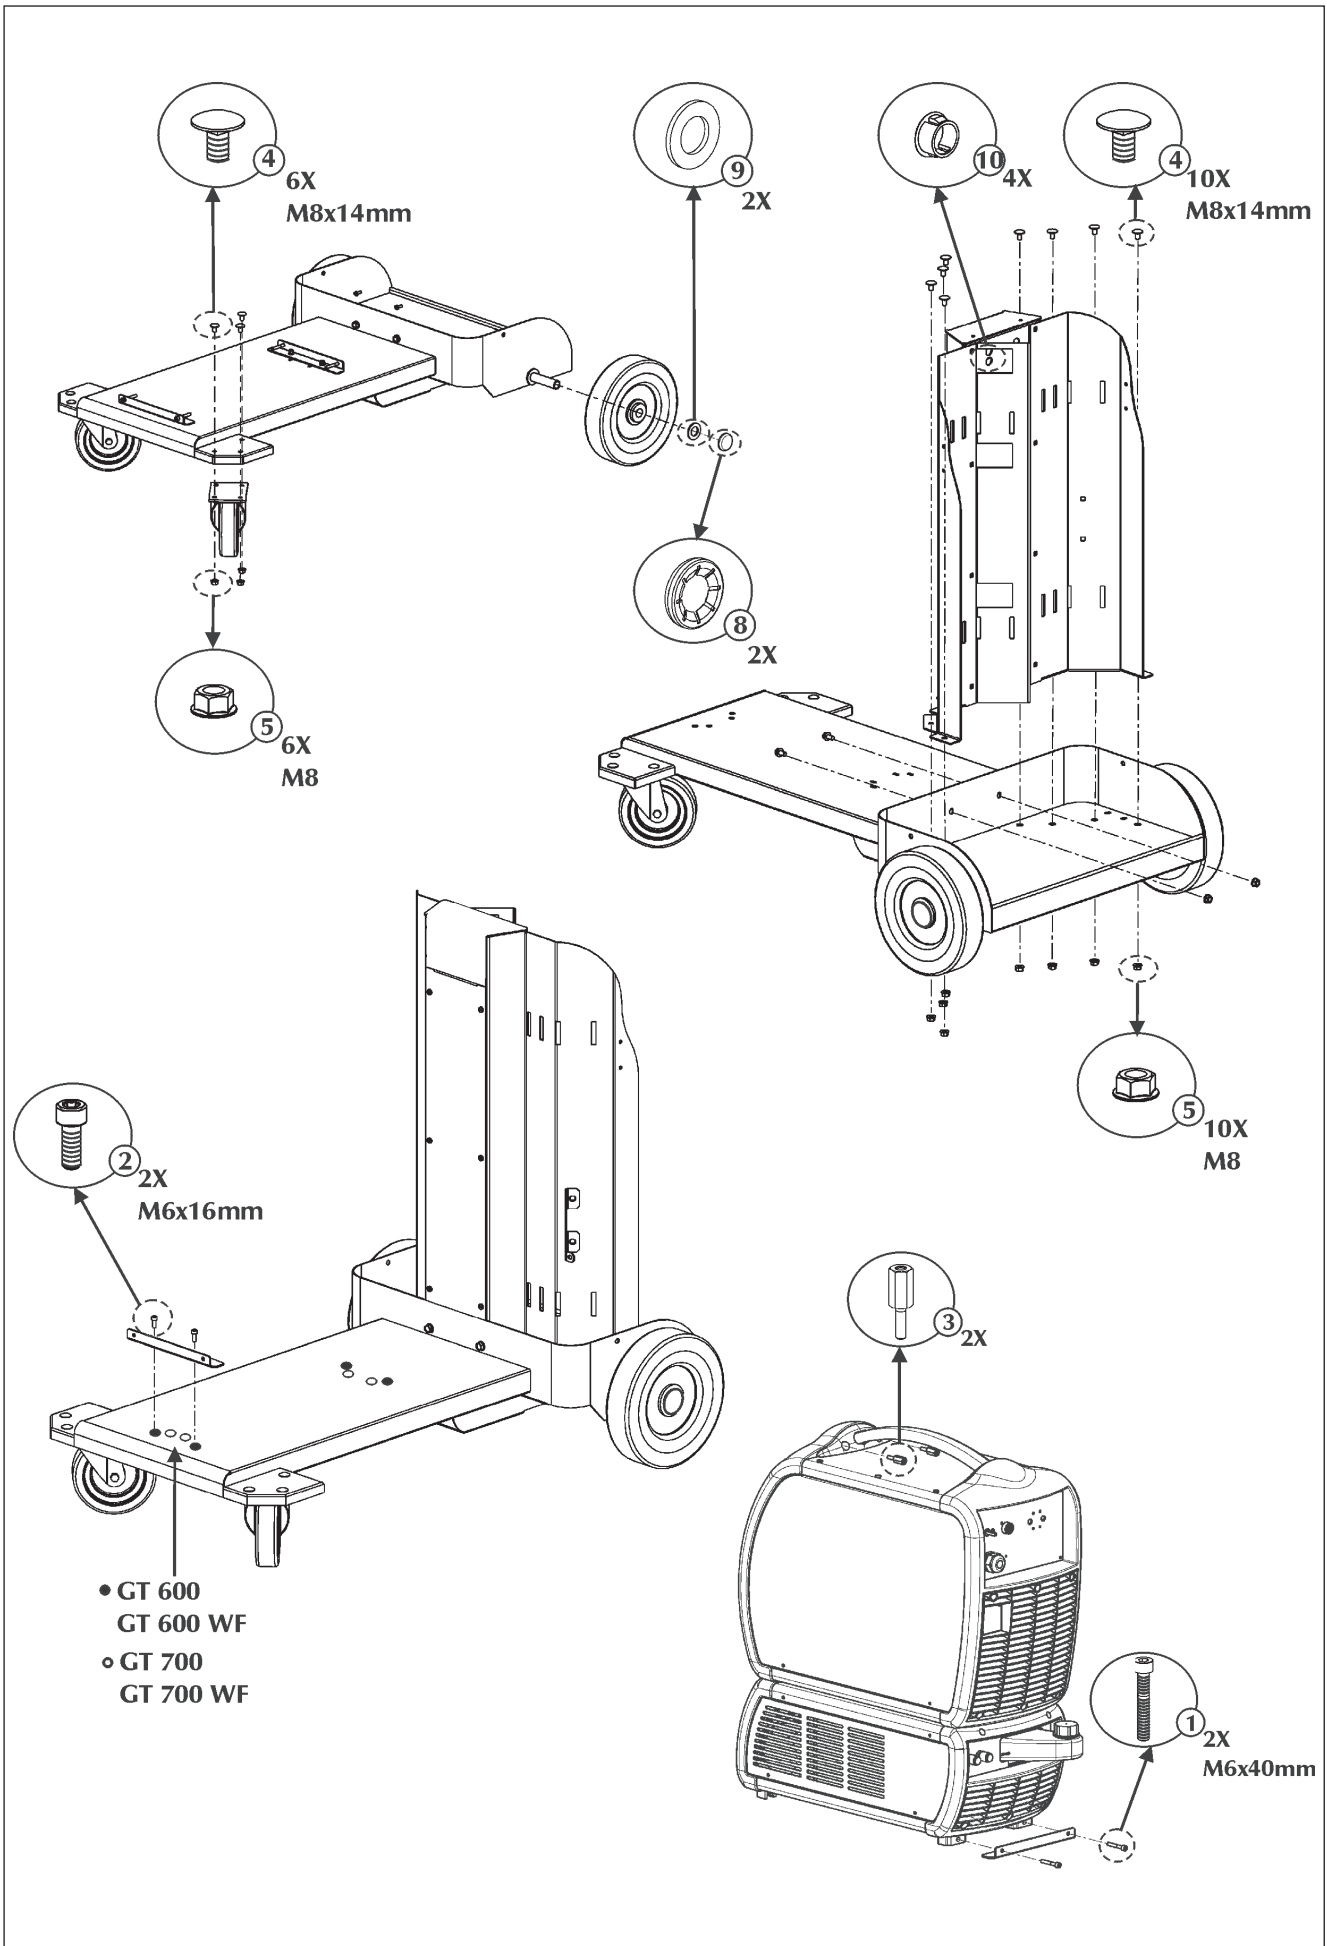


GT 600 - GT 700

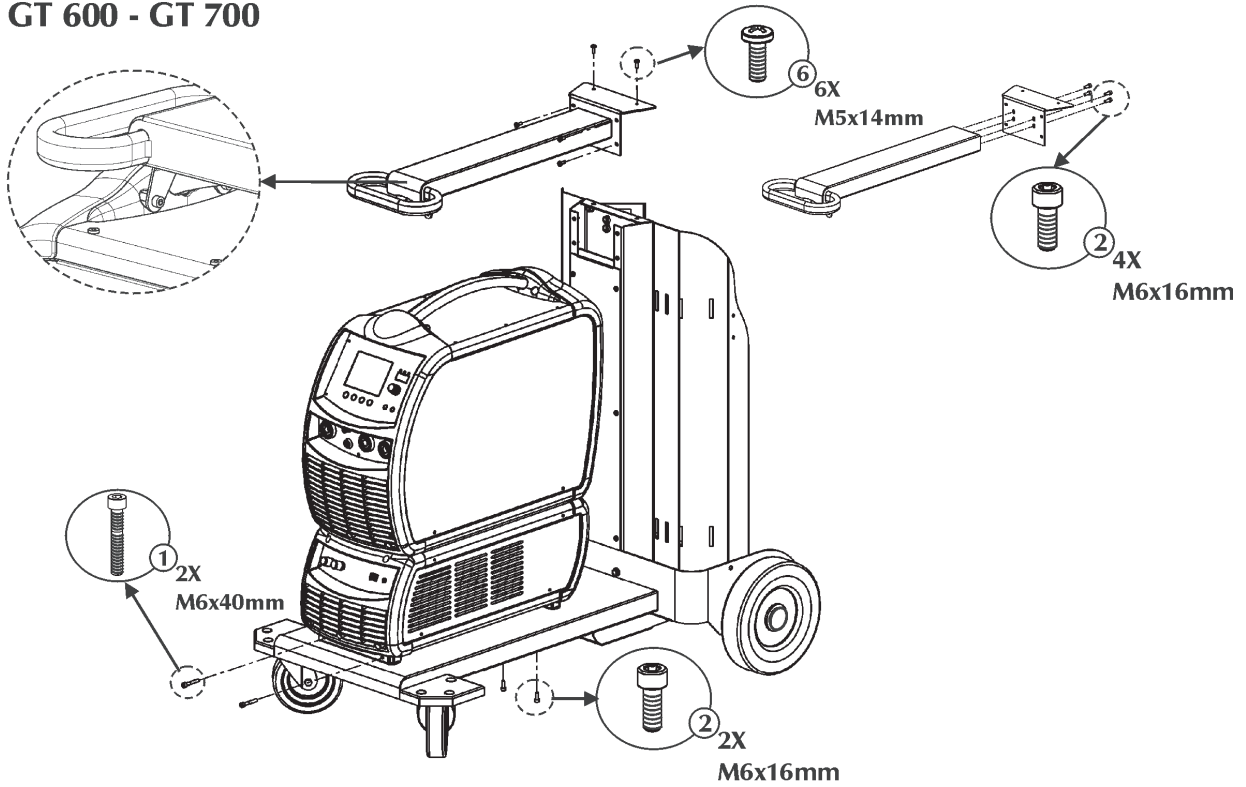


GT 600 WF - GT 700 WF

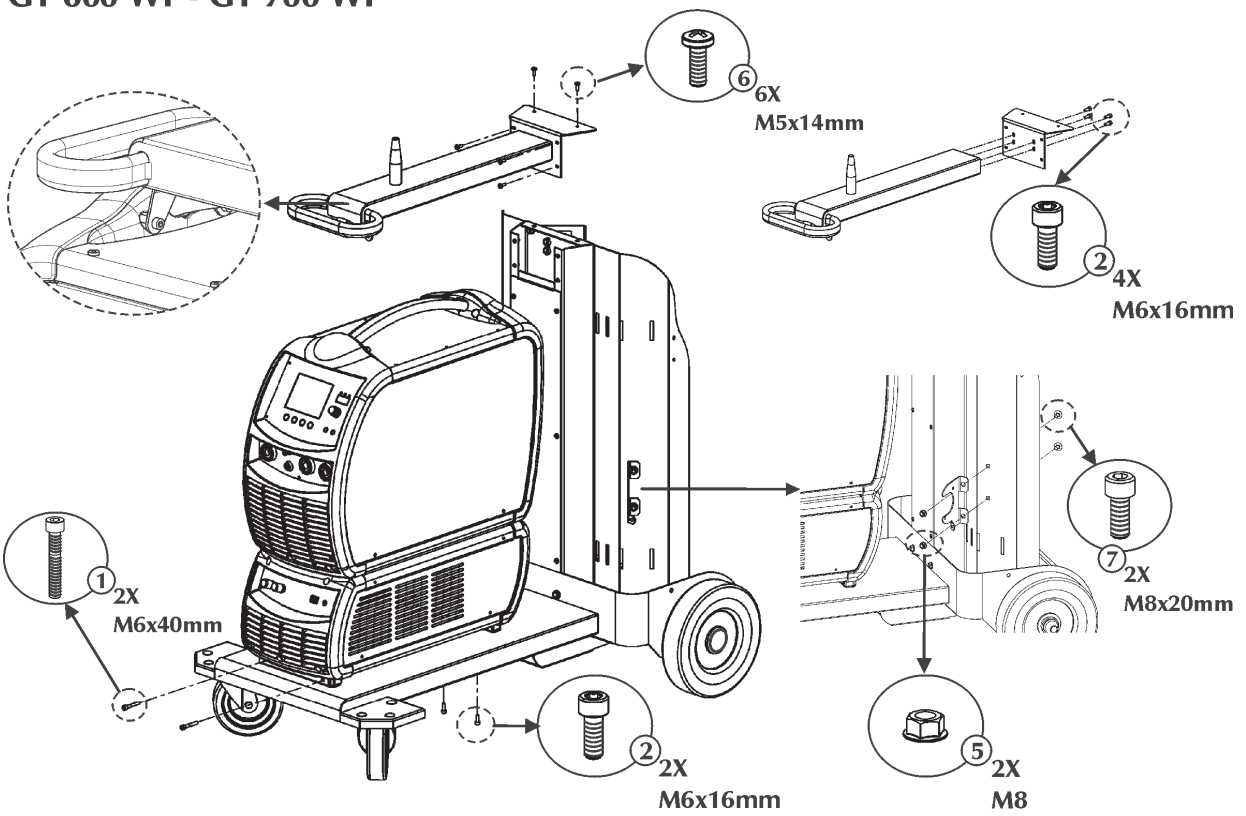

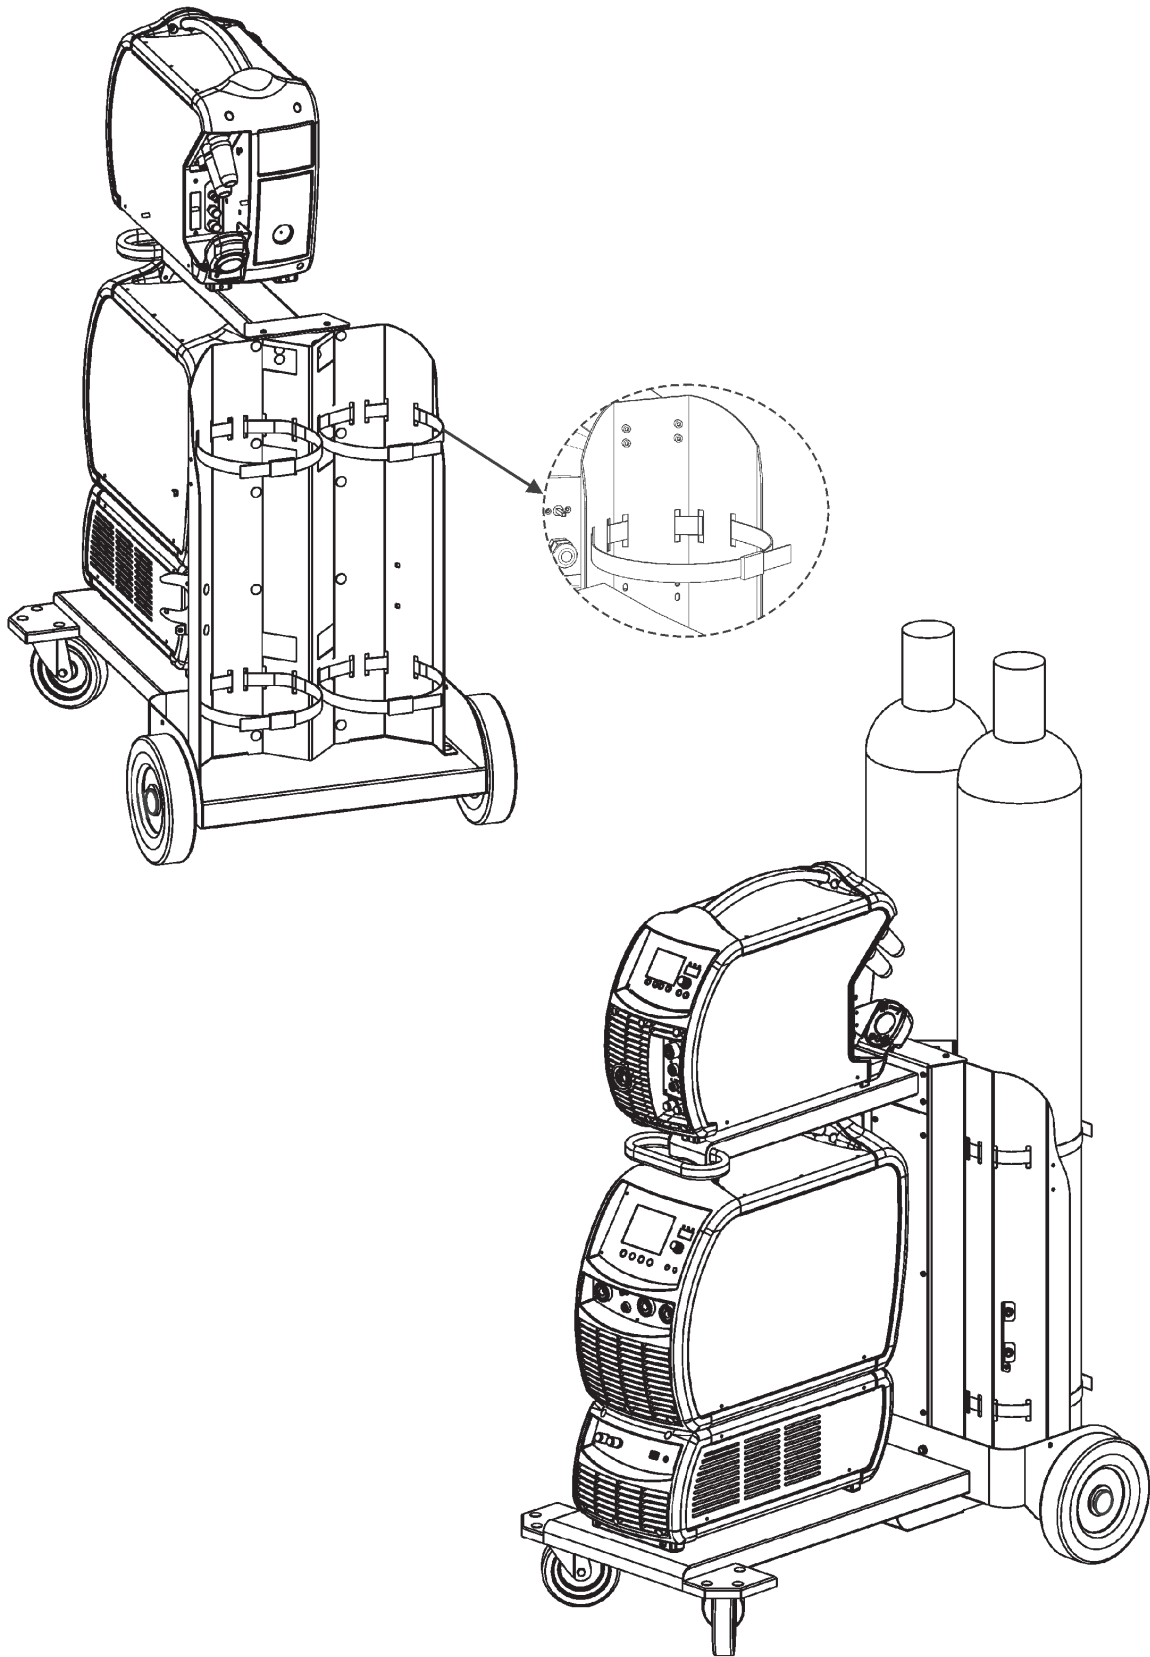

5 Список запасных частей

71.03.087	GT 600	71.03.089	GT 700
71.03.088	GT 600 WF	71.03.090	GT 700 WF

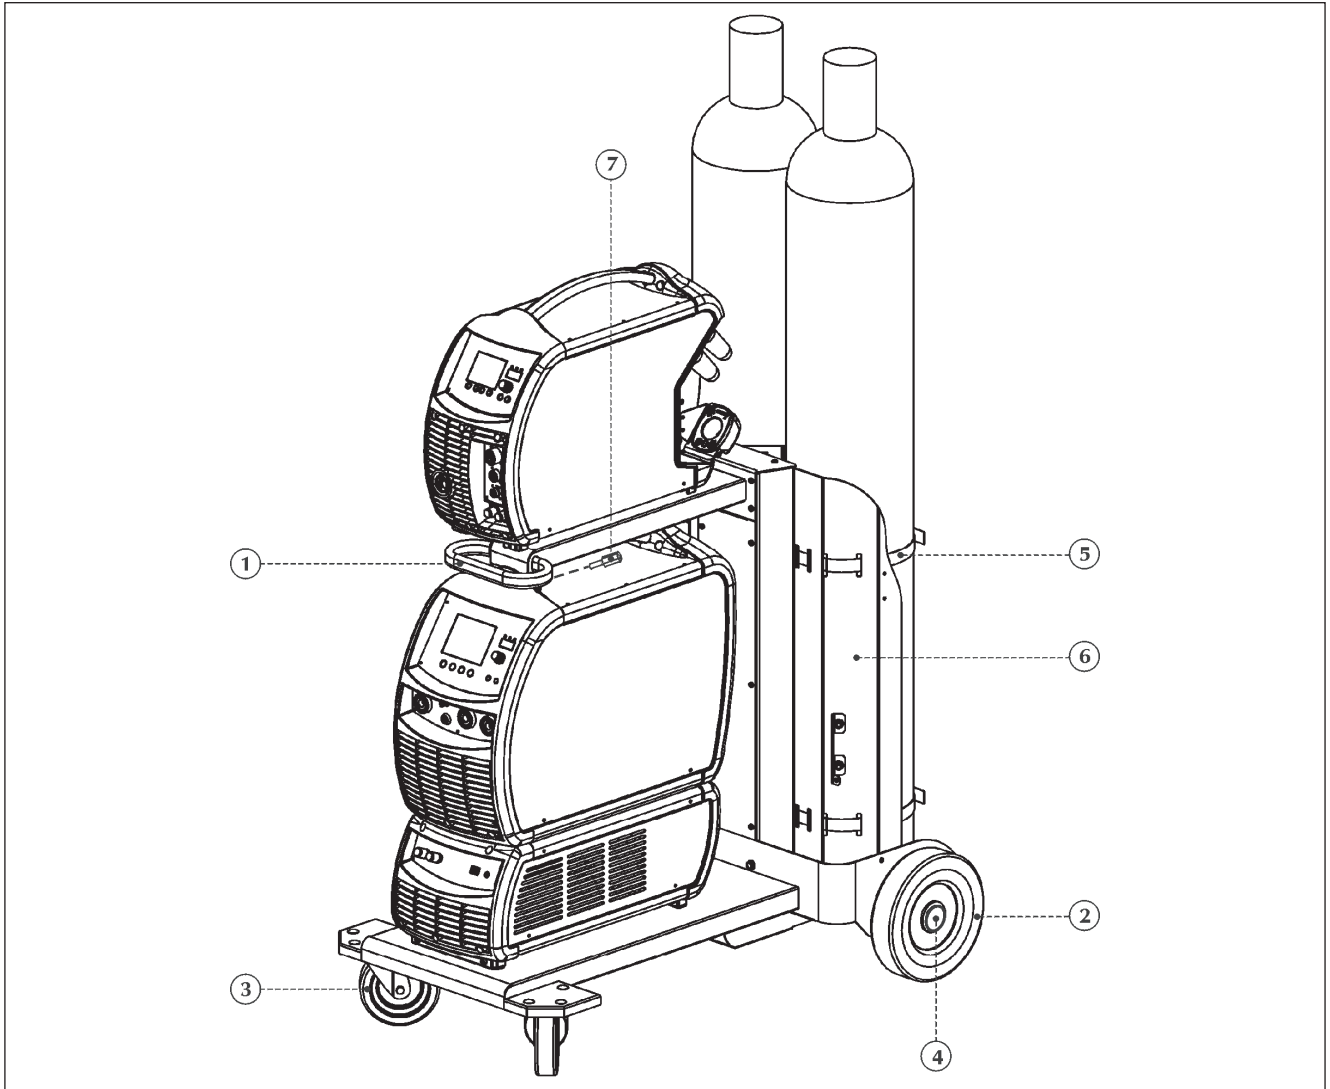

POS.	CODE	РУССКИЙ
1	02.07.141	Ручка (GT 600)
	02.07.142	Ручка (GT 600 WF)
	02.07.093	Ручка (GT 700)
	02.07.080	Ручка (GT 700 WF)
2	04.02.00301	Колесо - D.250мм
3	04.05.004	Колесо с поворотным механизмом - D.150мм
4	18.77.201	Покрытие
5	21.06.007	Ремень
6	02.07.134	Удерживающее устройство/опора (GT 600 - GT 600 WF)
	02.07.133	Удерживающее устройство/опора (GT 700 - GT 700 WF)
7	18.40.071	Разделитель
*	91.09.067	Иструкция по установке "А"
*	91.09.068	Иструкция по установке "В"

"А" = IT-GB-DE-FR-ES-NL-DK-FI-SE-NO-GR-PT
 "В" = CZ-PL-RU-TR-RO-BG-SK

voestalpine

ONE STEP AHEAD.

voestalpine Böhler Welding
www.voestalpine.com/welding